

2. 原子炉格納容器

[対象機器]

- 2.1 原子炉格納容器本体
- 2.2 機械ペネトレーション
- 2.3 電気ペネトレーション

東海第二で使用されている原子炉格納容器の部位は、本体及び貫通部に大きく分かれ、形式等でグループ化すると以下のグループに分類されるため、これらについての技術評価を行う。

- 2.1 原子炉格納容器本体
- 2.2 機械ペネトレーション
- 2.3 電気ペネトレーション

2.1 原子炉格納容器本体

[対象機器]

- ① 原子炉格納容器

目次

1. 対象機器	2. 1-1
2. 原子炉格納容器の技術評価.....	2. 1-2
2. 1 構造, 材料及び使用条件.....	2. 1-2
2. 2 経年劣化事象の抽出.....	2. 1-5
2. 2. 1 機器の機能達成に必要な項目.....	2. 1-5
2. 2. 2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出.....	2. 1-5
2. 2. 3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象.....	2. 1-6

1. 対象機器

東海第二で使用している原子炉格納容器の主な仕様を表 1-1 に示す。

表 1-1 原子炉格納容器の主な仕様

機器名称	重要度	使用条件			
		最高使用圧力 (kPa)		最高使用温度 (°C)	
		ドライウェル	サプレッション ・チェンバ	ドライウェル	サプレッション ・チェンバ
原子炉格納容器	MS-1 重 ^{*1}	310 (内圧) 14 (外圧)	310 (内圧) 14 (外圧)	171	104.5

*1：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す

2. 原子炉格納容器の技術評価

2.1 構造、材料及び使用条件

(1) 構造

東海第二の原子炉格納容器は、圧力抑制型格納容器であり 1 個設置されている。

原子炉格納容器は、円錐フラスタム形をしたドライウェルと、円筒形で内部に純水を保有するサプレッション・チェンバ及び機器を支持する支持構造物等から構成される。

ドライウェル及びサプレッション・チェンバの外表面（底部コンクリートマット部は除く）、内表面とも鋼板に塗装が施されている。

東海第二の原子炉格納容器の構造図を図 2.1-1 に示す。

(2) 材料及び使用条件

東海第二の原子炉格納容器主要部位の使用材料を表 2.1-1 に、使用条件を表 2.1-2 に示す。

No	部位
①	上鏡
②	円錐胴
③	ダイアフラムフロア (ガーダ)
④	ダイアフラムフロア ベローズ
⑤	主法兰ジボルト
⑥	ガスケット
⑦	スタビライザ
⑧	上部シララグ
⑨	スプレイヘッダ
⑩	コリウムシールド
⑪	格納容器床ドレンサンプ
⑫	サポート
⑬	アンカーボルト
⑭	サプレッション・チェンバ本体
⑮	サンドクッション部(鋼板)
⑯	底部コンクリートマット (ライナープレート)
⑰	真空破壊弁
⑱	リングガーダ
⑲	基礎ボルト
⑳	下部シララグ
㉑	ダウンカマパイプ
㉒	クエンチャ
㉓	ストレーナ

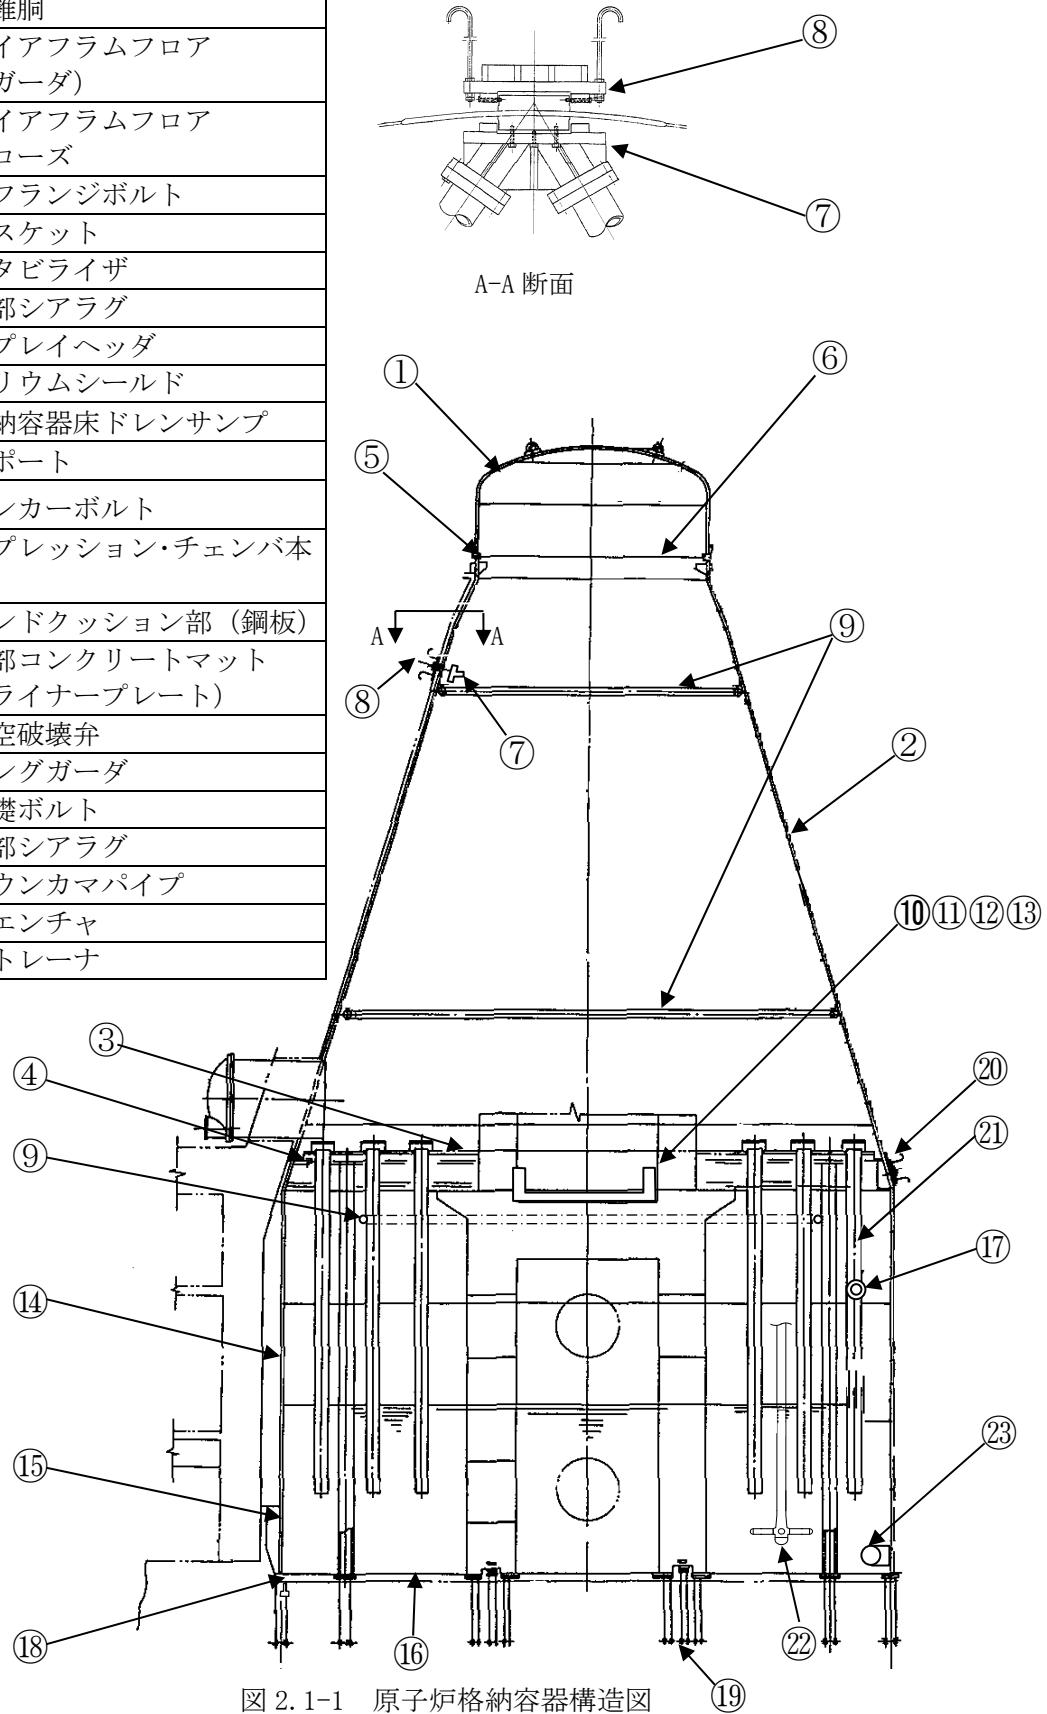


図 2.1-1 原子炉格納容器構造図

表 2.1-1 原子炉格納容器主要部位の使用材料

機能達成に必要な項目	サブシステム	部位	材料	
バウンダリの維持	耐圧	ドライウェル	上鏡, 円錐胴	
			ダイアフラムフロア (ガーダ)	
			ダイアフラムフロアベローズ	
			主法兰ジボルト	
			ガスケット (消耗品)	
	支持		スタビライザ	
			上部シラグ	
			スプレイヘッダ	
			コリウムシールド	
			格納容器床ドレンサンプ	
その他	その他		サポート	
			アンカーボルト	
			本体, サンドクッション部 (鋼板)	
			底部コンクリートマット(ライナープレート)	
			真空破壊弁	
バウンダリの維持	耐圧	サプレッション・チェンバー	リングガーダ	
			基礎ボルト	
			下部シラグ	
			スプレイヘッダ	
			ダウンカマパイプ	
	支持		クエンチャ	
			ストレーナ	
			ステンレス鋼	
			ステンレス鋼	
			ステンレス鋼	

表 2.1-2 原子炉格納容器の使用条件

	ドライウェル	サプレッション・チェンバー
最高使用圧力	310 kPa(内圧) 14 kPa(外圧)	310 kPa(内圧) 14 kPa(外圧)
最高使用温度	171 °C	104.5 °C
内部流体	窒素	窒素, 純水

2.2 経年劣化事象の抽出

2.2.1 機器の機能達成に必要な項目

原子炉格納容器の機能である場合である格納容器外への放射性物質の漏えい防止機能の達成に必要な項目は以下のとおり。

- (1) バウンダリの維持
- (2) 機器の支持
- (3) その他

2.2.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出

(1) 想定される経年劣化事象の抽出

原子炉格納容器について、機能達成に必要な項目を考慮して主要な部位に展開した上で、個々の部位の材料、構造、使用条件（流体の種類、応力、温度等）及び現在までの運転経験を考慮し、表 2.2-1 で示すとおり、想定される経年劣化事象を抽出した（表 2.2-1 で○又は△、▲）。

なお、消耗品及び定期取替品は以下のとおり評価対象外とする。

(2) 消耗品及び定期取替品の扱い

ガスケットは消耗品であり、設計時に長期使用せず取替を前提としていることから高経年化対策を見極める上で評価対象外とする。

(3) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出

想定される経年劣化事象のうち下記①、②に該当しない事象を高経年化対策上着目すべき経年劣化事象と判断した。

なお、下記①、②に該当する事象については、2.2.3 項に示すとおり、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断した。

① 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって、想定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象として表 2.2-1 で△）

② 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により、今後も経年劣化の進展が考えられない、又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経年劣化事象（日常劣化管理事象以外として表 2.2-1 で▲）

この結果、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象は抽出されなかった。

2.2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって、想定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの(日常劣化管理事象)

a. ドライウェル（上鏡，円錐洞），サプレッション・チェンバ本体（気中部），上部及び下部シアラグの腐食（全面腐食）

ドライウェル（上鏡，円錐洞），サプレッション・チェンバ本体（気中部），上部及び下部シアラグの材料は炭素鋼であり腐食が想定されるが，表面に塗装を施すことにより腐食を防止し，必要に応じて補修塗装を行うこととしていることから，腐食が発生する可能性は小さい。

上述のうちドライウェル（円錐洞），上部及び下部シアラグの外表面は，直接目視点検が出来ない構造であるが，上下に位置するドライウェル（上鏡）及びサプレッション・チェンバ本体（気中部）の外表面について目視点検により塗膜の健全性を確認しており，同様な材料及び使用環境であることから，腐食が発生する可能性は小さい。

また，定期的に原子炉格納容器全体漏えい率試験によりバウンダリの健全性を確認するとともに，同試験前の可視範囲の目視点検において塗膜の健全性を確認している。

これまでに有意な腐食は確認されておらず，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。

なお，運転期間延長認可申請に際して実施した特別点検において，原子炉格納容器の鋼板の塗装に対して可視範囲の目視確認を実施した結果，原子炉格納容器の健全性に影響を与えるような劣化は認められなかった。

したがって，ドライウェル（上鏡，円錐洞），サプレッション・チェンバ本体（気中部），上部及び下部シアラグの腐食（全面腐食）は，高経年化対策上着目すべき事象ではないと判断する。

b. サプレッション・チェンバ本体（水中部）の腐食（全面腐食）

サプレッション・チェンバ本体（水中部）の材料は炭素鋼であり腐食が予想されるが、耐水性・密着性に優れたエポキシ系及びジンクリッヂ等の塗装を施すことにより腐食を防止し、必要に応じて補修塗装を行うこととしていることから、腐食が発生する可能性は小さい。

また、開放点検時の目視点検において有意な腐食は確認されておらず、肉厚測定を実施し有意な減肉がないことを確認しており、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。

なお、運転期間延長認可申請に際して実施した特別点検において、原子炉格納容器の鋼板の塗装に対して可視範囲の目視確認を実施した結果、原子炉格納容器の健全性に影響を与えるような劣化は認められなかった。

したがって、サプレッション・チェンバ本体（水中部）の腐食（全面腐食）は、高経年化対策上着目すべき事象ではないと判断する。

c. 底部コンクリートマット（ライナープレート）の腐食（全面腐食）

底部コンクリートマット（ライナープレート）の材料は炭素鋼であり腐食が予想されるが、内表面は耐水性・密着性に優れたエポキシ系及びジンクリッヂ等の塗装を施すことにより腐食を防止し、必要に応じて補修塗装を行うこととしていることから、腐食が発生する可能性は小さい。

また、これまでの目視点検において有意な腐食は確認されておらず、肉厚測定を実施し有意な減肉がないことを確認しており、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。

なお、運転期間延長認可申請に際して実施した特別点検において、原子炉格納容器の鋼板の塗装に対して可視範囲の目視確認を実施した結果、原子炉格納容器の健全性に影響を与えるような劣化は認められなかった。

したがって、底部コンクリートマット（ライナープレート）の腐食（全面腐食）は、高経年化対策上着目すべき事象ではないと判断する。

d. サンドクッション部（鋼板），リングガーダの腐食（全面腐食）

サンドクッション部（鋼板），リングガーダの材料は炭素鋼であり腐食が予想されるが，外表面は塗装を施しており，腐食が発生する可能性は小さい。

サンドクッション部（鋼板）については，外表面の埋設部について目視点検を実施しており，有意な腐食のないことを確認している。

また，サプレッション・チェンバ本体（水中部）の肉厚測定を実施し，有意な減肉のないことを確認しており，このことからも，サンドクッション部（鋼板）に有意な腐食がないことを確認している。

なお，オイスタークリーク発電所において，原子炉格納容器上部からの漏えい水がサンドクッション部に流入し，ドレン管が閉塞していたために当該部の胴板が腐食した事例があるが，東海第二の原子炉格納容器上部は，溶接構造により漏えい水の流れ込みを防止している。

一方リングガーダは，直接目視による塗膜の状況は確認できないが，直上のサンドクッション部（鋼板）と同様な材料及び使用環境であることから，腐食の可能性は小さく，今後も，これらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。

したがって，サンドクッション部（鋼板），リングガーダの腐食（全面腐食）は，高経年化対策上着目すべき事象ではないと判断する。

e. ダイアフラムフロア（ガーダ），スタビライザの腐食（全面腐食）

ダイアフラムフロア（ガーダ）及びスタビライザの材料は炭素鋼であり腐食が想定されるが，通常運転中は窒素雰囲気中であること及び表面に塗装を施すことにより腐食を防止し，必要に応じて補修塗装を行うこととしていることから，腐食が発生する可能性は小さい。

また，これまでの目視点検において有意な腐食は確認されておらず，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。

したがって，ダイアフラムフロア（ガーダ），スタビライザの腐食（全面腐食）は，高経年化対策上着目すべき事象ではないと判断する。

f. 主法兰ジボルトの腐食（全面腐食）

主法兰ジボルトは低合金鋼であり腐食が想定されるが，定期検査時にボルトを取り外した際の目視点検では有意な腐食は認められておらず，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。

したがって，主法兰ジボルトの腐食（全面腐食）は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

g. 真空破壊弁の腐食（全面腐食）

真空破壊弁の材料は炭素鋼であり腐食が想定されるが、通常運転中は窒素雰囲気中であること及び表面に塗装を施すことにより腐食を防止し、必要に応じて補修塗装を行うこととしていることから、腐食が発生する可能性は小さい。

また、これまでの目視点検において有意な腐食は確認されておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。

したがって、真空破壊弁の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

h. ドライウェルスプレイヘッダ、サプレッション・チェンバスプレイヘッダ及びダウンカマパイプの腐食（全面腐食）

ドライウェルスプレイヘッダ、サプレッション・チェンバスプレイヘッダ及びダウンカマパイプの材料は炭素鋼であり腐食が想定される。

ドライウェルスプレイヘッダ、サプレッション・チェンバスプレイヘッダの外面及びダウンカマパイプの内外面は塗装を施すことにより腐食を防止し、必要に応じて補修塗装を行うこととしていることから、腐食が発生する可能性は小さい。

また、これまでの目視点検において有意な腐食は確認されておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。

ドライウェルスプレイヘッダ、サプレッション・チェンバスプレイヘッダの内面は塗装が施されていないが、長期保守管理方針に基づく保全計画に従い、2009年（第24回定期検査中）にファイバースコープを用いた配管内面点検を実施した結果、有意な腐食は確認されておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。

したがって、ドライウェルスプレイヘッダ、サプレッション・チェンバスプレイヘッダ及びダウンカマパイプの腐食（全面腐食）は、高経年化対策上着目すべき事象ではないと判断する。

i. ダイアフラムフロアベローズの硬化

ダイアフラムフロアベローズは、エチレンプロピレンゴム製であり、硬化の発生が想定される。ダイアフラムフロアベローズは重大事故等への対策として耐熱性を向上した改良エチレンプロピレンゴムに交換するが、同一環境にテストピースを配備することとしており、テストピースの定期的な硬度測定及び目視点検を実施していくことで、ダイアフラムフロアベローズの健全性が確認できる。

また通常運転中の環境は旧ベローズのときと変化はなく、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。

したがって、ダイアフラムフロアベローズの硬化は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

j. ストレーナの閉塞

非常用炉心冷却系ストレーナはポンプ起動時に、長期供用に伴いサプレッション・チェンバ内に堆積したデブリ等の影響で閉塞が想定される。しかし、サーベランスや定期検査において非常用炉心冷却機能の健全性確認を実施しており、これまでストレーナの閉塞は確認されておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。

なお、サプレッション・チェンバは清掃、目視点検を実施しており、炉心冷却機能に影響を及ぼす閉塞が発生する可能性は小さい。

また、更なる信頼性向上の観点から、第23回定期検査においてストレーナの閉塞対策として同ストレーナの大型化を実施している。

したがって、ストレーナの閉塞は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により、今後も経年劣化の進展が考えられない、又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経年劣化事象（日常劣化管理事象以外）

a. 基礎ボルトの腐食（全面腐食）

基礎ボルトは低合金鋼であり、基礎ボルト全体がコンクリートに埋設されていることから、コンクリートが中性化した場合に腐食の発生が想定されるが、実機コンクリートにおけるサンプリング結果では中性化は殆ど確認されておらず、腐食が発生する可能性はない。

したがって、基礎ボルトの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

b. スタビライザ、上部及び下部シアラグの摩耗

スタビライザ、上部及び下部シアラグは摺動部を有しているため摩耗が想定されるが、地震等により摺動するものであり、発生回数が非常に少ないため、摩耗の進展はない。

したがって、スタビライザ、上部及び下部シアラグの摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

表 2.2-1(1/2) 原子炉格納容器に想定される経年劣化事象

機能達成に必要な項目	サブシステム	部位	消耗品・定期取替品	材料	経年劣化事象						備考	
					減肉		割れ		材質変化			
					摩耗	腐食	疲労割れ	応力腐食割れ	熱時効	劣化		
パウンダリの維持	耐圧	ドライウェル（上鏡、円錐胴）		炭素鋼	△						*1: 水中部 *2: 気中部 *3: 硬化	
		サプレッション・チェンバ本体		炭素鋼		△*1*2						
		底部コンクリートマット（ライナープレート）		炭素鋼		△						
		サンドクッショング部（鋼板）		炭素鋼		△						
		ダイアフラムフロア（ガーダ）		炭素鋼		△						
		ダイアフラムフロアベローズ		エチレンプロピレンゴム						△*3		
		主法兰ジボルト		低合金鋼		△						
		ガスケット	◎	—								
		真空破壊弁		炭素鋼		△						
		リングガーダ		炭素鋼		△						
機器の支持	支持	基礎ボルト		低合金鋼		▲					*1: 水中部 *2: 気中部 *3: 硬化	
		スタビライザ		炭素鋼	▲	△						
		上部シララグ		炭素鋼	▲	△						
		下部シララグ		炭素鋼	▲	△						

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象）

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外）

表 2.2-1(2/2) 原子炉格納容器に想定される経年劣化事象

機能達成に必要な項目	サブシステム	部位	消耗品・定期取替品	材料	経年劣化事象						備考	
					減肉		割れ		材質変化			
					摩耗	腐食	疲労割れ	応力腐食割れ	熱時効	劣化		
その他	その他	ドライウェルスプレイヘッダ		炭素鋼		△						*1: 閉塞
		コリウムシールド		ジルコニア								
		格納容器床ドレンサンプ		ステンレス鋼								
		サポート		ステンレス鋼								
		アンカーボルト		ステンレス鋼								
		サプレッション・チェンバスプレイヘッダ		炭素鋼		△						
		ダウンカマパイプ		炭素鋼		△						
		クエンチャ		ステンレス鋼								
		ストレーナ		ステンレス鋼							△*1	

△ : 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象）

2.2 機械ペネトレーション

[対象機器]

- ① 配管貫通部（ベローズ式）
- ② 配管貫通部（固定式）
- ③ 機器搬入口
- ④ エアロック
- ⑤ ハッチ及びマンホール

目次

1. 対象機器及び代表機器の選定.....	2. 2-1
1.1 グループ化の考え方及び結果.....	2. 2-1
1.2 代表機器の選定.....	2. 2-1
2. 代表機器の技術評価.....	2. 2-9
2.1 構造、材料及び使用条件.....	2. 2-9
2. 1.1 配管貫通部（ベローズ式、固定式-2）.....	2. 2-9
2. 1.2 格納容器機器搬入口ハッチ.....	2. 2-12
2. 1.3 パーソナルエアロック.....	2. 2-15
2. 1.4 CRD 搬出入口ハッチ	2. 2-18
2.2 経年劣化事象の抽出.....	2. 2-21
2. 2.1 機器の機能達成に必要な項目.....	2. 2-21
2. 2.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出.....	2. 2-21
2. 2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象.....	2. 2-22
2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の評価.....	2. 2-28
3. 代表機器以外への展開.....	2. 2-31
3.1 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象.....	2. 2-31
3.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象.....	2. 2-32

1. 対象機器及び代表機器の選定

東海第二で使用している機械ペネトレーションの主な仕様を表 1-1 に示す。

これらの機械ペネトレーションを部位、型式の観点からグループ化し、それぞれのグループより以下のとおり代表機器を選定した。

1.1 グループ化の考え方及び結果

部位、型式を分類基準とし、機械ペネトレーションを表 1-1 に示すとおりグループ化する。

部位は、配管貫通部、機器搬入口、エアロック、ハッチ及びマンホールに分類され、配管貫通部の型式は、ベローズ式、固定式に分類される。

1.2 代表機器の選定

表 1-1 に分類されるグループ毎に、重要度、最高使用温度及び配管口径の観点から代表機器を選定する。

(1) 配管貫通部（ベローズ式）

大口径で高温となる配管貫通部に使用されるもので、プラントの起動・停止時等の熱膨張差による変位を吸収するため、ベローズを取付けている。ベローズ式については、重要度及び最高使用温度が同等であり、配管口径の大きい主蒸気系（X-18A～D）を代表機器とする。

配管貫通部の構造図を、図 1-1 に示す。

(2) 配管貫通部（固定式）

低温又は小口径の配管貫通部で熱膨張差による変位のないもの、又は拘束部に発生する荷重が小さい場合に使用される。固定式については、重要度が同等であることから、最高使用温度が高く、配管口径の大きい主蒸気隔離弁漏えい抑制系（X-200A, B）を代表機器とする。

なお、構造の相違により配管貫通部（固定式）を固定式-1 又は固定式-2 と称す。

配管貫通部の構造図を、図 1-1 に示す。

(3) 機器搬入口

このグループには、格納容器機器搬入口ハッチ及びサプレッション・チェンバ機器搬入口が属するが、重要度が同等であるため、最高使用温度の高い格納容器機器搬入口ハッチを代表機器とする。

(4) エアロック

このグループには、パーソナルエアロックのみが属するため、これを代表機器とする。

(5) ハッチ及びマンホール

このグループには、CRD 搬出入口ハッチのみが属するため、これを代表機器とする。

表 1-1 (1/5) 機械ペネトレーションのグループ化及び代表機器の選定

分類基準		ペネトレーション番号	使用用途	選定基準			選定	選定理由
部位	型式			重要度 ^{*1}	最高使用温度(°C)	配管口径(A)		
配管貫通部	ベローズ式	X-18A～D	主蒸気系	MS-1, 重 ^{*2}	302	650	◎	重要度 最高使用温度 口径
		X-17A, B	給水系	MS-1, 重 ^{*2}	302	500		
		X-20	残留熱除去系（供給）	MS-1, 重 ^{*2}	302	500		
		X-6	高圧炉心スプレイ系	MS-1, 重 ^{*2}	302	300		
		X-8	低圧炉心スプレイ系	MS-1, 重 ^{*2}	302	300		
		X-12A～C	低圧注水系	MS-1, 重 ^{*2}	302	300		
		X-19A, B	残留熱除去系（戻り）	MS-1, 重 ^{*2}	302	300		
		X-21	原子炉隔離時冷却系（蒸気供給）	MS-1, 重 ^{*2}	302	250		
		X-2	原子炉圧力容器ヘッドスプレイ	MS-1, 重 ^{*2}	302	150		
		X-14	原子炉冷却材浄化系	MS-1, 重 ^{*2}	302	150		
		X-22	復水ドレン	MS-1, 重 ^{*2}	302	80		

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち、最上位の重要度クラスを示す

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す

表 1-1 (2/5) 機械ペネトレーションのグループ化及び代表機器の選定

分類基準		ペネトレーション番号	使用用途	選定基準			選定	選定理由
部位	型式			重要度 ^{*1}	最高使用温度(°C)	配管口径(A)		
配管貫通部	固定式-1	X-38	再循環系ポンプシールページ, 格納容器計装, 主蒸気配管計装	MS-1, 重 ^{*2}	302	25		
		X-29D	再循環系サンプリング	MS-1, 重 ^{*2}	302	25		
		X-13	ほう酸水注入系	MS-1, 重 ^{*2}	302	40		
		X-60	残留熱除去系熱交換器安全弁排気(閉止)	MS-1, 重 ^{*2}	171	450 ^{*3}		
		X-62	残留熱除去系熱交換器安全弁排気(閉止)	MS-1, 重 ^{*2}	171	450 ^{*3}		
		X-57	過酷事故時代替注水系, 制御用空気系	MS-1, 重 ^{*2}	171	100		
		X-52A, B	可燃性ガス濃度制御系, 予備	MS-1, 重 ^{*2}	171	150		
		X-76	可燃性ガス濃度制御系	MS-1, 重 ^{*2}	171	50		
		X-10A～D	制御棒駆動水圧系(引抜)	MS-1, 重 ^{*2}	66	20		
		X-9A～D	制御棒駆動水圧系(挿入)	MS-1, 重 ^{*2}	66	25		
		X-58	脱塩水供給	MS-1, 重 ^{*2}	66	50		
		X-55	制御用空気系, 燃料プール水浄化系	MS-1, 重 ^{*2}	66	50		
		X-107B	ドライウェル除湿系	MS-1, 重 ^{*2}	66	150		
		X-56	ドライウェル除湿系, 制御用空気系, 予備	MS-1, 重 ^{*2}	66	150		
		X-71A, B	制御用空気系(真空破壊弁)	MS-1, 重 ^{*2}	66	25		
		X-69A, B	再循環系制御弁油圧駆動系	MS-1, 重 ^{*2}	80	25		
		X-29C	原子炉圧力容器フランジ漏えい検出	MS-1, 重 ^{*2}	302	25		
		X-30	主蒸気配管計装	MS-1, 重 ^{*2}	302	25		
		X-39	原子炉圧力容器計装, 高圧炉心スプレイ系計装	MS-1, 重 ^{*2}	302	25		
		X-40	格納容器計装, 格納容器ガスマニタリング, 主蒸気配管計装, 格納容器漏えい試験盤	MS-1, 重 ^{*2}	302	25		

*1 : 当該機器に要求される重要度クラスのうち, 最上位の重要度クラスを示す

*2 : 重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す

*3 : スリーブ径を示す

表 1-1 (3/5) 機械ペネトレーションのグループ化及び代表機器の選定

分類基準		ペネトレーション番号	使用用途	選定基準			選定	選定理由
部位	型式			重要度 ^{*1}	最高使用温度(°C)	配管口径(A)		
配管貫通部	固定式-1	X-41A, B	原子炉隔離時冷却系蒸気側配管計装	MS-1, 重 ^{*2}	302	25		重要度 最高使用温度 口径
		X-42	格納容器計装, 主蒸気配管計装	MS-1, 重 ^{*2}	302	25		
		X-43	予備	MS-1, 重 ^{*2}	302	20		
		X-44A～D	ジェットポンプ計装	MS-1, 重 ^{*2}	302	25		
		X-54A～D	再循環系計装	MS-1, 重 ^{*2}	302	25		
		X-66A, B	残留熱除去系配管計装, 低圧炉心スプレイ系配管計装, ボトムライナー漏えい検出	MS-1, 重 ^{*2}	302	25		
		X-87～90	蒸気流量計測	MS-1, 重 ^{*2}	302	25		
配管貫通部	固定式-2	X-200A, B	主蒸気隔離弁漏えい抑制系	MS-1, 重 ^{*2}	302	100	◎	重要度 最高使用温度 口径
		X-3, 79	不活性ガス系(排気)	MS-1, 重 ^{*2}	171	500		
		X-53, 80	不活性ガス系(給気)	MS-1, 重 ^{*2}	171	500		
		X-203	可燃性ガス濃度制御系	MS-1, 重 ^{*2}	171	50		
		X-4	原子炉隔離時冷却系	MS-1, 重 ^{*2}	135	350		
		X-23	床ドレン系	MS-1, 重 ^{*2}	105	80		
		X-24	機器ドレン系	MS-1, 重 ^{*2}	105	80		
		X-32, 35, 36	残留熱除去系	MS-1, 重 ^{*2}	100	600		
		X-47, 48	残留熱除去系	MS-1, 重 ^{*2}	100	400		
		X-31	高圧炉心スプレイ系	MS-1, 重 ^{*2}	100	600		
		X-34	低圧炉心スプレイ系	MS-1, 重 ^{*2}	100	600		
		X-49	高圧炉心スプレイ系	MS-1, 重 ^{*2}	100	300		
		X-63	低圧炉心スプレイ系	MS-1, 重 ^{*2}	100	300		
		X-77	原子炉隔離時冷却系	MS-1, 重 ^{*2}	88	50		
		X-78	予備	MS-1, 重 ^{*2}	—	80		

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち、最上位の重要度クラスを示す

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す

表 1-1 (4/5) 機械ペネトレーションのグループ化及び代表機器の選定

分類基準		ペネトレーション番号	使用用途	選定基準			選定	選定理由
部位	型式			重要度 ^{*1}	最高使用温度(°C)	配管口径(A)		
配管貫通部	固定式-2	X-11A, B	残留熱除去系（格納容器スプレイ）	MS-1, 重 ^{*2}	77	400		
		X-25A, B	残留熱除去系（サプレッション・チェンバスプレイ）	MS-1, 重 ^{*2}	77	100		
		X-33	原子炉隔離時冷却系	MS-1, 重 ^{*2}	77	200		
		X-5, 46	原子炉補機冷却系	MS-1, 重 ^{*2}	66	200		
		X-26	予備	MS-1, 重 ^{*2}	—	400 ^{*3}		
		X-59	予備	MS-1, 重 ^{*2}	—	400 ^{*3}		
		X-106A	予備	MS-1, 重 ^{*2}	—	300 ^{*3}		
		X-7	予備	MS-1, 重 ^{*2}	—	300 ^{*3}		
		X-67	予備	MS-1, 重 ^{*2}	—	300		
		X-29A, B	γ ラジエーションセンサ CH-A (CH-B)	MS-1, 重 ^{*2}	171	250 ^{*3}		
		X-201A, B X-202A, B	予備	MS-1, 重 ^{*2}	—	80 ^{*3}		
		X-37A, B	予備	MS-1, 重 ^{*2}	—	50 ^{*3}		
		X-64A～D	サプレッション・チェンバ計装	MS-1, 重 ^{*2}	104.5	50		
		X-83	サンプリング系	MS-1, 重 ^{*2}	104.5	20		
		X-65, 68	予備	MS-1, 重 ^{*2}	—	50 ^{*3}		
		X-70	サプレッション・チェンバ計装	MS-1, 重 ^{*2}	104.5	50		
		X-73～75	サンプリング系	MS-1, 重 ^{*2}	171	20		
		X-82	サンプリング系	MS-1, 重 ^{*2}	171	50		
		X-27A～F	移動式炉心内校正装置ドライブ	MS-1, 重 ^{*2}	66	10		
		X-81	予備	MS-1, 重 ^{*2}	—	40		
		X-84A～D, X-85A, B X-86A～D	原子炉水位および圧力計測	MS-1, 重 ^{*2}	302	25		

*1 : 当該機器に要求される重要度クラスのうち、最上位の重要度クラスを示す

*2 : 重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す

*3 : スリープ径を示す


表 1-1 (5/5) 機械ペネトレーションのグループ化及び代表機器の選定

分類基準		ペネトレーション番号	使用用途	選定基準			選定	選定理由
部位	型式			重要度 ^{*1}	最高使用温度(°C)	胴内径(mm)		
機器搬入口	-	X-15	格納容器機器搬入口ハッチ	MS-1, 重 ^{*2}	171	3, 658	◎	重要度
		X-51	サプレッション・チェンバ機器搬入口	MS-1, 重 ^{*2}	104.5	1, 982		最高使用温度
エアロック	-	X-16	パーソナルエアロック	MS-1, 重 ^{*2}	171	2, 400	◎	
ハッチ及びマ ンホール	-	X-28	CRD搬出入口ハッチ	MS-1, 重 ^{*2}	171	547.6	◎	


*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち、最上位の重要度クラスを示す

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す

【ベローズ式】

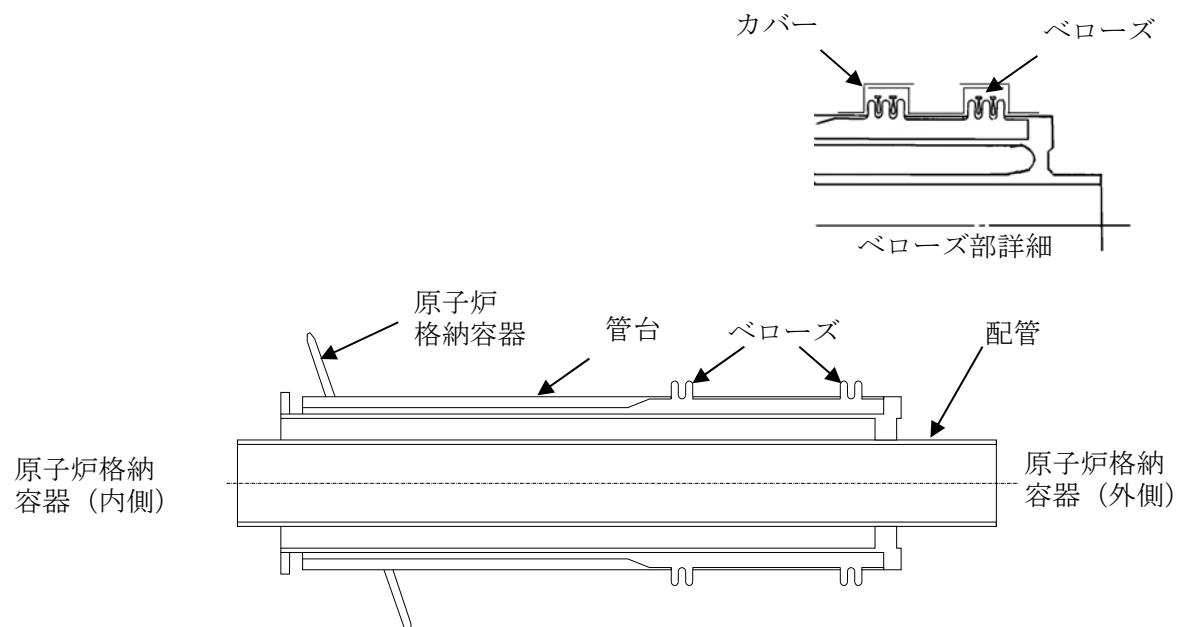

【固定式-1】

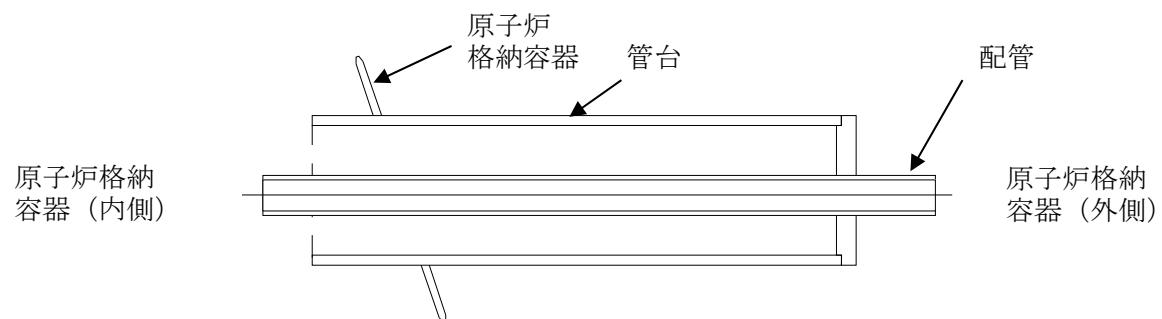

【固定式-2】

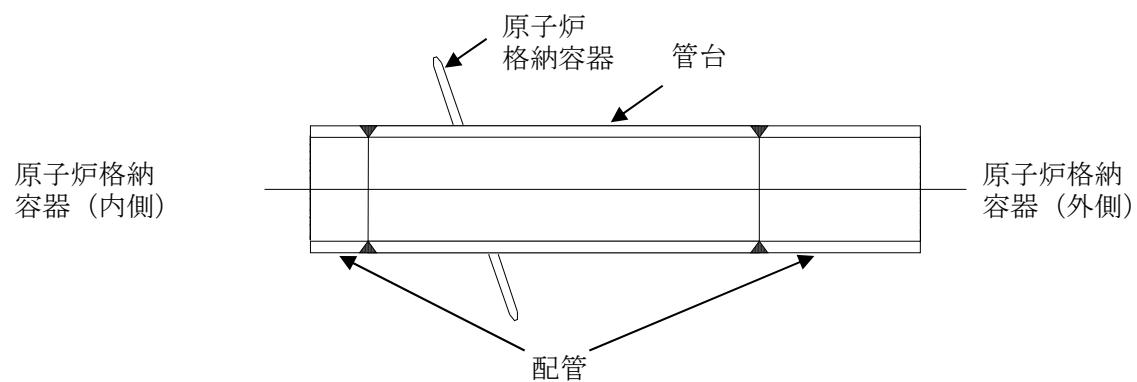


図 1-1 配管貫通部構造図

2. 代表機器の技術評価

本章では、1章で代表機器とした以下の機械ペネトレーションについて技術評価を実施する。

- ① 主蒸気系配管貫通部（ベローズ式）
- ② 主蒸気隔離弁漏えい抑制系配管貫通部（固定式-2）
- ③ 格納容器機器搬入口ハッチ
- ④ パーソナルエアロック
- ⑤ CRD 搬出入口ハッチ

2.1 構造、材料及び使用条件

2.1.1 配管貫通部（ベローズ式、固定式-2）

(1) 構造


東海第二の主蒸気系配管貫通部（ベローズ式）及び主蒸気隔離弁漏えい抑制系配管貫通部（固定式-2）の構造図を図 2.1-1 に示す。

(2) 材料及び使用条件

東海第二の主蒸気系配管貫通部（ベローズ式）及び主蒸気隔離弁漏えい抑制系配管貫通部（固定式-2）主要部位の使用材料を表 2.1-1 に、使用条件を表 2.1-2 に示す。

主蒸気系配管貫通部（ベローズ式）

No.	部位
①	管台
②	ベローズ

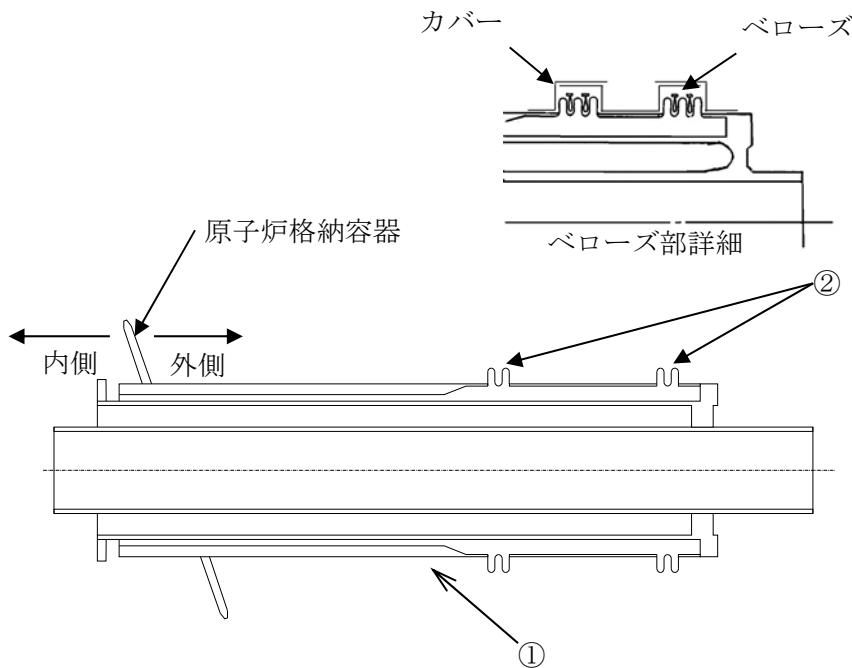

主蒸気隔離弁漏えい抑制系配管貫通部（固定式）

No.	部位
①	管台

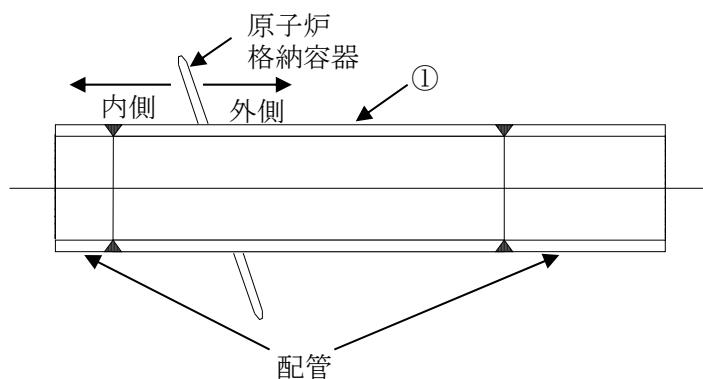


図 2.1-1 配管貫通部構造図

表 2.1-1 主蒸気系配管貫通部（ベローズ式）及び主蒸気隔離弁漏えい抑制系
配管貫通部（固定式-2）主要部位の使用材料

機能達成に必要な項目	サブシステム	配管貫通部	部位	材料
バウンダリの維持	耐圧	主蒸気系配管貫通部 (ベローズ式)	管台	炭素鋼
			ベローズ	ステンレス鋼
		主蒸気隔離弁 漏えい抑制系 (固定式-2)	管台	炭素鋼

表 2.1-2 主蒸気系配管貫通部（ベローズ式）及び主蒸気隔離弁漏えい抑制系
配管貫通部（固定式-2）の使用条件

配管貫通部	主蒸気系配管貫通部 (ベローズ式)	主蒸気隔離弁漏えい抑制系 配管貫通部（固定式-2）
最高使用圧力* ¹	8.62 MPa	8.62 MPa
最高使用温度* ¹	302 °C	302 °C

*1：貫通配管の使用条件

2.1.2 格納容器機器搬入口ハッチ

(1) 構造

東海第二の格納容器機器搬入口ハッチは円筒型であり、原子炉格納容器に1個設置されている。

格納容器機器搬入口ハッチの構造図を図2.1-2に示す。

(2) 材料及び使用条件

東海第二の格納容器機器搬入口ハッチ主要部位の使用材料を表2.1-3に、使用条件を表2.1-4に示す。

No.	部位
①	胴
②	蓋
③	ガスケット
④	取付ボルト

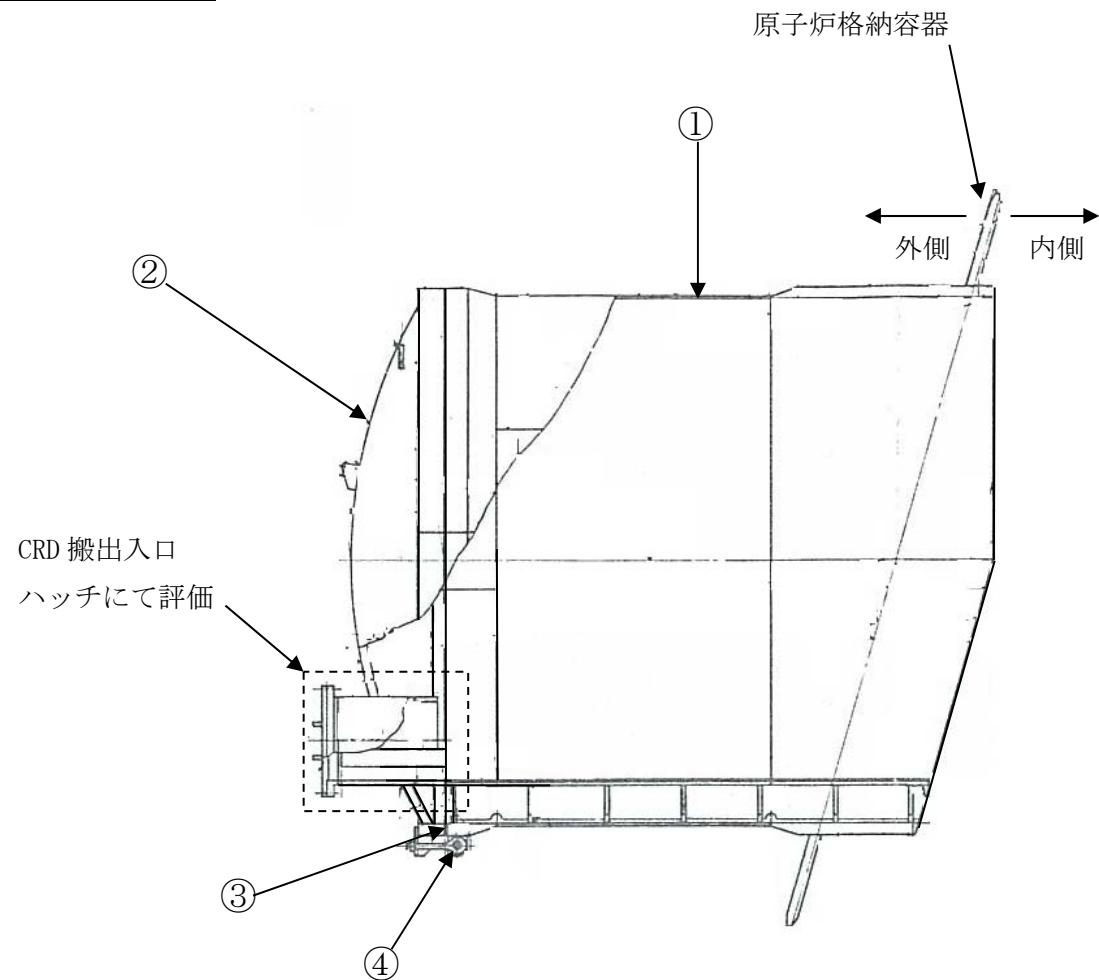


図 2.1-2 格納容器機器搬入口ハッチ構造図

表 2.1-3 格納容器機器搬入口ハッチ主要部位の使用材料

機能達成に 必要な項目	サブ システム	部位	材料
バウンダリ の維持	耐圧	胴	炭素鋼
		蓋	炭素鋼
		ガスケット	(消耗品)
		取付ボルト	炭素鋼

表 2.1-4 格納容器機器搬入口ハッチの使用条件

最高使用圧力	310 kPa (内圧) 14 kPa (外圧)
最高使用温度	171 °C

2.1.3 パーソナルエアロック

(1) 構造

東海第二のパーソナルエアロックは円筒2重扉式であり、原子炉格納容器に1個設置されている。

胴と原子炉格納容器の内側及び外側に1枚ずつ設けられた扉により構成された構造となっている。

東海第二のパーソナルエアロックの構造図を図2.1-3に示す。

(2) 材料及び使用条件

東海第二のパーソナルエアロック主要部位の使用材料を表2.1-5に、使用条件を表2.1-6に示す。

No.	部位
①	胴
②	扉
③	ガスケット

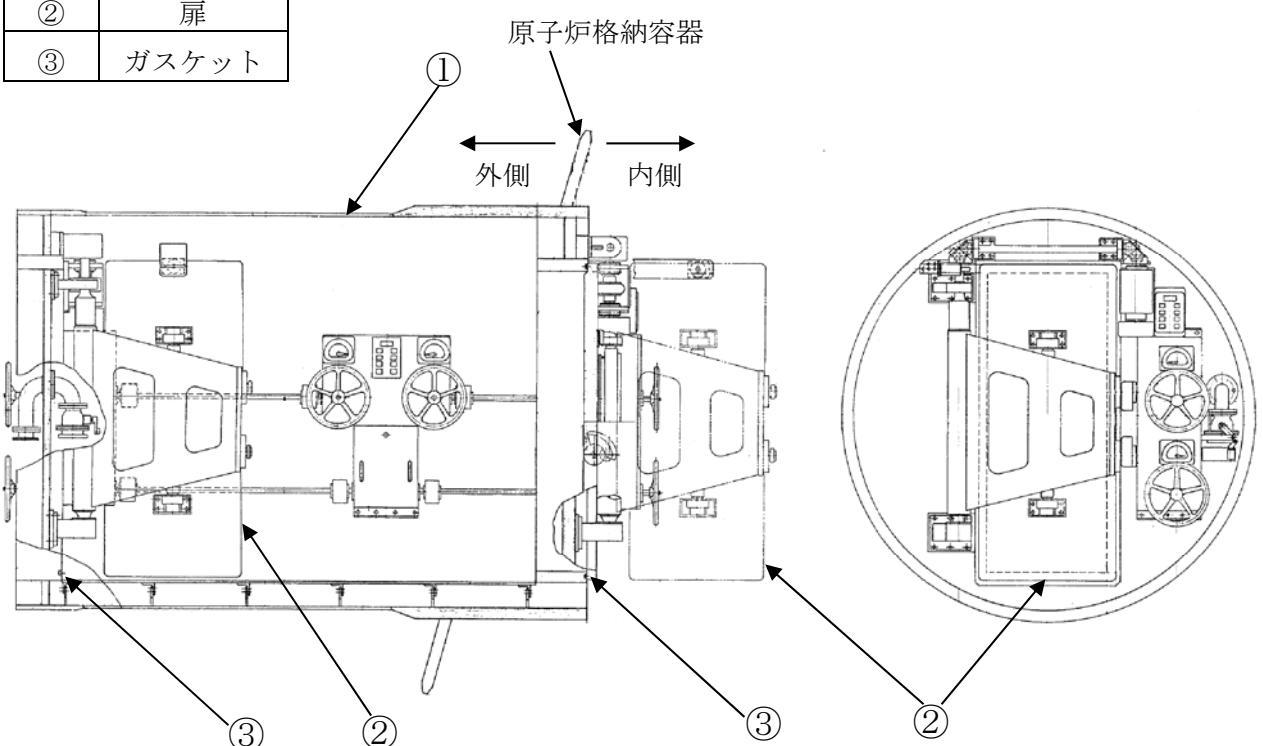


図 2.1-3 パーソナルエアロック構造図

表 2.1-5 パーソナルエアロック主要部位の使用材料

機能達成に 必要な項目	サブ システム	部位	材料
バウンダリ の維持	耐圧	胴	炭素鋼
		扉	炭素鋼
	ガスケット	(消耗品)	

表 2.1-6 パーソナルエアロックの使用条件

最高使用圧力	310 kPa (内圧) 14 kPa (外圧)
最高使用温度	171 °C

2.1.4 CRD 搬出入口ハッチ

(1) 構造

東海第二の CRD 搬出入口ハッチは円筒型であり、原子炉格納容器（格納容器機器搬入口ハッチ）に 1 個設置されている。

CRD 搬出入口ハッチの構造図を図 2.1-4 に示す。

(2) 材料及び使用条件

東海第二の CRD 搬出入口ハッチ主要部位の使用材料を表 2.1-7 に、使用条件を表 2.1-8 に示す。

No	部位
①	胴
②	蓋
③	ガスケット
④	取付ボルト

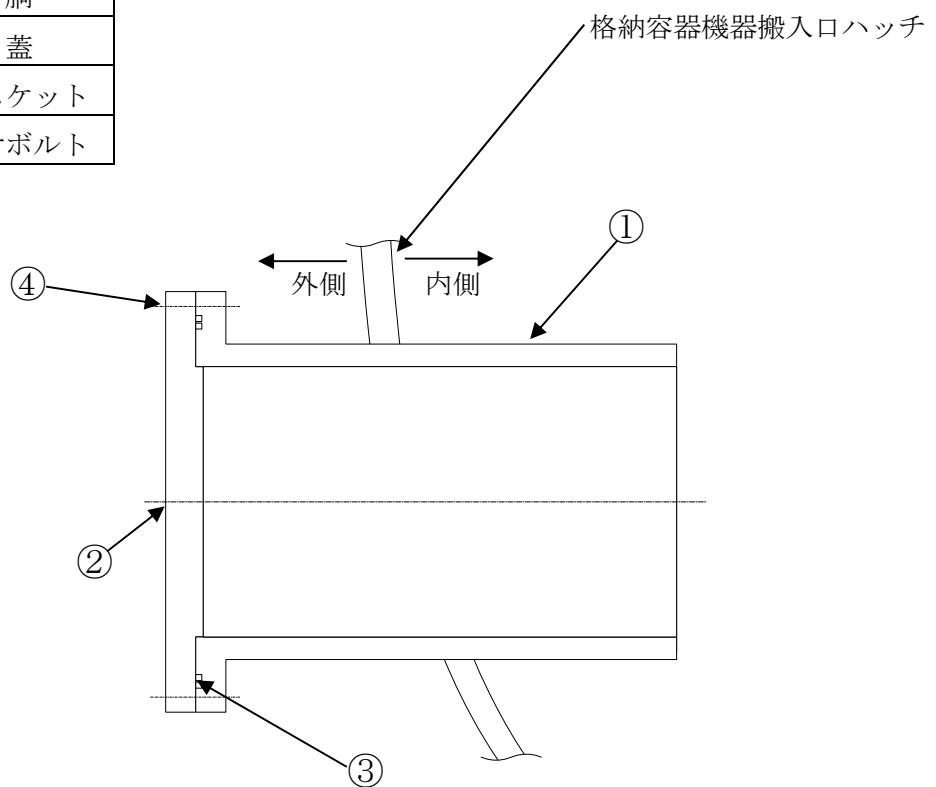


図 2.1-4 CRD 搬出入口ハッチ構造図

表 2.1-7 CRD 搬出入口ハッチ主要部位の使用材料

機能達成に 必要な項目	サブ システム	部位	材料
バウンダリ の維持	耐圧	胴	炭素鋼
		蓋	炭素鋼
		ガスケット	(消耗品)
		取付ボルト	炭素鋼

表 2.1-8 CRD 搬出入口ハッチの使用条件

最高使用圧力	310 kPa (内圧) 14 kPa (外圧)
最高使用温度	171 °C

2.2 経年劣化事象の抽出

2.2.1 機器の機能達成に必要な項目

機械ペネトレーションとしての機能の達成に必要な項目は以下のとおり。

- (1) バウンダリの維持

2.2.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出

- (1) 想定される経年劣化事象の抽出

機械ペネトレーションについて、機能達成に必要な項目を考慮して主要な部位に展開した上で、個々の部位の材料、構造、使用条件（圧力、温度）及び現在までの運転経験を考慮し、表 2.2-1 に示すとおり、想定される経年劣化事象を抽出した（表 2.2-1 で○又は△、▲）。

なお、消耗品及び定期取替品は以下のとおり評価対象外とする。

- (2) 消耗品及び定期取替品の扱い

ガスケットは消耗品であり、設計時に長期使用せず取替を前提としていることから高経年化対策を見極める上での評価対象外とする。

- (3) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出

想定される経年劣化事象のうち下記①、②に該当しない事象を高経年化対策上着目すべき経年劣化事象と判断した。

なお、下記①、②に該当する事象については、2.2.3 項に示すとおり、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断した。

① 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって、想定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象として表 2.2-1 で△）

② 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により、今後も経年劣化の進展が考えられない、又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経年劣化事象（日常劣化管理事象以外として表 2.2-1 で▲）

この結果、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象として以下の事象が抽出された（表 2.2-1 で○）。

- a. ベローズの疲労割れ [主蒸気系配管貫通部（ベローズ式）]

2.2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって、想定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象）

a. 耐圧構成品の腐食（全面腐食）【共通】

機械ペネトレーションの耐圧構成品（管台、胴、蓋、扉）の材料は炭素鋼であり、腐食が発生する可能性がある。

しかしながら、機械ペネトレーションの内外面の表面は、塗装を施しているため、腐食が発生する可能性は小さい。耐圧構成品のうち、気中部に設置されている機械ペネトレーション（管台の内表面及び胴の外表面）は、一部直接目視できない構造であるが、管台又は胴が取り付けられているドライウェル（円錐胴）及びサプレッション・チェンバ本体（気中部）の内外表面について目視点検により塗膜の健全性を確認しており、同様な材料及び使用環境であることから、腐食の発生する可能性は小さい。

また、目視点検により塗膜の状態を確認し、はく離等が認められた場合は、必要に応じ補修塗装を実施することとしている。

機械ペネトレーションの耐圧構成品については、定期検査時の原子炉格納容器漏えい率検査においてバウンダリ機能の健全性を確認しており、これまでの検査において異常は認められていない。

今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

b. 取付ボルトの腐食（全面腐食）【格納容器機器搬入口ハッチ、CRD搬出入口ハッチ】

取付ボルトの材料は炭素鋼であり、大気に接触していることから腐食が想定されるが、開放点検時に手入れ・清掃を行うことにより健全性は維持されている。

これまでの点検結果から有意な腐食は確認されておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

c. ベローズの貫流型応力腐食割れ〔主蒸気系配管貫通部（ベローズ式）〕

ベローズの材料はステンレス鋼であり、大気中の海塩粒子に含まれる塩化物イオンにより、外面から貫粒型応力腐食割れの発生が想定されるが、ベローズは大気が接触し難いカバー構造であること及び原子炉建屋内機器の塩分測定において、代表箇所における定期的な目視点検及び付着塩分量測定を実施しており、その結果により必要に応じ機器外面清掃及び浸透探傷検査を実施することとしている。

また、東海第二では工事における副資材管理でステンレス鋼への塩分付着を防止している。

したがって、ベローズの貫粒型応力腐食割れは高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により、今後も経年劣化の進展が考えられない、又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経年劣化事象（日常劣化管理事象外）

a. 管台の疲労割れ〔主蒸気隔離弁漏えい抑制系配管貫通部（固定式-2）〕

管台は内部流体の温度変化に伴い疲労が蓄積することが想定されるが、固定式配管貫通部の内部流体温度は低く、温度変動幅も小さく、通常運転時は原子炉格納容器内温度と同程度であるため有意な熱過渡を受けることはない。

したがって、管台の疲労割れは高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

表 2.2-1 (1/4) 配管貫通部（ベローズ式・固定式-2）に想定される経年劣化事象

機能達成に必要な項目	サブシステム	部位	消耗品・定期取替品	材料	経年劣化事象						備考	
					減肉		割れ		材質変化		その他	
					摩耗	腐食	疲労割れ	応力腐食割れ	熱時効	劣化		
バウンダリの維持	耐圧	管台		炭素鋼		△	▲ ^{*1}					*1:固定式-2 *2:貫粒型応力腐食割れ
		ベローズ		ステンレス鋼			○	△ ^{*2}				

○：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象）

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外）

表 2.2-1 (2/4) 格納容器機器搬入口ハッチに想定される経年劣化事象

機能達成に必要な項目	サブシステム	部位	消耗品・定期取替品	材料	経年劣化事象						備考	
					減肉		割れ		材質変化			
					摩耗	腐食	疲労割れ	応力腐食割れ	熱時効	劣化		
バウンダリの維持	耐圧	胴		炭素鋼		△						
		蓋		炭素鋼		△						
		ガスケット	◎	—								
		取付ボルト		炭素鋼		△						

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象）

表 2.2-1 (3/4) パーソナルエアロックに想定される経年劣化事象

機能達成に 必要な項目	サブ システム	部位	消耗品・ 定期取替 品	材料	経年劣化事象						備考	
					減肉		割れ		材質変化		その他	
					摩耗	腐食	疲労 割れ	応力腐 食割れ	熱時効	劣化		
バウンダリ の維持	耐圧	胴		炭素鋼		△						
		扉		炭素鋼		△						
		ガスケット	◎	—								

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象）

表 2.2-1 (4/4) CRD 搬出入口ハッチに想定される経年劣化事象

機能達成に 必要な項目	サブ システム	部品	消耗品・ 定期取替 品	材料	経年劣化事象						備考	
					減肉		割れ		材質変化		その他	
					摩耗	腐食	疲労 割れ	応力腐 食割れ	熱時効	劣化		
バウンダリ の維持	耐圧	胴		炭素鋼		△						
		蓋		炭素鋼		△						
		ガスケット	◎	—								
		取付ボルト		炭素鋼		△						

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象）

2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の評価

(1) ベローズの疲労割れ [主蒸気系配管貫通部 (ベローズ式)]

a. 事象の説明

主蒸気系配管貫通部 (ベローズ式) のベローズは、プラントの起動・停止等の熱過渡により、疲労が蓄積される可能性がある。

b. 技術評価

① 健全性評価

疲労評価は、図 2.3-1 に示す評価部位に対して日本機械学会「発電用原子力設備規格 設計・建設規格 JSME S NC1-2005 (2007 年追補版を含む)」(以下、「設計・建設規格」という)に基づき疲労評価した。

過渡回数は、運転期間延長認可申請に伴う評価として、2016 年度 11 月時点までの運転実績に基づき推定した 2016 年度以降の評価対象期間での推定過渡回数を包含し、より保守的*に設定した過渡回数とした。評価用過渡条件を表 2.3-1 に示す。

* : 評価条件として、2011 年 3 月から 2020 年 8 月末まで冷温停止状態、2020 年 9 月以降の過度回数発生頻度は実績の 1.5 倍を想定した。

この結果、表 2.3-2 に示すとおり、疲労累積係数は運転開始後 60 年時点においても許容値以下であり、疲労割れ発生の可能性は小さいと判断する。

② 現状保全

主蒸気系配管貫通部 (ベローズ式) のベローズについては、定期検査時の原子炉格納容器漏えい率検査において、バウンダリ機能の健全性を確認している。

また、高経年化技術評価に合わせて実過渡回数に基づく評価を実施することとしている。

③ 総合評価

健全性評価結果より、疲労割れが発生する可能性は十分小さいと考えるが、疲労評価は実過渡回数に依存するため、今後も実過渡回数を把握し評価する必要がある。

また、当該部は、定期検査時の原子炉格納容器全体漏えい率検査によりバウンダリ機能の健全性は確認可能であることから、現状の保全は点検手法として適切であると判断する。

c. 高経年化への対応

主蒸気系配管貫通部 (ベローズ式) の疲労割れについては、高経年化対策の観点から留意すべき項目はない。

今後も、定期検査時の原子炉格納容器全体漏えい率検査を実施していくとともに、継続的に実過渡回数の確認を行い、運転開始後 60 年時点の推定過渡回数を上回らないことを確認する。

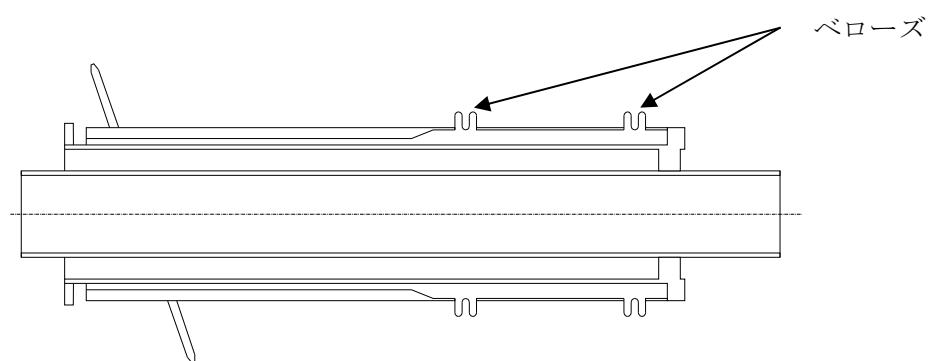


図 2.3-1 主蒸気配管貫通部（ベローズ式）の疲労評価部位

表 2.3-1 主蒸気系配管貫通部（ベローズ式）の評価用過渡条件

運転条件	運転実績に基づく 過渡回数 (2016年11月時点)	60年目推定
耐圧試験	72	132
起動（昇温）	65	110
起動（タービン起動）	65	110
スクラム（タービントリップ）	16	22
スクラム（原子炉給水ポンプ停止）	3	6
スクラム（その他）	20	24
停止	65	111
ボルト取外し	26	49

表 2.3-2 主蒸気系配管貫通部（ベローズ式）の疲労評価結果

貫通部	部位	運転実績回数に基づく疲労累積係数 (許容値：1以下)	
		設計・建設規格の疲労線図による評価	
		現時点 (2016年11月時点)	運転開始後 60年時点
主蒸気配管貫通部	ベローズ	0.0043	0.0071

3. 代表機器以外への展開

本章では、2章で実施した代表機器の技術評価について、1章で実施したグループ化で代表機器となっていない機器への展開について検討した。

- ① 配管貫通部（主蒸気系（ベローズ式）及び主蒸気隔離弁漏えい抑制系配管貫通部以外）
- ② サプレッション・チェンバ機器搬入口

3.1 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象

a. ベローズの疲労割れ〔主蒸気系以外の配管貫通部（ベローズ式）〕

代表機器以外の配管貫通部（ベローズ式）のうち、プラントの起動・停止等、運転状態の変化に伴う配管熱移動の影響が大きいと判断される部位は、給水系配管貫通部である。この部位に対して代表機器と同様の評価を行い、表3.3-1に示すとおり問題のないことを確認した。

その他の配管貫通部（ベローズ式）についても通常運転中は待機状態にある、又は原子炉圧力容器と同時加圧・加温されており、主蒸気系及び給水系の疲労評価結果から問題ないと考えられるため、配管貫通部（ベローズ式）の疲労割れに対しては、高経年化対策の観点から留意すべき項目はないと判断する。

今後も、定期検査時の原子炉格納容器全体漏えい率検査を実施していくとともに、給水系配管貫通部（ベローズ式）については、継続的に実過渡回数の確認を行い、運転開始後60年時点の推定過渡回数を上回らないことを確認する。

表3.3-1 給水系配管貫通部（ベローズ式）の疲労評価結果

貫通部	部位	運転実績回数に基づく疲労累積係数 (許容値: 1以下)	
		設計・建設規格の疲労線図による評価	
		現時点 (2016年11月時点)	運転開始後 60年時点
給水系配管貫通部	ベローズ	0.0039	0.0064

3.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって、想定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象）

- a. 耐圧構成品の腐食（全面腐食）〔ドライウェル（円錐胴）及びサプレッション・チェンバ本体（気中部）に設置される機械ペネトレーション共通〕

代表機器と同様、機械ペネトレーションの耐圧構成品（管台、胴、蓋、扉）の材料は炭素鋼であり、腐食が発生する可能性がある。しかしながら、機械ペネトレーションの内外面の表面は、塗装を施しているため、腐食が発生する可能性は小さい。

耐圧構成品のうち、気中部に設置されている機械ペネトレーション（管台の内表面又は胴の外表面）は、一部直接目視できない構造であるが、管台又は胴に取り付けられているドライウェル（円錐胴）及びサプレッション・チェンバ本体（気中部）の内外表面について目視点検により塗膜の健全性を確認しており、同様な材料及び使用環境であることから、腐食の発生する可能性は小さい。

機械ペネトレーションの耐圧構成品〔ドライウェル（円錐胴）及びサプレッション・チェンバ本体（気中部）に設置される機械ペネトレーション共通〕については、定期検査時の原子炉格納容器漏えい率検査においてバウンダリ機能の健全性を確認しており、これまでの検査において異常は認められていない。

今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

b. 耐圧構成品の腐食（全面腐食） [サプレッション・チェンバ本体（水中部及びサンドクッション部）に設置される機械ペネトレーション共通]

サプレッション・チェンバ本体（水中部及びサンドクッション部）に設置される機械ペネトレーションの耐圧構成品（管台）の材料は炭素鋼であり、腐食が発生する可能性がある。

しかしながら、機械ペネトレーション（管台のうち、サプレッション・チェンバ本体（水中部及びサンドクッション部））の外表面は、塗装を施しているため、腐食が発生する可能性は小さい。このうち、サンドクッション部に設置されている機械ペネトレーション（管台）は、直接目視できない構造であるが、管台が取り付けられているサプレッション・チェンバ本体（気中部）の外表面について目視点検により塗膜の健全性を確認しており、同様な材料及び使用環境であることから、腐食の発生する可能性は小さい。

機械ペネトレーション（管台のうち、サプレッション・チェンバ本体（水中部））の内表面は、溶接継手により接続される配管又は弁の内表面と同様な材料及び使用環境である。弁等の機器点検時に弁内面を確認しており、これまで有意な腐食は確認されていない。

機械ペネトレーションの耐圧構成品 [サプレッション・チェンバ本体（水中部及びサンドクッション部）に設置される機械ペネトレーション共通] については、定期検査時の原子炉格納容器漏えい率検査においてバウンダリ機能の健全性を確認しており、これまでの検査において異常は認められていない。

今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

c. 取付ボルトの腐食（全面腐食） [サプレッション・チェンバ機器搬入口]

代表機器と同様、取付ボルトの表面は、ねじ部を除き塗装を施しているため、腐食が発生する可能性は小さい。

また、目視点検等にて塗膜の状態を確認し、はく離等が認められた場合は必要に応じ補修を実施している。ねじ部については組立時にグリースの塗布を施しており、腐食の発生する可能性は小さい。

これまでに有意な腐食は確認されておらず、今後もこの傾向が変化する要因は考え難い。

したがって、取付ボルトの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

d. ベローズの貫流型応力腐食割れ [主蒸気系以外の配管貫通部（ベローズ式）共通]

代表機器と同様、ベローズの材料はステンレス鋼であり、大気中の海塩粒子に含まれる塩化物イオンにより、外面から貫粒型応力腐食割れの発生が想定されるが、ベローズは大気が接触し難いカバー構造であること及び原子炉建屋内機器の塩分測定において、代表箇所における定期的な目視点検及び付着塩分量測定を実施しており、その結果により必要に応じ機器外面清掃及び浸透探傷検査を実施することとしている。

また、東海第二では工事における副資材管理でステンレス鋼への塩分付着を防止している。

したがって、ベローズの貫粒型応力腐食割れは高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により、今後も経年劣化の進展が考えられない、又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経年劣化事象（日常劣化管理事象以外）

a. 管台の疲労割れ [配管貫通部（固定式-1, 2）共通]

代表機器と同様、固定式配管貫通部の内部流体温度は低く、温度変動幅も小さく、通常運転時は格納容器内温度と同程度であるため有意な熱過渡を受けることはないと考えられる。

したがって、管台の疲労割れは高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

2.3 電気ペネトレーション

[対象電気ペネトレーション]

- ① 核計装用モジュール型電気ペネトレーション
- ② 制御用モジュール型電気ペネトレーション
- ③ 計測用モジュール型電気ペネトレーション
- ④ 制御棒位置指示用モジュール型電気ペネトレーション
- ⑤ 低圧動力用モジュール型電気ペネトレーション
- ⑥ 高圧動力用モジュール型電気ペネトレーション

目次

1. 対象機器及び代表機器の選定.....	2.3-1
1.1 グループ化の考え方及び結果.....	2.3-1
1.2 代表機器の選定.....	2.3-1
2. 代表機器の技術評価.....	2.3-3
2.1 構造、材料及び使用条件.....	2.3-3
2.1.1 核計装用モジュール型電気ペネトレーション.....	2.3-3
2.1.2 高圧動力用モジュール型電気ペネトレーション.....	2.3-6
2.2 経年劣化事象の抽出.....	2.3-8
2.2.1 機器の機能達成に必要な項目.....	2.3-8
2.2.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出.....	2.3-8
2.2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象.....	2.3-10
2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の評価.....	2.3-13
3. 代表機器以外への展開.....	2.3-30
3.1 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象.....	2.3-30
3.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象.....	2.3-32

1. 対象機器及び代表機器の選定

東海第二で使用している電気ペネトレーションの主な仕様を表 1-1 に示す。

これらの電気ペネトレーションを型式及びシール材料の観点からグループ化し、それぞれのグループより以下のとおり代表機器を選定した。

1.1 グループ化の考え方及び結果

型式及びシール材料を分類基準とし、電気ペネトレーションを表 1-1 に示すとおりグループ化する。

1.2 代表機器の選定

表 1-1 に分類されるグループ毎に、電気ペネトレーションの重要度及び接続機器の重要度の観点から代表機器を選定する。

(1) モジュール型電気ペネトレーション（シール材料：エポキシ樹脂）

このグループには、核計装用、制御用、計測用、制御棒位置指示用、低圧動力用モジュール型電気ペネトレーションが属するが、電気ペネトレーションの重要度は同等であることから、接続機器の原子炉保護上の重要度が高く、事故時機能要求がある核計装用モジュール型電気ペネトレーションを代表機器とする。

(2) モジュール型電気ペネトレーション（シール材料：エチレンプロピレンゴム）

このグループには、高圧動力用モジュール型電気ペネトレーションのみが属するため、高圧動力用モジュール型電気ペネトレーションを代表機器とする。

表 1-1 電気ペネトレーションのグループ化及び代表機器の選定

分類基準		ペネトレーション 番号	使用用途	仕様 呼び径	選定基準		選定	選定理由
型式	シール材料				電気ペネトレーション の重要度	接続機器の 重要度 ¹		
モジュール型	エポキシ樹脂	X-100A, B, C, D	核計装用	300A	MS-1 重 ²	MS-1 重 ²	◎	電気ペネトレーションの重要度 接続機器の重要度
		X-102A, B		300A	MS-1 重 ²	MS-1 重 ²		
		X-106B		300A	MS-1 重 ²	MS-1 重 ²		
		X-107A		300A	MS-1 重 ²	MS-1 重 ²		
		X-103	制御用	300A	MS-1 重 ²	MS-1 重 ²		
		X-105C		300A	MS-1 重 ²	MS-1 重 ²		
		X-230		300A	MS-1 重 ²	MS-1 重 ²		
		X-104A, B, C, D	制御棒位置指示用	300A	MS-1 重 ²	MS-3		
		X-105A, B, D	低圧動力用	300A	MS-1 重 ²	MS-1 重 ²		
	エチレンプロピレンゴム	X-101A, B, C, D	高圧動力用	450A	MS-1 重 ²	PS-3	◎	

*1 : 当該機器に要求される重要度クラスのうち、最上位の重要度クラスを示す

*2 : 重要度クラスとは別に重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す

2. 代表機器の技術評価

本章では、1章で代表機器とした以下のモジュール型電気ペネトレーションについて技術評価を実施する。

- ① 核計装用モジュール型電気ペネトレーション
- ② 高圧動力用モジュール型電気ペネトレーション

2.1 構造、材料及び使用条件

2.1.1 核計装用モジュール型電気ペネトレーション

(1) 構造

東海第二の核計装用モジュール型電気ペネトレーションは、原子炉格納容器外側に電線をエポキシ樹脂でシールしたモジュールをヘッダに固定した構造となっている。

モジュールは、モジュール内にエポキシ樹脂による2重のシール部を設けた構造となっており、貫通している電線内部の導線部分を通して、漏えいが発生しないようにシール内部で電線同士を接続部（コネクタ）にて接続している。

なお、モジュール内の2重シール同士の中間部は中空で、この部分を窒素で加圧することで、シール部の気密確認が出来る構造となっている。


東海第二の核計装用モジュール型電気ペネトレーションの構造図を図2.1-1に示す。

(2) 材料及び使用条件

東海第二の核計装用モジュール型電気ペネトレーション主要部位の使用材料を表2.1-1に、使用条件を表2.1-2に示す。

原子炉格納容器内側

原子炉格納容器外側

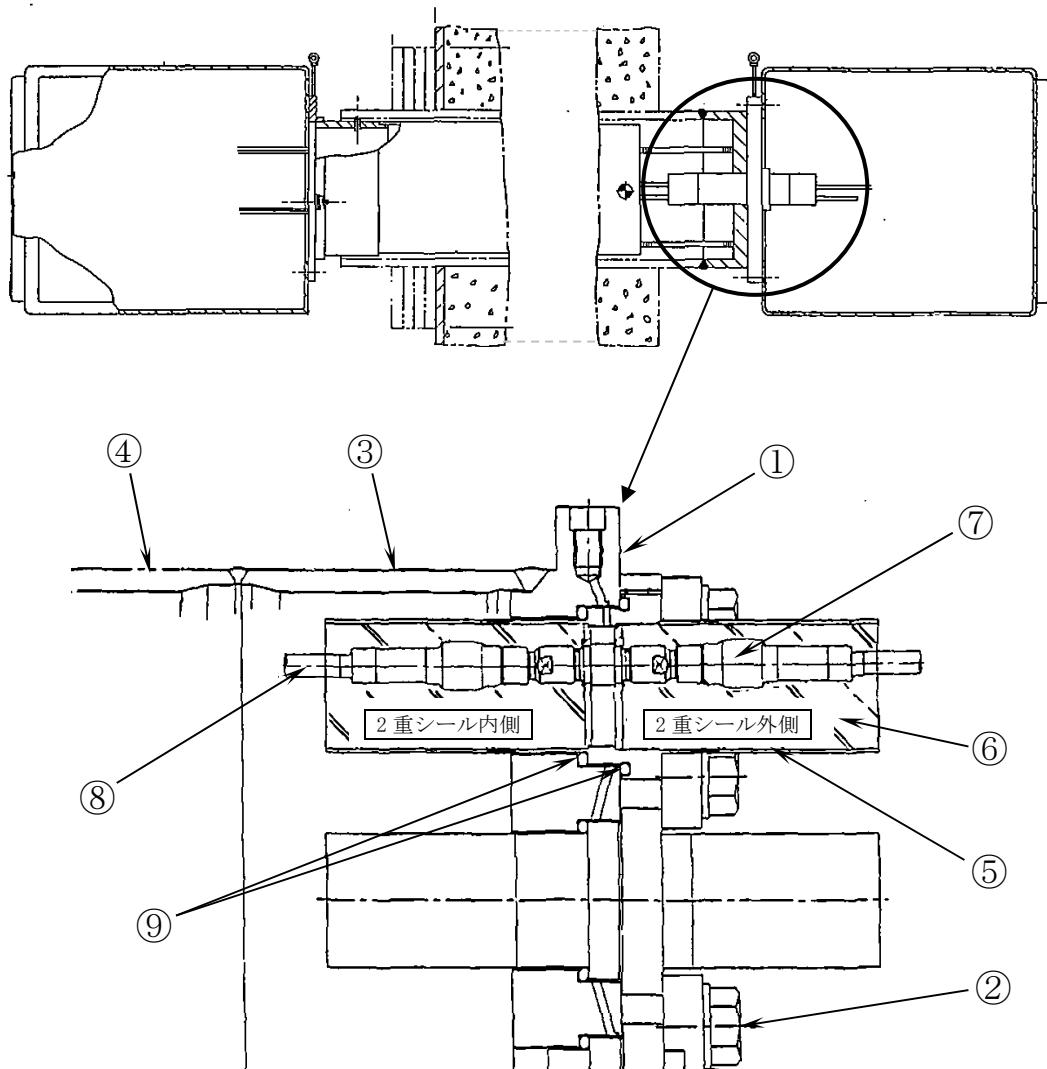

No.	部位	No.	部位
①	ヘッダ	⑥	シール部
②	取付ボルト	⑦	接続部 (コネクタ)
③	アダプタ	⑧	電線
④	スリーブ	⑨	Oリング
⑤	モジュール		

図 2.1-1 核計装用モジュール型電気ペネトレーション構造図

表 2.1-1 核計装用モジュール型電気ペネトレーション主要部位の使用材料

機能達成に必要な項目	サブシステム	部位	材料
通電・絶縁性能の確保	エネルギー伝達	電線	銅, 架橋ポリエチレン
		接続部(コネクタ)	銅
通電・絶縁性能の確保及びバウンダリの維持	耐圧, 絶縁	シール部	エポキシ樹脂
バウンダリの維持	耐圧	ヘッダ	ステンレス鋼
		取付ボルト	ステンレス鋼
		モジュール	ステンレス鋼
		アダプタ	炭素鋼
		スリーブ	炭素鋼
		0リング	エチレンプロピレンゴム

表 2.1-2 核計装用モジュール型電気ペネトレーションの使用条件

	通常運転時	設計基準事故時	重大事故等時
周囲温度*	65.6 °C (最高)	171 °C (最高)	235 °C (最高)
最高圧力*	0.0138 MPa	0.31 MPa	0.62 MPa
放射線*	0.040 Gy/h (最大)	2.6×10^2 kGy (最大積算値)	640 kGy (最大積算値)

*:原子炉格納容器内における設計値

2.1.2 高圧動力用モジュール型電気ペネトレーション

(1) 構造

東海第二の高圧動力用モジュール型電気ペネトレーションは、原子炉格納容器外に電線をエチレンプロピレンゴムでシールしたパイプをヘッダに固定した構造となっている。

パイプは、パイプ内にエチレンプロピレンゴムによるシール部を設けた構造となっており、シール内部で電線と導体を接続スリーブにて接続している。

東海第二の高圧動力用モジュール型電気ペネトレーションの構造図を図 2.1-2 に示す。

(2) 材料及び使用条件

東海第二の高圧動力用モジュール型電気ペネトレーション主要部位の使用材料を表 2.1-3 に、使用条件を表 2.1-4 に示す。

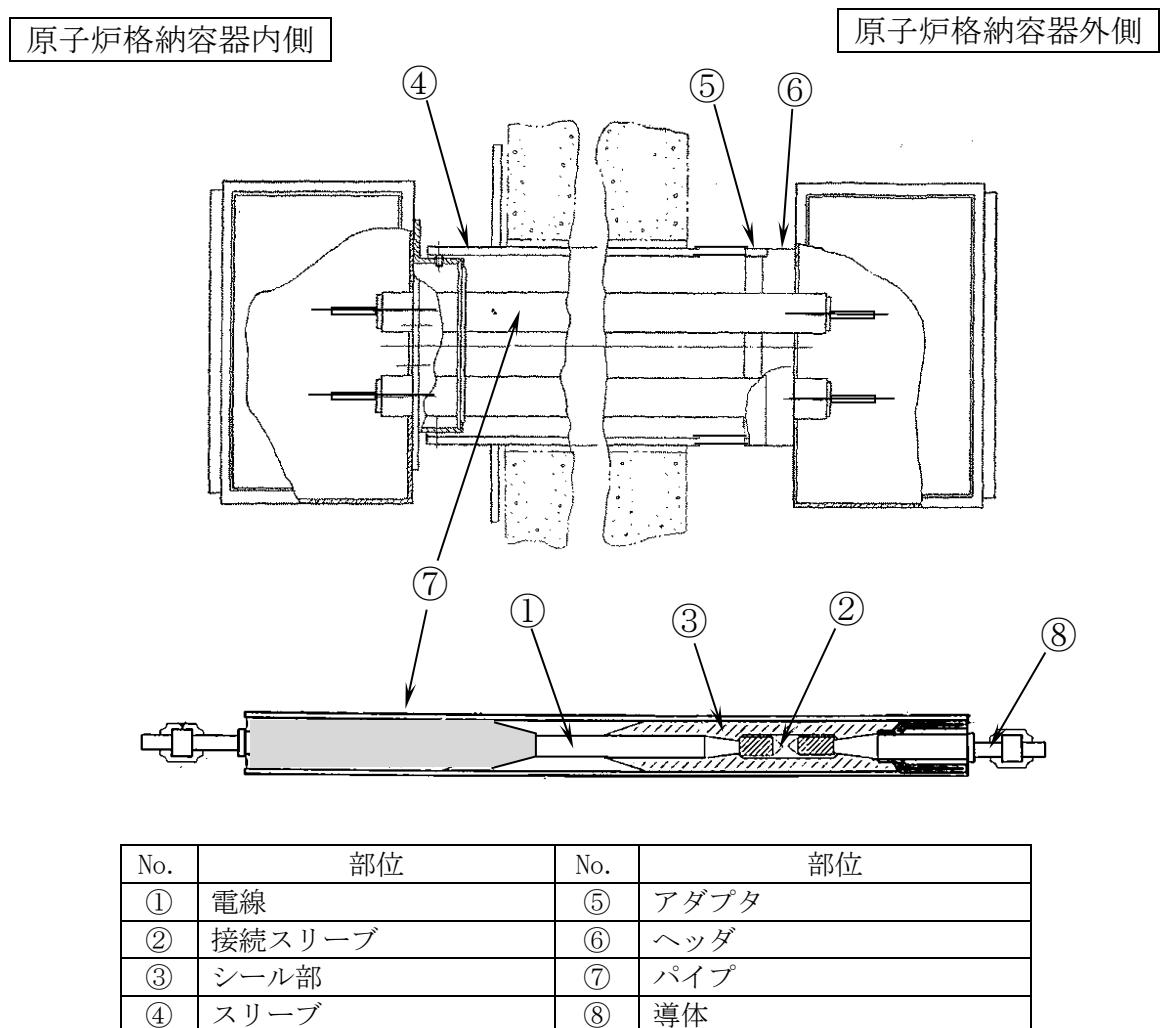


図 2.1-2 高圧動力用モジュール型電気ペネトレーション構造図

表 2.1-3 高圧動力用モジュール型電気ペネトレーション主要部位の使用材料

機能達成に必要な項目	サブシステム	部位	材料
通電・絶縁性能の確保	エネルギー伝達	導体	銅
		電線	銅, エチレンプロピレンゴム
		接続スリーブ	銅
通電・絶縁性能の確保及びバウンダリの維持	耐圧, 絶縁	シール部	エチレンプロピレンゴム
バウンダリの維持	耐圧	スリーブ	炭素鋼
		アダプタ	炭素鋼
		ヘッダ	ステンレス鋼
		パイプ	ステンレス鋼

表 2.1-4 高圧動力用モジュール型電気ペネトレーションの使用条件

	通常運転時	設計基準事故時	重大事故等時
周囲温度*	65.6 °C (最高)	171 °C (最高)	235 °C (最高)
最高圧力*	0.0138 MPa	0.31 MPa	0.62 MPa
放射線*	0.040 Gy/h (最大)	2.6×10^2 kGy (最大積算値)	640 kGy (最大積算値)

*:原子炉格納容器内における設計値

2.2 経年劣化事象の抽出

2.2.1 機器の機能達成に必要な項目

電気ペネトレーションの機能である通電及びバウンダリ機能の達成に必要な項目は以下のとおり。

- (1) 通電・絶縁性能の確保
- (2) バウンダリの維持

2.2.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出

(1) 想定される経年劣化事象の抽出

電気ペネトレーションについて、機能達成に必要な項目を考慮して主要な部位に展開した上で、個々の部位の材料、構造、使用条件（圧力、温度等）及び現在までの運転経験を考慮し、表 2.2-1 に示すとおり、想定される経年劣化事象を抽出した。（表 2.2-1 で○又は△、▲）。

なお、消耗品及び定期取替品は評価対象外とする。

(2) 消耗品及び定期取替品の扱い

電気ペネトレーションには消耗品及び定期取替品はない。

(3) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出

想定される経年劣化事象のうち下記①、②に該当しない事象を高経年化対策上着目すべき経年劣化事象と判断した。

なお、下記①、②に該当する事象については、2.2.3項に示すとおり、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断した。

① 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって、想定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象として表2.2-1で△）

② 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により、今後も経年劣化の進展が考えられない、又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経年劣化事象（日常劣化管理事象以外として表2.2-1で▲）

この結果、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象として以下の事象が抽出された（表2.2-1で○）。

- a. シール部及び電線の絶縁特性低下 [核計装用モジュール型電気ペネトレーション]
- b. シール部の劣化による気密性の低下 [核計装用モジュール型電気ペネトレーション]
- c. 0リングの劣化による気密性の低下 [核計装用モジュール型電気ペネトレーション]
- d. シール部の劣化による気密性の低下 [高压動力用モジュール型電気ペネトレーション]

2.2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象

- (1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって、想定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象）

日常劣化管理事象に該当する事象は抽出されなかった。

- (2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により、今後も経年劣化の進展が考えられない、又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経年劣化事象（日常劣化管理事象以外）

- a. 電線及び接続部（コネクタ）【核計装用モジュール型電気ペネトレーション】の導通不良

電線に大きな荷重が作用すると、断線や途中接続点の接続部（コネクタ）の外れ等により導通不良が想定されるが、電線単体には外部からの大きな荷重は作用しない構造となっており、導通不良が発生する可能性はない。

したがって、電線及び接続部（コネクタ）の導通不良は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

- b. スリーブ及びアダプタ【共通】の腐食（全面腐食）

スリーブ及びアダプタは、炭素鋼であるため、腐食が想定されるが、塗装が施されており、腐食進行の可能性はない。

したがって、スリーブ及びアダプタの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

表 2.2-1(1/2) 核計装用モジュール型電気ペネトレーションに想定される経年劣化事象

機能達成に必要な項目	サブシステム	部位	消耗品・定期取替品	経年劣化事象								備考
				材料	減肉		割れ		絶縁	導通	信号	
					摩耗	腐食	疲労割れ	応力腐食割れ	絶縁特性低下	導通不良	特性変化	
通電・絶縁性能の確保	エネルギー伝達	電線		銅, 架橋ポリエチレン					○	▲		*1: 気密性の低下
		接続部(コネクタ)		銅						▲		
通電・絶縁性能の確保及びバウンダリの維持	耐圧, 絶縁	シール部		エポキシ樹脂					○			○ ^{*1}
バウンダリの維持	耐圧	ヘッダ		ステンレス鋼								
		取付ボルト		ステンレス鋼								
		モジュール		ステンレス鋼								
		アダプタ		炭素鋼		▲						
		スリーブ		炭素鋼		▲						
		Oリング		エチレンプロピレンゴム								○ ^{*1}

○: 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象

▲: 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外）

表 2.2-1(2/2) 高圧動力用モジュール型電気ペネトレーションに想定される経年劣化事象

機能達成に必要な項目	サブシステム	部位	消耗品・定期取替品	経年劣化事象								備考
				材料	減肉		割れ		絶縁	導通	信号	
					摩耗	腐食	疲労割れ	応力腐食割れ	絶縁特性低下	導通不良	特性変化	
通電・絶縁性能の確保	エネルギー伝達	導体		銅								*1 : 気密性の低下
		電線		銅, エチレンプロピレンゴム								
		接続スリーブ		銅								
通電・絶縁性能の確保及びバウンダリの維持	耐圧, 絶縁	シール部		エチレンプロピレンゴム							○ ^{*1}	
バウンダリの維持	耐圧	スリーブ		炭素鋼		▲						
		アダプタ		炭素鋼		▲						
		ヘッダ		ステンレス鋼								
		パイプ		ステンレス鋼								

○: 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象

▲: 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外）

2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の評価

(1) シール部及び電線の絶縁特性低下 [核計装用モジュール型電気ペネトレーション]

a. 事象の説明

核計装用モジュール型電気ペネトレーションのシール部に使用しているエポキシ樹脂及び電線の絶縁体で使用している架橋ポリエチレンは有機物であるため、熱的、放射線、機械的、電気的、環境的要因により、経年的に劣化が進行し、絶縁特性低下を起こす可能性があり、経年劣化に対する評価が必要である。

ただし、核計装用モジュール型電気ペネトレーションは静止機器であることから機械的劣化、電圧が低いことから電気的劣化、密封状態であることから環境的劣化については影響を受けないと考えられる。

核計装用モジュール型電気ペネトレーションのシール部及び電線の絶縁特性低下要因としては、熱及び放射線による物性変化により、モジュール、電線等との接着力が低下し、接着面の隙間から大気中の湿気が電気ペネトレーション内部に浸入する可能性がある。

このため、浸入した湿気により、電気的絶縁特性の低下に伴う信号伝送特性の低下現象として現れる。

図 2.3-1 に想定される湿気の浸入予想ルートを示す。

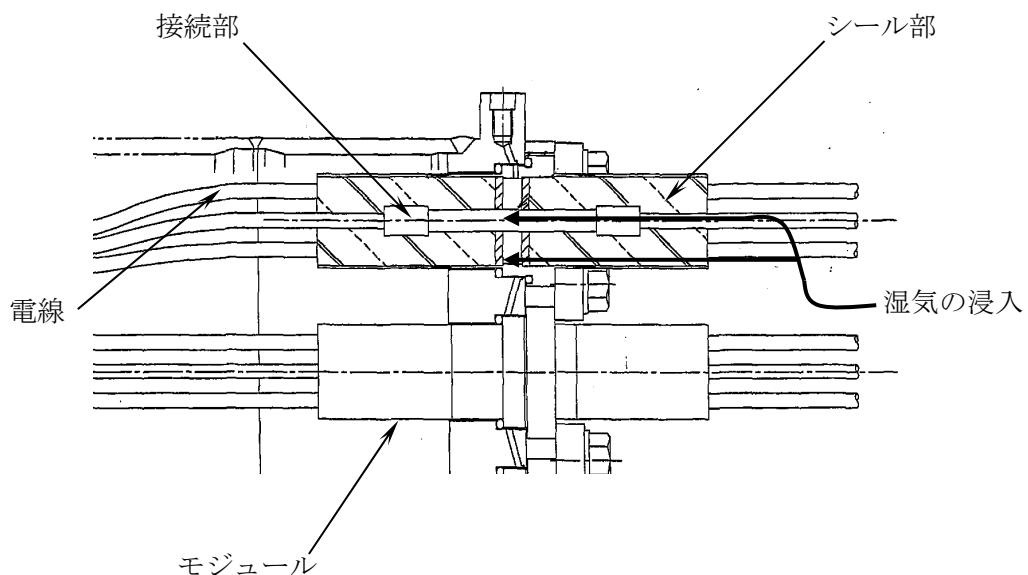


図 2.3-1 湿気の浸入予想ルート

b. 技術評価

① 健全性評価

核計装用モジュール型電気ペネトレーションの長期間の経年劣化を考慮した絶縁特性低下の評価は、IEEE Std. 323-1974 「IEEE Standard for Qualifying Class 1E Equipment for Nuclear Power Generating Stations」（以下、「IEEE Std. 323-1974」という）及び IEEE Std. 317-1976 「IEEE Standard for Electric Penetration Assemblies in Containment Structures for Nuclear Power Generating Stations」（以下、「IEEE Std. 317-1976」という）の規格をもとに行う。

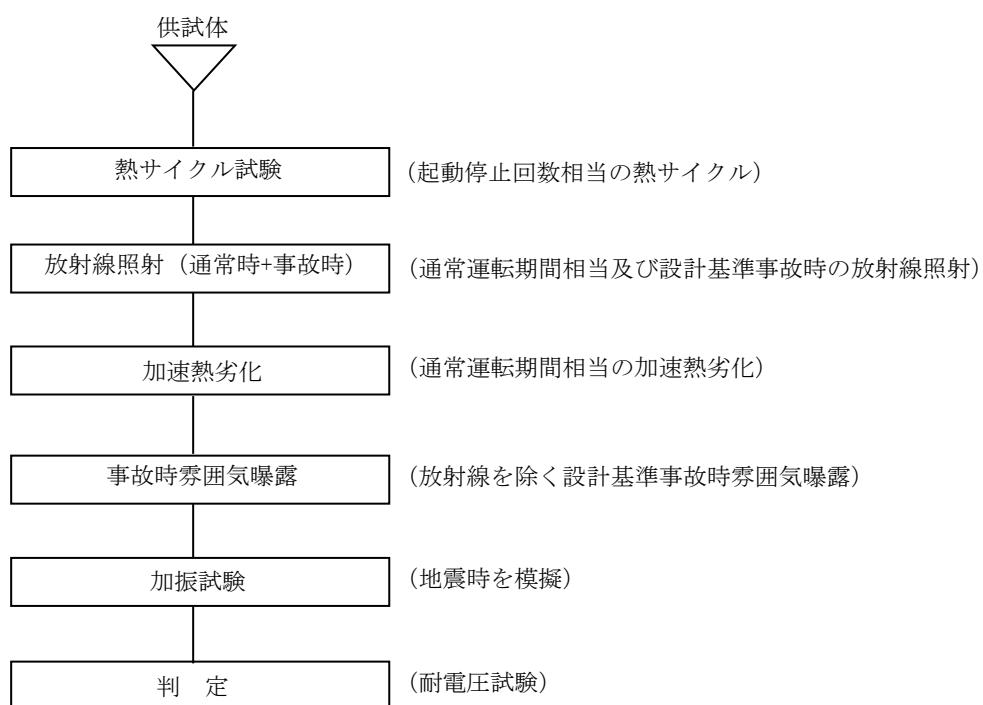


図 2.3-2 核計装用モジュール型電気ペネトレーションの長期健全性試験手順

核計装用モジュール型電気ペネトレーションについては、図 2.3-2 に示す長期健全性試験手順により評価した。

本試験条件は、表 2.3-1 に示すとおり核計装用モジュール型電気ペネトレーションの 60 年間の通常運転期間における使用条件、設計基準事故時条件及び重大事故等時条件を包絡しており、試験結果は、表 2.3-2 に示すとおり、耐電圧試験の判定基準を満足している。

重大事故等時における健全性評価にあたっては、重大事故等時の温度条件をもとに評価部位における温度を解析により求め評価に用いた。

本試験結果は、表 2.3-2 に示すとおり、耐電圧試験の判定基準を満足しており、核計装用モジュール型電気ペネトレーションは、60 年間の通常運転期間、設計基準事故時及び重大事故等時雰囲気において絶縁性能は維持できると評価する。

なお、東海第二で想定される重大事故等時における最高圧力については、事故時雰囲気曝露試験条件に包絡されていないが、同等形のモジュール型電気ペネトレーションを用いた健全性試験において、重大事故等時条件を上回る圧力 (0.79 MPa) にて気密に対する健全性が確認されていることから重大事故等時においても絶縁性能は維持できると評価する。

また、東海第二で想定される最大応答加速度 9.69 G については、加振試験条件に包絡されていないが、同等形のモジュール型電気ペネトレーションを用いた加振試験において、東海第二の最大応答加速度を上回る加速度 20 G にて健全性が確認されていることから重大事故等時においても絶縁性能は維持できると評価する。

表 2.3-1 核計装用モジュール型電気ペネトレーションの長期健全性試験条件

	試験条件	説明
熱サイクル試験	10 °C↔66 °C/120 サイクル	東海第二の 60 年間の起動停止回数を包絡する。
放射線照射 (通常時+事故時)	放射線照射線量 800 kGy	東海第二で想定される線量 約 281 kGy (60 年間の通常運転期間相当の線量 約 21 kGy に設計基準事故時の最大積算値 2.6×10^2 kGy を加えた線量) を包絡する。 また、東海第二で想定される線量 約 661 kGy (60 年間の通常運転期間相当の線量 約 21 kGy に重大事故等時の最大積算値 640 kGy を加えた線量) を包絡する。
加速熱劣化	121 °C×7 日間	東海第二通常運転時の温度 40 °C ^{*1} に対して 60 年間の通常運転期間を包絡する。
事故時雰囲気曝露	最高温度 : 171 °C 最高圧力 : 0.43 MPa 曝露時間 : 13 日間	東海第二における設計基準事故時の最高温度 171 °C ^{*2} , 最高圧力 0.31 MPa ^{*2} 及び重大事故等時の最高温度約 135 °C ^{*3} を包絡する。 なお、重大事故等時の最高圧力 0.62 MPa ^{*4} は同等のモジュール型電気ペネトレーションを用いた特性確認試験にて最高圧力を上回る圧力にて健全性を確認している。
加振試験	1.36 G	東海第二で想定される電気ペネトレーションの最大応答加速度 9.69 G に対しては、同等形のモジュール型電気ペネトレーションを用いた加振試験にて、最大応答加速度を上回る加速度 20 G にて健全性を確認している。

*1:通常運転時におけるシール部、電線部の温度解析値

*2:設計基準事故時における原子炉格納容器内の環境条件設計値

*3:重大事故等時における電線部の温度解析値

*4:重大事故等時における原子炉格納容器内の環境条件設計値

表 2.3-2 核計装用モジュール型電気ペネトレーションの長期健全性試験の耐電圧試験結果

試験内容	判定基準*	結果
耐電圧 AC 720 V を 4 秒間印加	絶縁破壊しないこと	良

*:判定基準は IEEE Std. 317-1976 に基づく

② 現状保全

核計装用モジュール型電気ペネトレーションのシール部及び電線の絶縁特性低下に対しては、点検時に絶縁測定及び機器の動作試験を実施し、有意な絶縁特性の低下がないことを確認している。

さらに、定期検査時の原子炉格納容器漏えい率検査により、気密性が確保されていることを確認しており、有意な湿気の浸入がないことを確認している。

また、核計装用モジュール型電気ペネトレーションのシール部及び電線に有意な絶縁特性低下が認められた場合は、補修等を行うこととしている。

③ 総合評価

健全性評価結果から判断して、核計装用モジュール型電気ペネトレーションのシール部及び電線の絶縁特性低下の可能性は低く、さらに、絶縁特性低下は機器点検時に実施する絶縁抵抗測定、機器の動作試験及び原子炉格納容器漏えい率検査により把握は可能と考える。今後も点検時に絶縁抵抗測定を行うことで、異常の有無を把握可能であり、現状の保全は点検手法として適切であると考える。

c. 高経年化への対応

核計装用モジュール型電気ペネトレーションのシール部及び電線の絶縁特性低下に対しては、高経年化対策の観点から現状の保全に追加すべき項目はない。

また、東北地方太平洋沖地震発生に伴う発電所停止操作の過程で、原子炉格納容器内通常運転時の設計温度を超えた箇所が確認されたため、評価結果に対する確認を行い影響がないことを確認した。機器の取替周期の設定にあたっては、震災発生後の設計温度超過を考慮し、設計温度における評価年数に超過期間における評価年数を含めて設定する。

今後も点検時に絶縁抵抗測定、機器の動作試験及び原子炉格納容器漏えい率検査を実施することにより、絶縁特性低下を監視していくとともに、必要に応じて補修等を行うこととする。

(2) シール部の劣化による気密性の低下 [核計装用モジュール型電気ペトレーション]

a. 事象の説明

核計装用モジュール型電気ペトレーションのシール部に使用しているエポキシ樹脂は有機物であるため、熱的、放射線、機械的、電気的、環境的要因により、経年に劣化が進行し、リークを起こす可能性があり、経年劣化に対する評価が必要である。

ただし、核計装用モジュール型電気ペトレーションは静止機器であることから機械的劣化、電圧が低いことから電気的劣化、密封状態であることから環境的劣化については影響を受けないと考えられる。

核計装用モジュール型電気ペトレーションのシール部の劣化による気密性の低下は、熱及び放射線による物性変化により、鋼材、導体等との接着力が低下することによるもので、この結果、プラント運転・停止による温度変化のため膨張と収縮を繰り返すことにより相互間でのはく離が生じ、リークを生じる。

b. 技術評価

① 健全性評価

核計装用モジュール型電気ペトレーションの長期間の経年劣化を考慮した気密性低下の評価は、IEEE Std. 323-1974 及び IEEE Std. 317-1976 の規格をもとに行う。

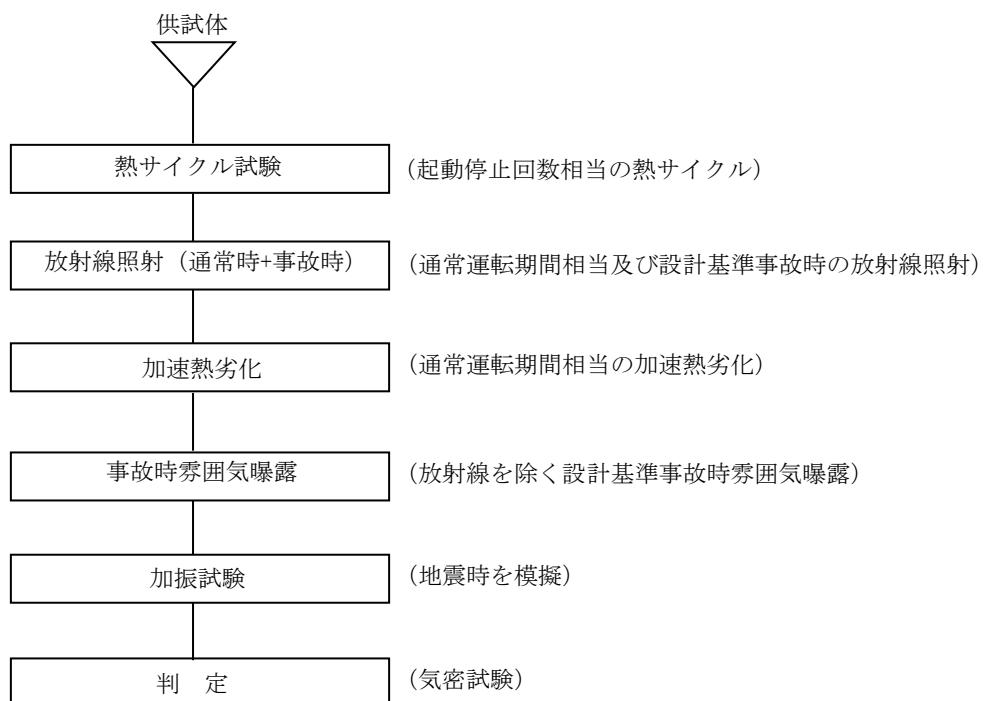


図 2.3-3 核計装用モジュール型電気ペトレーションの長期健全性試験手順

核計装用モジュール型電気ペネトレーションについては、図 2.3-3 に示す長期健全性試験手順により評価した。

本試験条件は、表 2.3-3 に示すとおり核計装用モジュール型電気ペネトレーションの 60 年間の通常運転期間における使用条件、設計基準事故時条件及び重大事故等時条件を包絡しており、試験結果は、表 2.3-4 に示すとおり、気密試験の判定基準を満足している。

重大事故等時における健全性評価にあたっては、重大事故等時の温度条件をもとに評価部位における温度を解析により求め評価に用いた。

本試験結果は、表 2.3-4 に示すとおり、気密試験の判定基準を満足しており、核計装用モジュール型電気ペネトレーションは、60 年間の通常運転期間、設計基準事故時及び重大事故等時雰囲気において気密性能は維持できると評価する。

なお、東海第二で想定される重大事故等時における最高圧力については、事故時雰囲気曝露試験条件に包絡されていないが、同等形のモジュール型電気ペネトレーションを用いた健全性試験において、重大事故等時条件を上回る圧力 (0.79 MPa) にて気密に対する健全性が確認されていることから重大事故等時においても気密性能は維持できると評価する。

また、東海第二で想定される最大応答加速度 9.69 G については、加振試験条件に包絡されていないが、同等形のモジュール型電気ペネトレーションを用いた加振試験において、東海第二の最大応答加速度を上回る加速度 20 G にて健全性が確認されていることから重大事故等時においても気密性能は維持できると評価する。

表 2.3-3 核計装用モジュール型電気ペネトレーションの長期健全性試験条件

	試験条件	説明
熱サイクル試験	10 °C↔66 °C/120 サイクル	東海第二の 60 年間の起動停止回数を包絡する。
放射線照射 (通常時+事故時)	放射線照射線量 800 kGy	東海第二で想定される線量 約 281 kGy (60 年間の通常運転期間相当の線量 約 21 kGy に設計基準事故時の最大積算値 2.6×10^2 kGy を加えた線量) を包絡する。 また、東海第二で想定される線量 約 661 kGy (60 年間の通常運転期間相当の線量 約 21 kGy に重大事故等時の最大積算値 640 kGy を加えた線量) を包絡する。
加速熱劣化	121 °C×7 日間	東海第二通常運転時の温度 40 °C ^{*1} に対して 60 年間の通常運転期間を包絡する。
事故時雰囲気曝露	最高温度 : 171 °C 最高圧力 : 0.43 MPa 曝露時間 : 13 日間	東海第二における設計基準事故時の最高温度 171 °C ^{*2} 、最高圧力 0.31 MPa ^{*2} 及び重大事故等時の最高温度約 74.5 °C ^{*3} を包絡する。 なお、重大事故等時の最高圧力 0.62 MPa ^{*4} は同等のモジュール型電気ペネトレーションを用いた特性確認試験にて最高圧力を上回る圧力にて健全性を確認している。
加振試験	1.36 G	東海第二で想定される電気ペネトレーションの最大応答加速度 9.69 G に対しては、同等形のモジュール型電気ペネトレーションを用いた加振試験にて、最大応答加速度を上回る加速度 20 G にて健全性を確認している。

*1:通常運転時におけるシール部の温度解析値

*2:設計基準事故時における原子炉格納容器内の環境条件設計値

*3:重大事故等時におけるシール部の温度解析値

*4:重大事故等時における原子炉格納容器内の環境条件設計値

表 2.3-4 核計装用モジュール型電気ペネトレーションの長期健全性試験の気密試験結果

試験内容	判定基準*	測定値	結果
気密試験 リーク量測定	1×10^{-6} cc/sec	6.8×10^{-9} cc/sec 以下	良

*:判定基準は IEEE Std. 317-1976 に基づく

② 現状保全

核計装用モジュール型電気ペネトレーションのシール部の気密性低下に対しては、定期検査時に原子炉格納容器漏えい率検査を実施し、原子炉格納容器全体の漏えい率が基準を満たし、漏えい率が増加傾向がないことを確認している。

なお、原子炉格納容器漏えい率検査の結果、有意な気密性の低下が認められた場合は、補修等を行うこととしている。

③ 総合評価

健全性評価結果から判断して、核計装用モジュール型電気ペネトレーションのシール部の気密性低下の可能性は低く、さらに、気密性低下は定期検査時に実施する原子炉格納容器漏えい率検査により把握は可能と考えられる。今後も原子炉格納容器漏えい率検査による漏えい率の傾向管理を行うことにより、シール部の経年劣化による気密性の異常の有無は把握可能であり、現状の保全は点検手法として適切である。

c. 高経年化への対応

核計装用モジュール型電気ペネトレーションのシール部の気密性低下に対しては、高経年化対策の観点から現状の保全に追加すべき項目はないと考える。

また、東北地方太平洋沖地震発生に伴う発電所停止操作の過程で、原子炉格納容器内通常運転時の設計温度を超えた箇所が確認されたため、評価結果に対する確認を行い影響がないことを確認した。機器の取替周期の設定にあたっては、震災発生後の設計温度超過を考慮し、設計温度における評価年数に超過期間における評価年数を含めて設定する。

今後も原子炉格納容器漏えい率検査時に漏えい率を監視していくとともに、必要に応じて補修等を行うこととする。

(3) O リングの劣化による気密性の低下 [核計装用モジュール型電気ペネトレーション]

a. 事象の説明

核計装用モジュール型電気ペネトレーションのO リングに使用しているエチレンプロピレンゴムは有機物であるため、熱的、放射線、機械的、電気的、環境的要因により、経年劣化が進行し、リークを起こす可能性があり、経年劣化に対する評価が必要である。

ただし、核計装用モジュール型電気ペネトレーションは静止機器であることから機械的劣化、密封状態であることから環境的劣化については影響を受けないと考えられる。

核計装用モジュール型電気ペネトレーションのO リングの劣化による気密性低下要因としては、熱及び放射線による物性変化により、O リングのシール性能が低下するもので、この結果、プラント運転・停止による温度変化のため膨張と収縮を繰り返すことによりO リングのシール部分からリークを生じる。

b. 技術評価

① 健全性評価

核計装用モジュール型電気ペネトレーションの長期間の経年劣化を考慮した気密性低下の評価は、IEEE Std. 323-1974 及び IEEE Std. 317-1976 の規格をもとに行う。

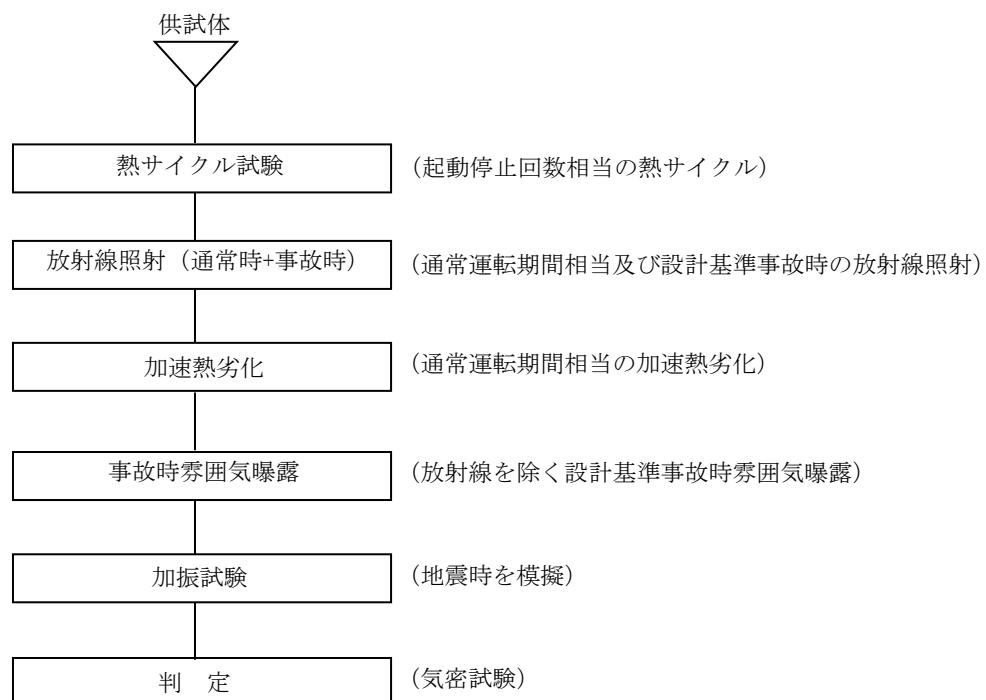


図 2.3-4 核計装用モジュール型電気ペネトレーションの長期健全性試験手順

核計装用モジュール型電気ペネトレーションについては、図 2.3-4 に示す長期健全性試験手順により評価した。

本試験条件は、表 2.3-5 に示すとおり核計装用モジュール型電気ペネトレーションの 60 年間の通常運転期間における使用条件、設計基準事故時条件及び重大事故等時条件を包絡しており、試験結果は、表 2.3-6 に示すとおり、気密試験の判定基準を満足している。

重大事故等時における健全性評価にあたっては、重大事故等時の温度条件をもとに評価部位における温度を解析により求め評価に用いた。

本試験結果は、表 2.3-6 に示すとおり、気密試験の判定基準を満足しており、核計装用モジュール型電気ペネトレーションは、60 年間の通常運転期間、設計基準事故時及び重大事故等時雰囲気において気密性能は維持できると評価する。

なお、東海第二で想定される重大事故等時における最高圧力については、事故時雰囲気曝露試験条件に包絡されていないが、同等形のモジュール型電気ペネトレーションを用いた健全性試験において、重大事故等時条件を上回る圧力 (0.79 MPa) にて気密に対する健全性が確認されていることから重大事故等時においても気密性能は維持できると評価する。

また、東海第二で想定される最大応答加速度 9.69 G については、加振試験条件に包絡されていないが、同等形のモジュール型電気ペネトレーションを用いた加振試験において、東海第二の最大応答加速度を上回る加速度 20 G にて健全性が確認されていることから重大事故等時においても気密性能は維持できると評価する。

表 2.3-5 核計装用モジュール型電気ペネトレーションの長期健全性試験条件

	試験条件	説明
熱サイクル試験	10 °C↔66 °C/120 サイクル	東海第二の 60 年間の起動停止回数を包絡する。
放射線照射 (通常時+事故時)	放射線照射線量 800 kGy	東海第二で想定される線量 約 281 kGy (60 年間の通常運転期間相当の線量 約 21 kGy に設計基準事故時の最大積算値 2.6×10^2 kGy を加えた線量) を包絡する。 また、東海第二で想定される線量 約 661 kGy (60 年間の通常運転期間相当の線量 約 21 kGy に重大事故等時の最大積算値 640 kGy を加えた線量) を包絡する。
加速熱劣化	121 °C×7 日間	東海第二通常運転時の温度 40 °C ^{*1} に対して 60 年間の通常運転期間を包絡する。
事故時雰囲気曝露	最高温度 : 171 °C 最高圧力 : 0.43 MPa 曝露時間 : 13 日間	東海第二における設計基準事故時の最高温度 171 °C ^{*2} , 最高圧力 0.31 MPa ^{*2} 及び重大事故等時の最高温度約 74.5 °C ^{*3} を包絡する。 なお、重大事故等時の最高圧力 0.62 MPa ^{*4} は同等のモジュール型電気ペネトレーションを用いた特性確認試験にて最高圧力を上回る圧力にて健全性を確認している。
加振試験	1.36 G	東海第二で想定される電気ペネトレーションの最大応答加速度 9.69 G に対しては、同等形のモジュール型電気ペネトレーションを用いた加振試験にて、最大応答加速度を上回る加速度 20 G にて健全性を確認している。

*1:通常運転時におけるシール部の温度解析値

*2:設計基準事故時における原子炉格納容器内の環境条件設計値

*3:重大事故等時におけるシール部の温度解析値

*4:重大事故等時における原子炉格納容器内の環境条件設計値

表 2.3-6 核計装用モジュール型電気ペネトレーションの長期健全性試験の気密試験結果

試験内容	判定基準*	測定値	結果
気密試験 リーク量測定	1×10^{-6} cc/sec	6.8×10^{-9} cc/sec 以下	良

*:判定基準は IEEE Std. 317-1976 に基づく

② 現状保全

核計装用モジュール型電気ペネトレーションのシール部の気密性の低下に対しては、定期検査時に原子炉格納容器漏えい率検査を実施し、原子炉格納容器全体の漏えい率が基準を満たし、漏えい率が増加傾向がないことを確認している。

なお、原子炉格納容器漏えい率検査の結果、有意な気密性の低下が認められた場合は、補修等を行うこととしている。

③ 総合評価

健全性評価結果から判断して、核計装用モジュール型電気ペネトレーションのシール部の気密性低下の可能性は低く、さらに、気密性低下は定期検査時に実施する原子炉格納容器漏えい率検査により把握は可能と考えられる。今後も原子炉格納容器漏えい率検査による漏えい率の傾向管理を行うことにより、シール部の経年劣化による気密性の異常の有無は把握可能であり、現状の保全は点検手法として適切である。

c. 高経年化への対応

核計装用モジュール型電気ペネトレーションのシール部の気密性低下に対しては、高経年化対策の観点から現状の保全に追加すべき項目はないと考える。

また、東北地方太平洋沖地震発生に伴う発電所停止操作の過程で、原子炉格納容器内通常運転時の設計温度を超えた箇所が確認されたため、評価結果に対する確認を行い影響がないことを確認した。機器の取替周期の設定にあたっては、震災発生後の設計温度超過を考慮し、設計温度における評価年数に超過期間における評価年数を含めて設定する。

今後も原子炉格納容器漏えい率検査時に漏えい率を監視していくとともに、必要に応じて補修等を行うこととする。

(4) シール部の劣化による気密性の低下[高圧動力用モジュール型電気ペネトレーション]

a. 事象の説明

高圧動力用モジュール型電気ペネトレーションのシール部及び電線の絶縁体として使用しているエチレンプロピレンゴムは有機物であるため、熱的、放射線、機械的、電気的、環境的要因により、経年的に劣化が進行し、リークを起こす可能性があり、経年劣化に対する評価が必要である。

ただし、高圧動力用モジュール型電気ペネトレーションは静止機器であることから機械的劣化、密封状態であることから環境的劣化については影響を受けないと考えられる。

高圧動力用モジュール型電気ペネトレーションのシール部の劣化による気密性の低下は、熱及び放射線による物性変化により、鋼材、導体等との接着力が低下することによるもので、この結果、プラント運転・停止による温度変化のため膨張と収縮を繰り返すことにより相互間でのはく離が生じ、リークを生じる。

b. 技術評価

① 健全性評価

高圧動力用モジュール型電気ペネトレーションの長期間の経年劣化を考慮した気密性低下の評価は、IEEE Std. 323-1974 及び IEEE Std. 317-1976 の規格をもとにを行う。

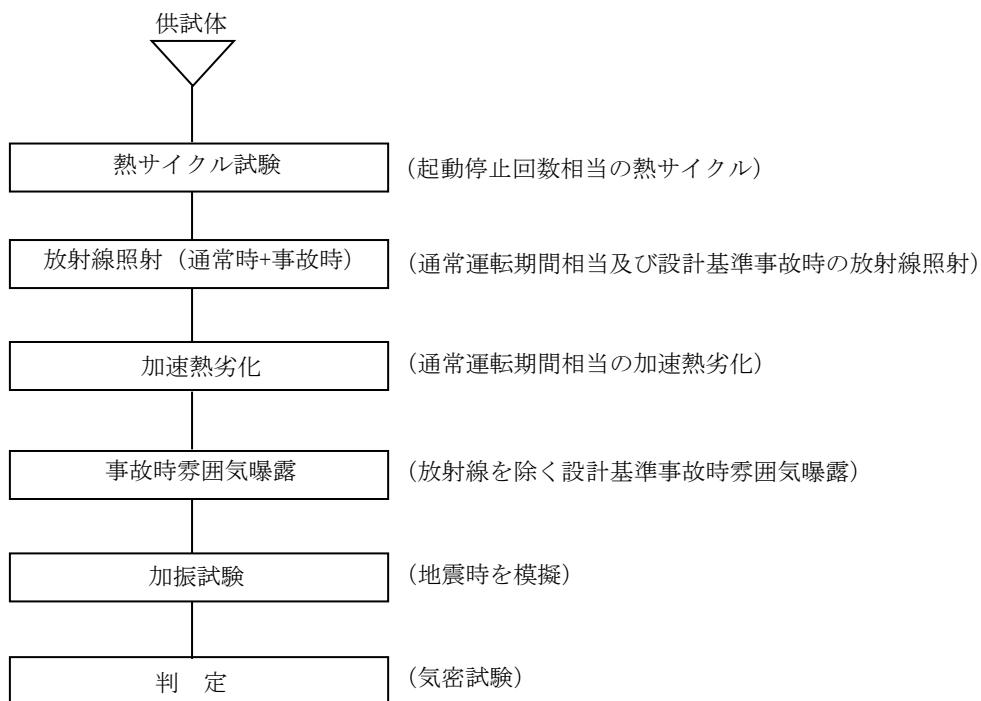


図 2.3-5 高圧動力用モジュール型電気ペネトレーションの長期健全性試験手順

高圧動力用モジュール型電気ペネトレーションについては、図 2.3-5 に示す長期健全性試験手順により評価した。

本試験条件は、表 2.3-7 に示すとおり高圧動力用モジュール型電気ペネトレーションの 60 年間の通常運転期間における使用条件、設計基準事故時条件及び重大事故等時条件を包絡しており、試験結果は、表 2.3-8 に示すとおり、気密試験の判定基準を満足している。

重大事故等時における健全性評価にあたっては、重大事故等時の温度条件をもとに評価部位における温度を解析により求め評価に用いた。

本試験結果は、表 2.3-8 に示すとおり、気密試験の判定基準を満足しており、高圧動力用モジュール型電気ペネトレーションは、60 年間の通常運転期間、設計基準事故時及び重大事故等時雰囲気において気密性能は維持できると評価する。

なお、東海第二で想定される重大事故等時における最高圧力については、事故時雰囲気曝露試験条件に包絡されていないが、同等形のモジュール型電気ペネトレーションを用いた健全性試験において、重大事故等時条件を上回る圧力 (0.77 MPa) にて気密に対する健全性が確認されていることから重大事故等時においても気密性能は維持できると評価する。

また、東海第二で想定される最大応答加速度 9.69 G については、加振試験条件に包絡されていないが、同等形のモジュール型電気ペネトレーションを用いた加振試験において、東海第二の最大応答加速度を上回る加速度 20 G にて健全性が確認されていることから重大事故等時においても気密性能は維持できると評価する。

表 2.3-7 高圧動力用モジュール型電気ペネトレーションの長期健全性試験条件

	試験条件	説明
熱サイクル試験	10 °C↔66 °C/120 サイクル	東海第二の 60 年間の起動停止回数を包絡する。
放射線照射 (通常時 + 事故時)	放射線照射線量 800 kGy	東海第二で想定される線量 約 281 kGy (60 年間の通常運転期間相当の線量 約 21 kGy に設計基準事故時の最大積算値 2.6×10^2 kGy を加えた線量) を包絡する。 また、東海第二で想定される線量 約 661 kGy (60 年間の通常運転期間相当の線量 約 21 kGy に重大事故等時の最大積算値 640 kGy を加えた線量) を包絡する。
加速熱劣化	121°C × 7 日間	東海第二通常運転時の温度 43 °C ^{*1} に対して 60 年間の通常運転期間を包絡する。
事故時雰囲気曝露	最高温度 : 171 °C 最高圧力 : 0.43 MPa 曝露時間 : 13 日間	東海第二における設計基準事故時の最高温度 171 °C ^{*2} , 最高圧力 0.31 MPa ^{*2} 及び重大事故等時の最高温度約 77.5 °C ^{*3} を包絡する。 なお、重大事故等時の最高圧力 0.62 MPa ^{*4} は同等のモジュール型電気ペネトレーションを用いた特性確認試験にて最高圧力を上回る圧力にて健全性を確認している。
加振試験	1.36 G	東海第二で想定される電気ペネトレーションの最大応答加速度 9.69 G に対しては、同等形のモジュール型電気ペネトレーションを用いた加振試験にて、最大応答加振度を上回る加速度 20 G にて健全性を確認している

*1:通常運転時におけるシール部の温度解析値に通電による温度上昇分を加えた値

*2:設計基準事故時における原子炉格納容器内の環境条件設計値

*3:重大事故等時におけるシール部の温度解析値に通電による温度上昇値分を加えた値

*4:重大事故等時における原子炉格納容器内の環境条件設計値

表 2.3-8 高圧動力用モジュール型電気ペネトレーションの長期健全性試験の気密試験結果

試験内容	判定基準*	測定値	結果
気密試験 リーク量測定	1×10^{-6} cc/sec	5.6×10^{-9} cc/sec 以下	良

*:判定基準は IEEE Std. 317-1976 に基づく

② 現状保全

高圧動力用モジュール型電気ペネトレーションのシール部の気密性低下に対しては、定期検査時に原子炉格納容器漏えい率検査を実施し、原子炉格納容器全体の漏えい率が基準を満たし、漏えい率が増加傾向がないことを確認している。

なお、原子炉格納容器漏えい率検査の結果、有意な気密性の低下が認められた場合は、補修等を行うこととしている。

③ 総合評価

健全性評価結果から判断して、シール部の気密性低下の可能性は低く、さらに、気密性低下は定期検査時に実施する原子炉格納容器漏えい率検査により把握は可能と考えられる。

今後も原子炉格納容器漏えい率検査による漏えい率の傾向管理を行うことにより、シール部の経年劣化による気密性の異常の有無は把握可能であり、現状の保全は点検手法として適切である。

c. 高経年化への対応

シール部の気密性の低下に対しては、高経年化対策の観点から現状の保全に追加すべき項目はないと考える。

また、東北地方太平洋沖地震発生に伴う発電所停止操作の過程で、原子炉格納容器内通常運転時の設計温度を超えた箇所が確認されたため、評価結果に対する確認を行い影響がないことを確認した。機器の取替周期の設定にあたっては、震災発生後の設計温度超過を考慮し、設計温度における評価年数に超過期間における評価年数を含めて設定する。

今後も原子炉格納容器漏えい率検査時に漏えい率を監視していくとともに、必要に応じて補修等を行うこととする。

3. 代表機器以外への展開

本章では、2章で実施した代表機器の技術評価について、1章で実施したグループ化で代表機器となっていない機器への展開について検討した。

- ① 制御用モジュール型電気ペネトレーション
- ② 計測用モジュール型電気ペネトレーション
- ③ 制御棒位置指示用モジュール型電気ペネトレーション
- ④ 低圧動力用モジュール型電気ペネトレーション

3.1 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象

a. シール部及び電線の絶縁特性低下 [共通]

代表機器と同様に、シール部に使用しているエポキシ樹脂及び電線の絶縁体で使用している架橋ポリエチレンは有機物であるため、熱的、放射線、機械的、電気的、環境的因素により、経年的に劣化が進行し絶縁特性低下を起こす可能性があるが、代表機器と同様の長期健全性試験結果より、60年間の通常運転期間、設計基準事故時条件及び重大事故等時条件において絶縁特性を維持できると評価する。

また、絶縁特性低下に対しては、点検時に絶縁抵抗測定及び機器の動作試験を実施し、有意な絶縁特性低下がないこと、定期検査時の原子炉格納容器漏えい率検査により、気密性が確保されていることを確認しており、有意な湿気の浸入がないことを確認している。今後も点検時に絶縁特性低下を監視していくとともに、絶縁特性の低下が認められた場合には、補修を行うことで健全性が確保できると考えられる。

b. シール部の劣化による気密性の低下 [共通]

代表機器と同様に、シール部は、エポキシ樹脂であることから熱的、放射線、機械的、電気的、環境的要因により、経年的に劣化が進行しリークを起こす可能性があるが、代表機器と同様の長期健全性試験結果より、60年間の通常運転期間、設計基準事故時及び重大事故等時雰囲気において気密性を維持できると評価する。

また、気密性低下に対しては、定期検査時に原子炉格納容器漏えい率検査を実施し、原子炉格納容器全体の漏えい率が基準を満たし、漏えい率が増加傾向がないことを確認している。

今後も原子炉格納容器漏えい率検査時に漏えい率を監視していくとともに、必要に応じて補修等を行うこととする。

c. 0 リングの劣化による気密性の低下 [共通]

代表機器と同様に0 リングは、エチレンプロピレンゴム製であるため、熱的、放射線、機械的、電気的、環境的要因により、経年的に劣化が進行しリークを起こす可能性があるが、代表機器と同様の長期健全性試験結果より、60年間の通常運転期間、設計基準事故時及び重大事故等時雰囲気において気密性を維持できると評価する。

また、気密性低下に対しては、定期検査時に原子炉格納容器漏えい率検査を実施し、原子炉格納容器全体の漏えい率が基準を満たし、漏えい率が増加傾向がないことを確認している。

今後も原子炉格納容器漏えい率検査時に漏えい率を監視していくとともに、必要に応じて補修等を行うこととする。

3.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象

- (1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって、想定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象）

日常劣化管理事象に該当する事象は抽出されなかった。

- (2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により、今後も経年劣化の進展が考えられない、又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経年劣化事象（日常劣化管理事象以外）

- a. 電線及び接続部（コネクタ）の導通不良〔共通〕

代表機器と同様、電線に大きな荷重が作用すると、断線や途中接続点の接続部（コネクタ）の外れ等により導通不良が想定されるが、電線単体には外部からの大きな荷重が作用しない構造となっており、導通不良が発生する可能性はない。

したがって、電線及び接続部（コネクタ）の導通不良は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

- b. スリーブ及びアダプタの腐食（全面腐食）〔共通〕

代表機器と同様、スリーブ及びアダプタは、炭素鋼であるため、腐食が想定されるが、塗装が施されており、腐食進行の可能性はない。

したがって、スリーブ及びアダプタの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

3. その他容器

[対象容器]

- ① 湿分分離器
- ② スクラム排出水容器
- ③ ほう酸水注入系貯蔵タンク
- ④ 使用済燃料貯蔵プール
- ⑤ 原子炉ウェル
- ⑥ 燃料プール冷却浄化系スキマサージタンク
- ⑦ MSIV 用アキュムレータ
- ⑧ SRV (ADS) 用アキュムレータ
- ⑨ SRV 用アキュムレータ
- ⑩ SLC 用アキュムレータ
- ⑪ 活性炭ベット
- ⑫ 排ガス後置除湿器
- ⑬ 排ガス再結合器
- ⑭ 格納容器圧力逃がし装置フィルタ装置
- ⑮ 原子炉冷却材浄化系フィルタ脱塩器
- ⑯ 制御棒駆動水系ポンプ出口ラインフィルタ
- ⑰ 原子炉冷却材浄化系ポンプシールバージフィルタ
- ⑱ 原子炉再循環ポンプシールバージフィルタ
- ⑲ 残留熱除去海水系ポンプ出口ストレーナ
- ⑳ 非常用及びHPCS系ディーゼル発電機海水ポンプ出口ストレーナ
- ㉑ 緊急用海水系ストレーナ

目次

1. 対象機器及び代表機器の選定.....	3-1
1.1 グループ化の考え方及び結果.....	3-1
1.2 代表機器の選定.....	3-1
2. 代表機器の技術評価.....	3-5
2.1 構造、材料及び使用条件.....	3-5
2.1.1 湿分分離器.....	3-5
2.1.2 スクラム排出水容器.....	3-8
2.1.3 ほう酸水注入系貯蔵タンク.....	3-11
2.1.4 使用済燃料貯蔵プール.....	3-14
2.1.5 SRV (ADS) 用アキュムレータ.....	3-17
2.1.6 SLC 用アキュムレータ	3-20
2.1.7 活性炭ベット.....	3-23
2.1.8 排ガス再結合器.....	3-26
2.1.9 格納容器圧力逃がし装置フィルタ装置.....	3-29
2.1.10 原子炉冷却材浄化系フィルタ脱塩器.....	3-32
2.1.11 原子炉再循環ポンプシールバージフィルタ.....	3-35
2.1.12 残留熱除去海水系ポンプ出口ストレーナ.....	3-38
2.2 経年劣化事象の抽出.....	3-41
2.2.1 機器の機能達成に必要な項目.....	3-41
2.2.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出.....	3-41
2.2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象.....	3-42
3. 代表機器以外への展開.....	3-61
3.1 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象.....	3-61
3.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象.....	3-61

1. 対象機器及び代表機器の選定

東海第二で使用されている主要な容器（原子炉圧力容器及び原子炉格納容器を除く）の主要な仕様を表1-1に示す。

これらの容器を種類、内部流体及び胴部材料の観点からグループ化し、それぞれのグループより以下のとおり代表機器を選定した。

1.1 グループ化の考え方及び結果

種類、内部流体及び胴部材料を分類基準とし、表1-1に示すとおりグループ化する。

胴部材料は炭素鋼、ステンレス鋼、コンクリート（ステンレス内張り）及び低合金鋼に分類され、内部流体は蒸気、純水、五ほう酸ナトリウム水、ガス及び海水に分類される。

1.2 代表機器の選定

表1-1に分類されるグループ毎に、重要度、運転状態、最高使用圧力、最高使用温度の観点から代表機器を選定する。

(1) タンク（内部流体：蒸気・純水、胴部材料：炭素鋼）

このグループには湿分分離器のみが属することから、これを代表機器とする。

(2) タンク（内部流体：純水、胴部材料：炭素鋼）

このグループにはスクラム排出水容器のみが属することから、これを代表機器とする。

(3) タンク（内部流体：五ほう酸ナトリウム水、胴部材料：ステンレス鋼）

このグループにはほう酸水注入系貯蔵タンクのみが属することから、これを代表機器とする。

(4) ライニング槽（内部流体：純水、胴部材料：コンクリート（ステンレス鋼内張り））

このグループには使用済燃料貯蔵プール、原子炉ウェル、燃料プール冷却浄化系スキマサージタンクが属するが、運転状態の観点から使用済燃料貯蔵プールを代表機器とする。

(5) アキュムレータ（内部流体：ガス、胴部材料：ステンレス鋼）

このグループにはMSIV用アキュムレータ、SRV(ADS)用アキュムレータ、SRV用アキュムレータが属するが、最高使用圧力の高いSRV(ADS)用アキュムレータを代表機器とする。

(6) アキュムレータ（内部流体：ガス・五ほう酸ナトリウム水、胴部材料：ステンレス鋼）

このグループにはSLC用アキュムレータのみが属することから、これを代表機器とする。

- (7) フィルタ等 (内部流体：ガス， 胴部材料：炭素鋼)
このグループには活性炭ベット， 排ガス後置除湿器が属するが， 重要度の高い活性炭ベットを代表機器とする。
- (8) フィルタ等 (内部流体：ガス， 胴部材料：低合金鋼)
このグループには排ガス再結合器のみが属することから， これを代表機器とする。
- (9) フィルタ等 (内部流体：ガス・純水， 胴部材料：ステンレス鋼)
このグループには格納容器圧力逃がし装置フィルタ装置のみが属することから， これを代表機器とする。
- (10) フィルタ等 (内部流体：純水， 胴部材料：炭素鋼)
このグループには原子炉冷却材浄化系フィルタ脱塩器， 制御棒駆動水系ポンプ出口ラインフィルタが属するが， 重要度が高い原子炉冷却材浄化系フィルタ脱塩器を代表機器とする。
- (11) フィルタ等 (内部流体：純水， 胴部材料：ステンレス鋼)
このグループには原子炉冷却材浄化系ポンプシールページフィルタ， 原子炉再循環ポンプシールページフィルタが属するが， 下流側機器の重要度が高い原子炉再循環ポンプシールページフィルタを代表機器とする。
- (12) フィルタ等 (内部流体：海水， 胴部材料：ステンレス鉄鋼)
このグループには残留熱除去海水系ポンプ出口ストレーナ， 非常用及びHPCS系ディーゼル発電機海水ポンプ出口ストレーナ， 緊急用海水系ストレーナが属するが， 最高使用圧力の高い残留熱除去海水系ポンプ出口ストレーナを代表機器とする。

表 1-1(1/2) その他容器のグループ化及び代表機器の選定

種類	分類基準		機器名称	選定基準				選定理由
	内部流体	脇部材料		重要度 ^{*1}	運転状態	最高使用圧力(MPa)	最高使用温度(℃)	
タンク	蒸気・純水	炭素鋼	湿分分離器	高 ^{*2}	連続	1.81	210	◎
	純水	炭素鋼	スクラム排出水容器	高 ^{*2}	一時	8.62	138	◎
	五ほう酸ナトリウム水	ステンレス鋼	ほう酸水注入系貯蔵タンク	MS-1, 重 ^{*3}	連続	静水頭	66	◎
ライニング槽	純水	コンクリート (ステンレス鋼 内張り)	使用済燃料貯蔵プール 原子炉ウェル	PS-2, 重 ^{*3}	連続	静水頭	66	◎ 運転状態
			燃料プール冷却浄化系スキマサーチタンク	PS-2	一時	静水頭	66	
			MSIV用アキュムレータ	重 ^{*3}	連続	静水頭	66	
アキュムレータ	ガス	ステンレス鋼	MSIV用アキュムレータ	MS-1	連続	1.45	171	
			SRV (ADS) 用アキュムレータ	MS-1, 重 ^{*3}	連続	2.28	171	◎ 最高使用圧力
	ガス・五ほう酸ナトリウム水	スチレンレバーナ	SRV用アキュムレータ	MS-1	連続	1.45	171	
フィルタ等			SLC用アキュムレータ	MS-1	一時	9.66	66	◎
			活性炭ベット	PS-2	連続	0.34	66	重要度
			排ガス後置除湿器	高 ^{*2}	連続	0.34	340	

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち、最上位の重要度クラスを示す

*2：最高使用温度が 95 ℃を超える環境下にある原子炉格納容器外の重要度クラス 3 の機器

*3：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す

表 1-1(2/2) その他容器のグループ化及び代表機器の選定

種類	内部流体	胴部材料	機器名称	選定基準			
				重要度 ^{*1}	運転状態	最高使用圧力(MPa)	最高使用温度(℃)
フィルタ等	ガス	低合金鋼	排ガス再結合器	PS-2	連続	2.41	538 ○
	ガス・純水 ^{*2}	ステンレス鋼	格納容器圧力逃がし装置フィルタ装置 ^{*3}	重 ^{*4}	一時	0.62	200 ○
	純水	炭素鋼 ^{*5}	原子炉冷却材浄化系フィルタ脱塩器	PS-2	連続	9.79	66 ○ 重要度
		炭素鋼	制御棒駆動水系ポンプ出口ラインフィルタ	高 ^{*6}	連続	12.06	66
		ステンレス鋼	原子炉冷却材浄化系ポンプシールバージフィルタ	高 ^{*6}	連続	12.06	66
	海水	ステンレス鋼	原子炉再循環ポンプシールバージフィルタ	高 ^{*6}	連続	12.06	66 ○ 下流側機器の重要度
			残留熱除去海水系ポンプ出口ストレーナ	MS-1, 重 ^{*4}	一時	3.45	38 ○
			非常用及びHPCS系ディーセル発電機海水ポンプ出口ストレーナ	MS-1, 重 ^{*4}	一時	0.70	38
			緊急用海水系ストレーナ	重 ^{*4}	一時	0.98, 2, 45	32, 38

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち、最上位の重要度クラスを示す

*2：スクランブリング液

*3：新規に設置される機器

*4：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す

*5：内面ステンレス鋼クラッド

*6：最高使用温度が 95 ℃を超える環境下にある原子炉格納容器外の重要度クラス 3 の機器

2. 代表機器の技術評価

本章では、1章で代表機器とした以下の12基の容器について技術評価を実施する。

- ① 湿分分離器
- ② スクラム排出水容器
- ③ ほう酸水注入系貯蔵タンク
- ④ 使用済燃料貯蔵プール
- ⑤ SRV (ADS) 用アキュムレータ
- ⑥ SLC 用アキュムレータ
- ⑦ 活性炭ベット
- ⑧ 排ガス再結合器
- ⑨ 格納容器圧力逃がし装置フィルタ装置
- ⑩ 原子炉冷却材浄化系フィルタ脱塩器
- ⑪ 原子炉再循環ポンプシールバージフィルタ
- ⑫ 残留熱除去海水系ポンプ出口ストレーナ

2.1 構造、材料及び使用条件

2.1.1 湿分分離器

(1) 構造

東海第二の湿分分離器は、全長 14,789.15 mm、内径 3,200.4 mm の円筒横型容器であり、2基設置されている。

鏡板、胴板は炭素鋼であり、蒸気が内包されている。

また、内部の波板により除去された湿分は、ドレンとして中央のドレンタンクに回収される。

湿分分離器は、マンホール蓋を取り外すことにより、内部の点検手入れが可能である。

東海第二の湿分分離器の構造図を図 2.1-1 に示す。

(2) 材料及び使用条件

東海第二の湿分分離器主要部位の使用材料を表 2.1-1 に、使用条件を表 2.1-2 に示す。

No.	部位
①	鏡板
②	胴板
③	ドレンタンク
④	マンホール蓋
⑤	フランジボルト
⑥	ガスケット
⑦	支持鋼板
⑧	埋込金物
⑨	波板

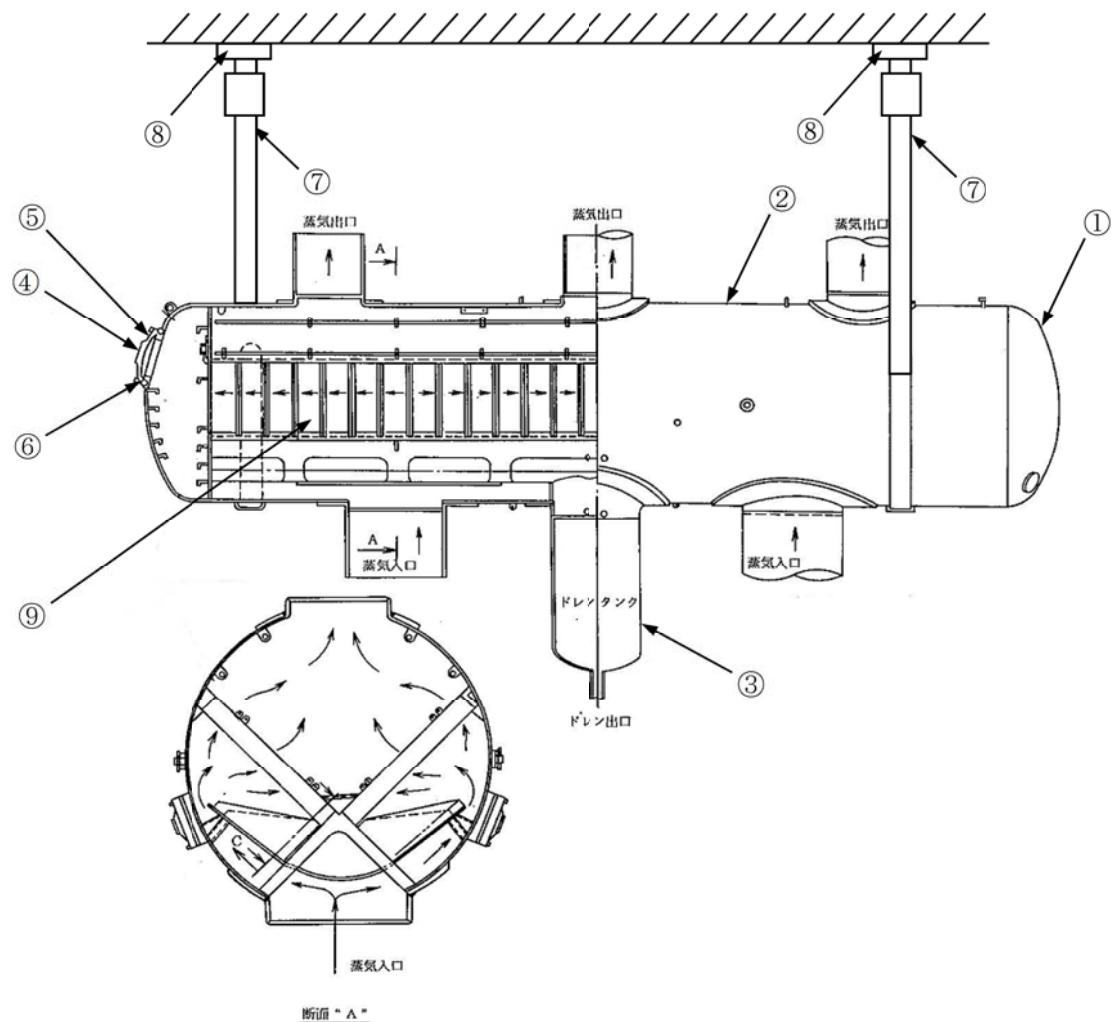


図 2.1-1 湿分分離器構造図

表 2.1-1 濡分分離器主要部位の使用材料

機能達成に必要な項目	サブシステム	部位	材料
バウンダリの維持	耐圧	鏡板	炭素鋼
		胴板	炭素鋼
		ドレンタンク	炭素鋼
		マンホール蓋	炭素鋼
		フランジボルト	低合金鋼
	シール	ガスケット	(消耗品)
機器の支持	支持	支持鋼材	炭素鋼
		埋込金物	炭素鋼
その他	その他	波板	ステンレス鋼

表 2.1-2 濡分分離器の使用条件

最高使用圧力	1.81 MPa
最高使用温度	210 °C
内部流体	蒸気・純水

2.1.2 スクラム排出水容器

(1) 構造

東海第二のスクラム排出水容器は、全高 955 mm、内径 300 mm の円筒型タンクであり、2 基設置されている。

胴板、鏡板は炭素鋼で、純水が内包されている。

東海第二のスクラム排出水容器の構造図を図 2.1-2 に示す。

(2) 材料及び使用条件

東海第二のスクラム排出水容器主要部位の使用材料を表 2.1-3 に、使用条件を表 2.1-4 に示す。

No.	部位
①	胴板
②	鏡板

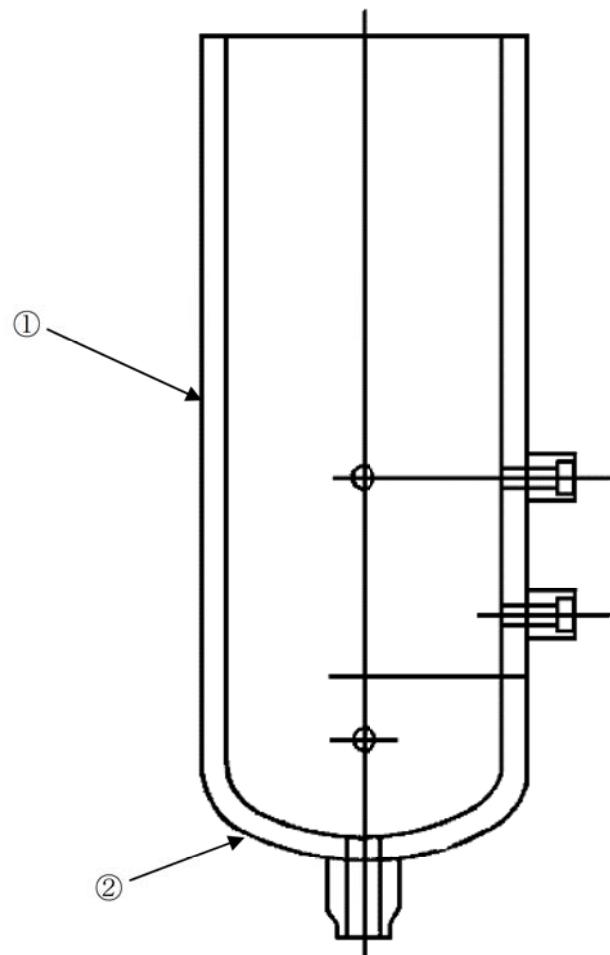


図 2.1-2 スクラム排出水容器構造図

表 2.1-3 スクラム排出水容器主要部位の使用材料

機能達成に必要な項目	サブシステム	部位	材料
バウンダリの維持	耐圧	胴板	炭素鋼
		鏡板	炭素鋼

表 2.1-4 スクラム排出水容器の使用条件

最高使用圧力	8.62 MPa
最高使用温度	138 °C
内部流体	純水

2.1.3 ほう酸水注入系貯蔵タンク

(1) 構造

東海第二のほう酸水注入系貯蔵タンクは、高さ 3,684 mm、内径 2,745 mm の円筒型開放タンクであり、1 基設置されている。

底板、胴板はステンレス鋼であり、五ほう酸ナトリウム水が貯蔵されている。

ほう酸水注入系貯蔵タンクは、上部に設置されているマンホール蓋を取外すことでより、内部の点検手入れが可能である。

東海第二のほう酸水注入系貯蔵タンクの構造図を図 2.1-3 に示す。

(2) 材料及び使用条件

東海第二のほう酸水注入系貯蔵タンク主要部位の使用材料を表 2.1-5 に、使用条件を表 2.1-6 に示す。

No.	部位
①	平板
②	胴板
③	底板
④	マンホール蓋
⑤	基礎ボルト
⑥	スパージャ

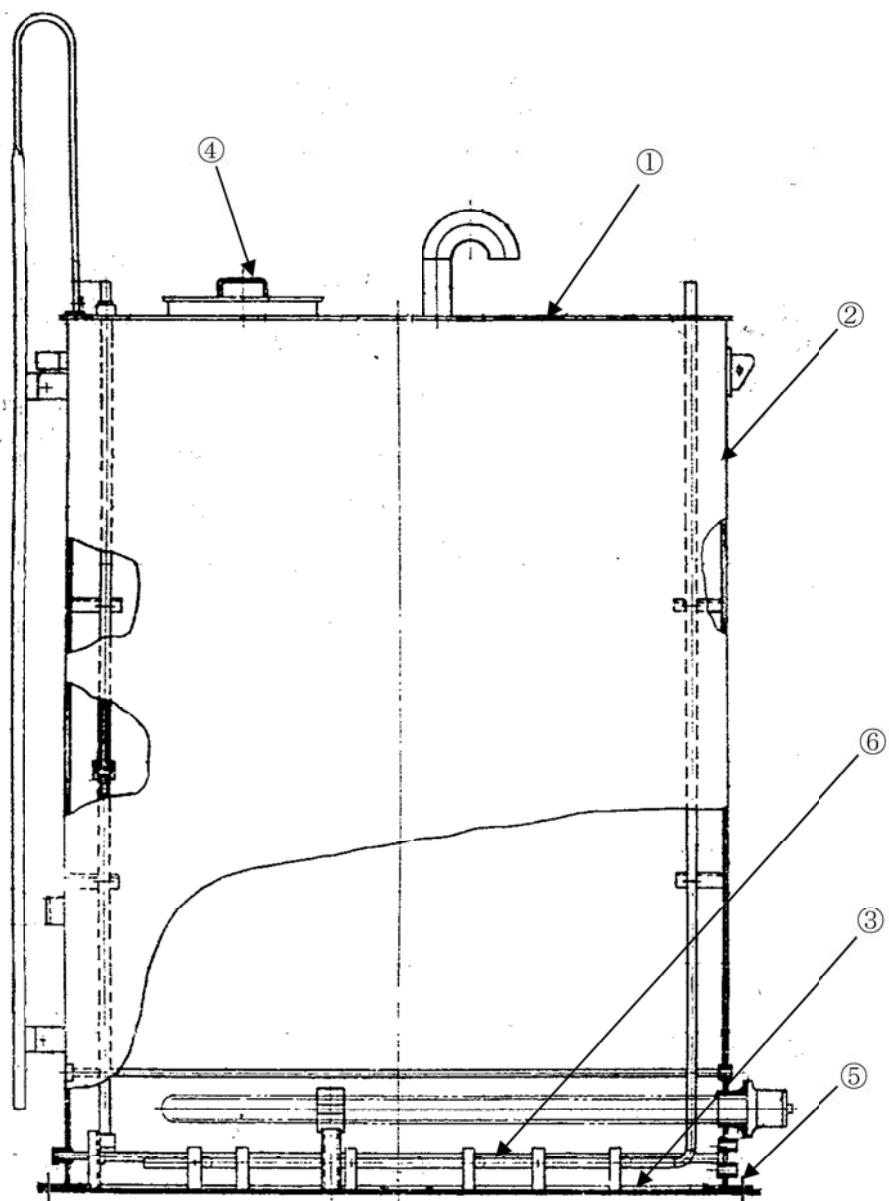


図 2.1-3 ほう酸水注入系貯蔵タンク構造図

表 2.1-5 ほう酸水注入系貯蔵タンク主要部位の使用材料

機能達成に必要な項目	サブシステム	部位	材料
バウンダリの維持	耐圧	平板	ステンレス鋼
		胴板	ステンレス鋼
		底板	ステンレス鋼
		マンホール蓋	ステンレス鋼
機器の支持	支持	基礎ボルト	低合金鋼
その他	その他	スパージャ	ステンレス鋼

表 2.1-6 ほう酸水注入系貯蔵タンクの使用条件

最高使用圧力	静水頭
最高使用温度	66 °C
内部流体	五ほう酸ナトリウム水

2.1.4 使用済燃料貯蔵プール

(1) 構造

東海第二の使用済燃料貯蔵プールは、縦 10,363 mm、横 12,192 mm、深さ 11,913 mm のコンクリート躯体にステンレス鋼を内張りしたプール型容器であり、1 基設置されている。



本プール内には、使用済燃料を貯蔵するためのラック類が設置されており、常時プール水（純水）で満たされている。

東海第二の使用済燃料貯蔵プールの構造図を図 2.1-4 に示す。

(2) 材料及び使用条件

東海第二の使用済燃料貯蔵プール主要部位の使用材料を表 2.1-7 に、使用条件を表 2.1-8 に示す。

No.	部位
①	本体
②	ゲート
③	ゲートパッキン
④	使用済燃料貯蔵ラック

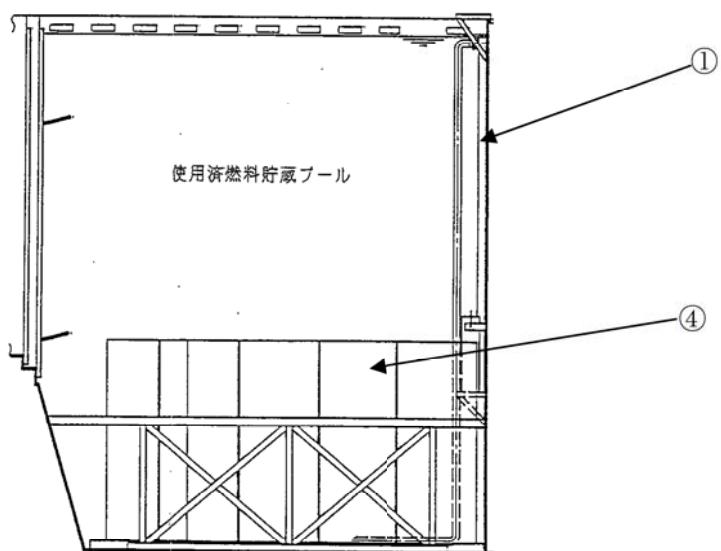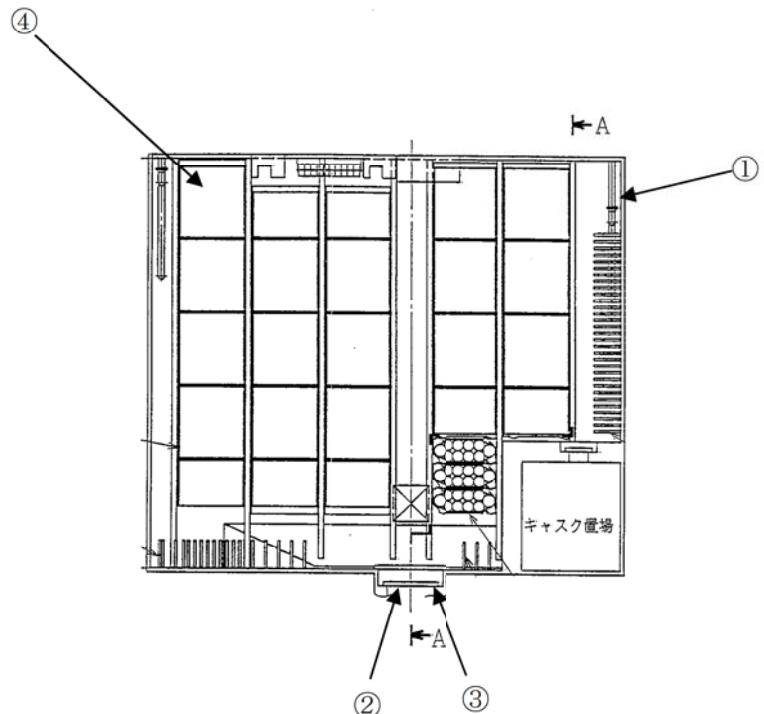

A ~ A 断面図

図 2.1-4 使用済燃料貯蔵プール構造図

表 2.1-7 使用済燃料貯蔵プール主要部位の使用材料

機能達成に必要な項目	サブシステム	部位	材料
バウンダリの維持	耐圧	本体	コンクリート（ステンレス鋼内張り）
		ゲート	ステンレス鋼
	シール	ゲートパッキン	(消耗品)
その他	その他	使用済燃料貯蔵ラック	ボロン添加ステンレス鋼, ステンレス鋼

表 2.1-8 使用済燃料貯蔵プールの使用条件

最高使用圧力	静水頭
最高使用温度	66 °C
内部流体	純水

2.1.5 SRV (ADS) 用アキュムレータ

(1) 構造

東海第二の SRV (ADS) 用アキュムレータは、全長 1,270 mm, 内径 550 mm の円筒型容器であり、7 基設置されている。

胴板はステンレス鋼であり、ガス（窒素及び空気）が内包されている。

東海第二の SRV (ADS) 用アキュムレータの構造図を図 2.1-5 に示す。

(2) 材料及び使用条件

東海第二の SRV (ADS) 用アキュムレータ主要部位の使用材料を表 2.1-9 に、使用条件を表 2.1-10 に示す。

No.	部位
①	鏡板
②	胴板
③	支持脚
④	取付ボルト

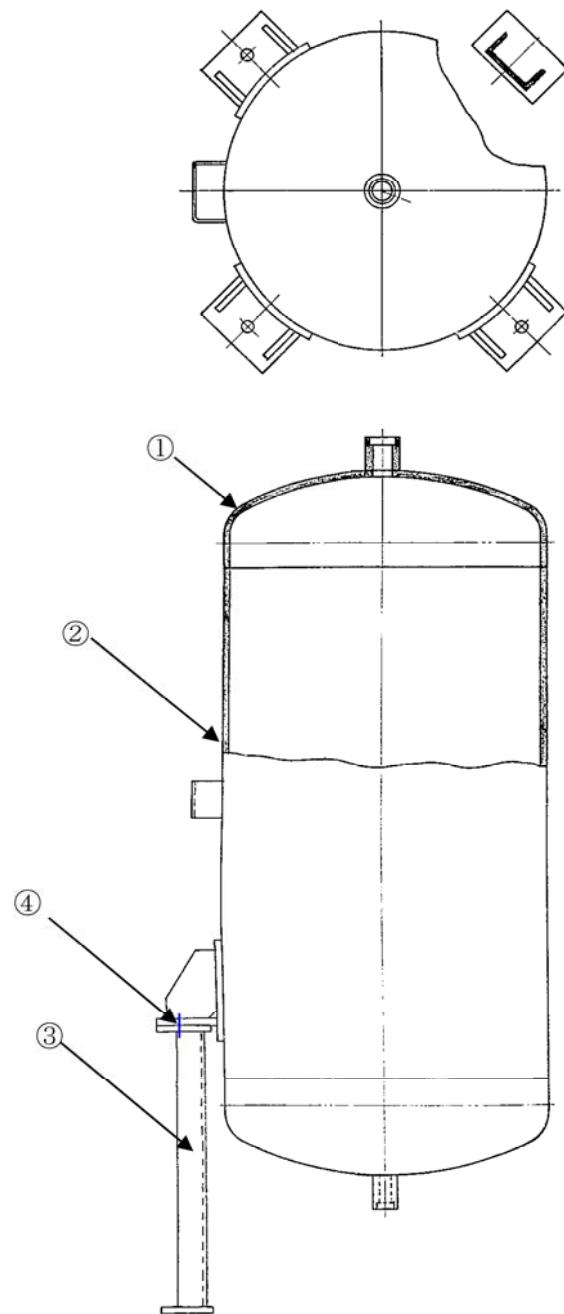


図 2.1-5 SRV (ADS) 用アキュムレータ構造図

表 2.1-9 SRV (ADS) 用アキュムレータ主要部位の使用材料

機能達成に必要な項目	サブシステム	部位	材料
バウンダリの維持	耐圧	鏡板	ステンレス鋼
		胴板	ステンレス鋼
機器の支持	支持	支持脚	炭素鋼
		取付ボルト	炭素鋼

表 2.1-10 SRV (ADS) 用アキュムレータの使用条件

最高使用圧力	2.28 MPa
最高使用温度	171 °C
内部流体	ガス (窒素及び空気)

2.1.6 SLC 用アキュムレータ

(1) 構造

東海第二の SLC 用アキュムレータは、全長 746.1 mm、内径 168.7 mm の円筒型容器であり、2 基設置されている。

胴板はステンレス鋼であり、五ほう酸ナトリウム水が内包されている。

また、胴内部には、内部にガス（窒素）を充填したプラダが内蔵されている。

SLC 用アキュムレータは、ポート部を取り外すことにより点検手入れが可能である。

東海第二の SLC 用アキュムレータの構造図を図 2.1-6 に示す。

(2) 材料及び使用条件

東海第二の SLC 用アキュムレータ主要部位の使用材料を表 2.1-11 に、使用条件を表 2.1-12 に示す。

No.	部位
①	胴板
②	0 リング
③	プラダ
④	スプリング

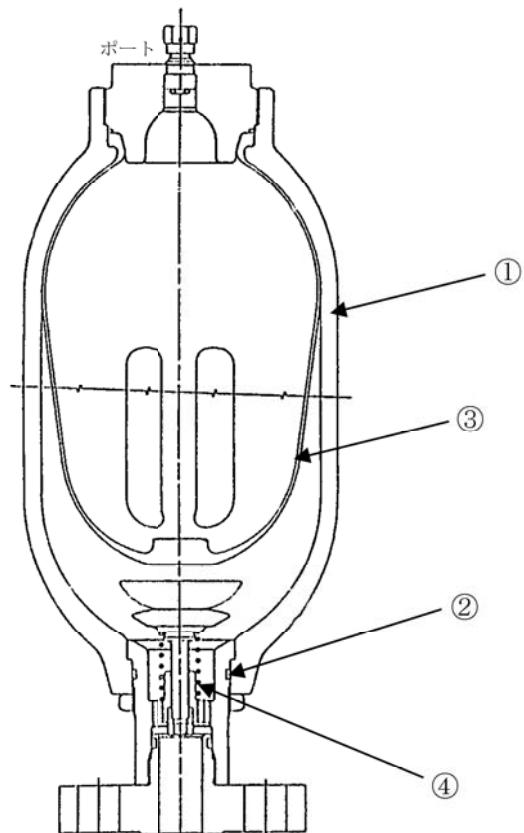


図 2.1-6 SLC 用アキュムレータ構造図

表 2.1-11 SLC 用アキュムレータ主要部位の使用材料

機能達成に必要な項目	サブシステム	部位	材料
バウンダリの維持	耐圧	胴板	ステンレス鋼
	シール	O リング	(消耗品)
その他	その他	ブラダ	(定期取替品)
		スプリング	ステンレス鋼

表 2.1-12 SLC 用アキュムレータの使用条件

最高使用圧力	9.66 MPa
最高使用温度	66 °C
内部流体	ガス・五ほう酸ナトリウム水

2.1.7 活性炭ベット

(1) 構造

東海第二の活性炭ベットは、全長 7,800 mm、内径 1,350 mm の円筒たて型容器であり、20 基設置されている。

胴板は炭素鋼であり、ガス（排ガス）が内包されている。

活性炭ベットは、フランジカバーを取外すことにより点検手入れが可能である。

東海第二の活性炭ベットの構造図を図 2.1-7 に示す。

(2) 材料及び使用条件

東海第二の活性炭ベット主要部位の使用材料を表 2.1-13 に、使用条件を表 2.1-14 に示す。

No.	部位
①	鏡板
②	胴板
③	フランジカバー
④	フランジボルト
⑤	ガスケット
⑥	支持脚
⑦	基礎ボルト

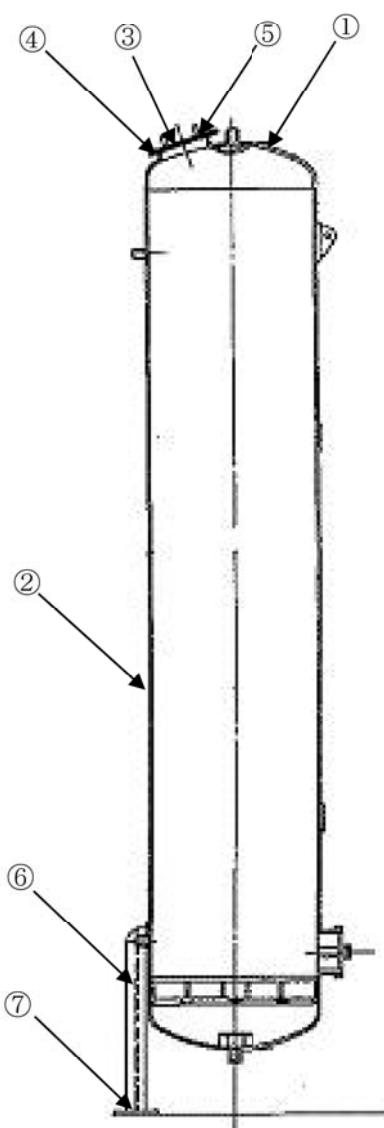


図 2.1-7 活性炭ベット構造図

表 2.1-13 活性炭ベット主要部位の使用材料

機能達成に必要な項目	サブシステム	部位	材料
バウンダリの維持	耐圧	鏡板	炭素鋼
		胴板	炭素鋼
		フランジカバー	炭素鋼
		フランジボルト	低合金鋼
	シール	ガスケット	(消耗品)
機器の支持	支持	支持脚	炭素鋼
		基礎ボルト	炭素鋼

表 2.1-14 活性炭ベットの使用条件

最高使用圧力	0.34 MPa
最高使用温度	66 °C
内部流体	ガス（排ガス）

2.1.8 排ガス再結合器

(1) 構造

東海第二の排ガス再結合器は、全長 3,715 mm、内径 1,950 mm の円筒型容器であり、2 基設置されている。

胴板は低合金鋼であり、ガス（排ガス）が内包されている。

東海第二の排ガス再結合器の構造図を図 2.1-8 に示す。

(2) 材料及び使用条件

東海第二の排ガス再結合器主要部位の使用材料を表 2.1-15 に、使用条件を表 2.1-16 に示す。

No.	部位
①	鏡板
②	胴板
③	支持脚
④	基礎ボルト

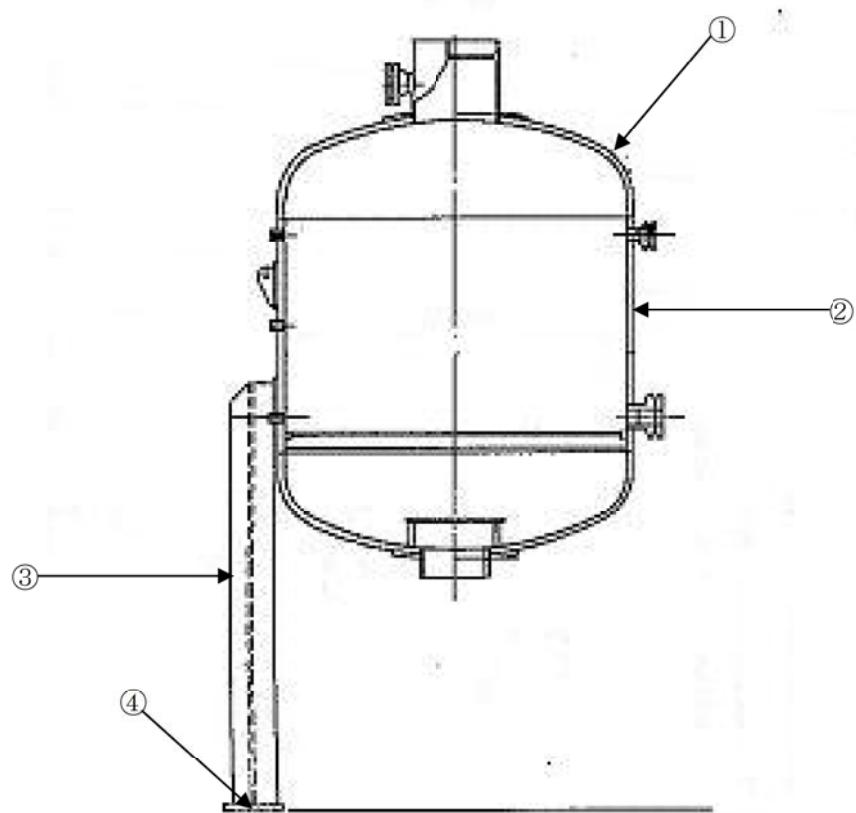


図 2.1-8 排ガス再結合器構造図

表 2.1-15 排ガス再結合器主要部位の使用材料

機能達成に必要な項目	サブシステム	部位	材料
バウンダリの維持	耐圧	鏡板	低合金鋼
		胴板	低合金鋼
機器の支持	支持	支持脚	炭素鋼
		基礎ボルト	炭素鋼

表 2.1-16 排ガス再結合器の使用条件

最高使用圧力	2.41 MPa
最高使用温度	538 °C
内部流体	ガス（排ガス）

2.1.9 格納容器圧力逃がし装置フィルタ装置

(1) 構造

東海第二の格納容器圧力逃がし装置フィルタ装置は、全長 10,000 mm, 内径 4,600 mm の円筒型容器であり、1 基設置されている。

胴板はステンレス鋼であり、スクラビング液としてチオ硫酸ナトリウム、水酸化ナトリウムの混合液を内包し、それ以外の気相部はガス（窒素）で置換されている。

東海第二の格納容器圧力逃がし装置フィルタ装置の構造図を図 2.1-9 に示す。

(2) 材料及び使用条件

東海第二の格納容器圧力逃がし装置フィルタ装置の主要部位の使用材料を表 2.1-17 に、使用条件を表 2.1-18 に示す。

No.	部位
①	鏡板
②	胴板
③	フランジカバー
④	フランジボルト
⑤	ガスケット
⑥	スカート
⑦	基礎ボルト
⑧	多孔板
⑨	モレキュラーシーブ
⑩	分配管
⑪	メタルファイバーフィルタ

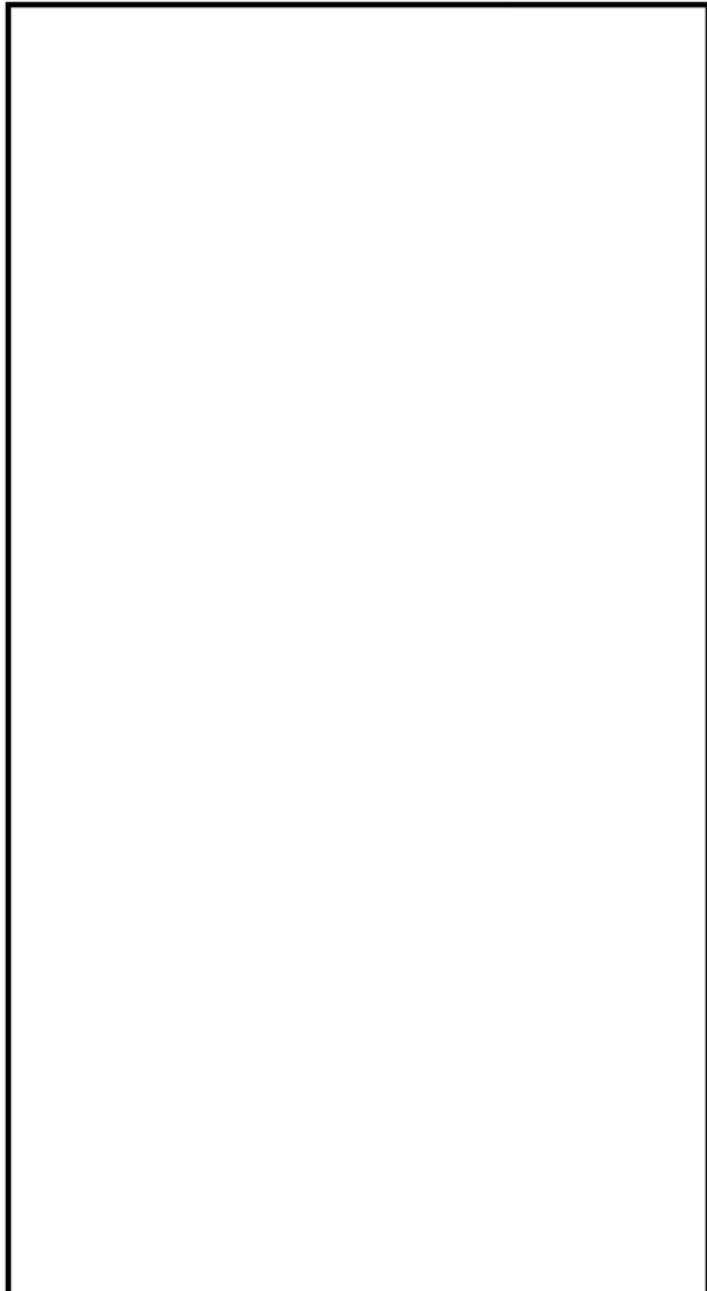


図 2.1-9 格納容器圧力逃がし装置フィルタ装置構造図

表 2.1-17 格納容器圧力逃がし装置フィルタ装置主要部位の使用材料

機能達成に必要な項目	サブシステム	部位	材料
バウンダリの維持	耐圧	鏡板	ステンレス鋼
		胴板	ステンレス鋼
		フランジカバー	ステンレス鋼
		フランジボルト	低合金鋼
	シール	ガスケット	(消耗品)
機器の支持	支持	スカート	ステンレス鋼
		基礎ボルト	ステンレス鋼
その他	その他	多孔板	ステンレス鋼
		モレキュラーシーブ	銀, ゼオライト
		分配管	ステンレス鋼
		メタルファイバーフィルタ	ステンレス鋼

表 2.1-18 格納容器圧力逃がし装置フィルタ装置の使用条件

最高使用圧力	0.62 MPa
最高使用温度	200 °C
内部流体	ガス (窒素), 純水 ^{*1}

*1 : スクラビング液

2.1.10 原子炉冷却材浄化系フィルタ脱塩器

(1) 構造

東海第二の原子炉冷却材浄化系フィルタ脱塩器は、全長 4,260 mm, 内径 1,058 mm の円筒型容器であり、2 基設置されている。

胴は炭素鋼で、冷却材と接する内面はステンレス鋼がクラッディングされており、純水が内包されている。

原子炉冷却材浄化系フィルタ脱塩器は、フランジカバーを取外すことにより点検手入れが可能である。

東海第二の原子炉冷却材浄化系フィルタ脱塩器の構造図を図 2.1-10 に示す。

(2) 材料及び使用条件

東海第二の原子炉冷却材浄化系フィルタ脱塩器主要部位の使用材料を表 2.1-19 に、使用条件を表 2.1-20 に示す。

No.	部位
①	胴板
②	フランジカバー
③	鏡板
④	フランジボルト
⑤	ガスケット
⑥	支持脚
⑦	リフティングプレート
⑧	基礎ボルト
⑨	管板
⑩	エレメント

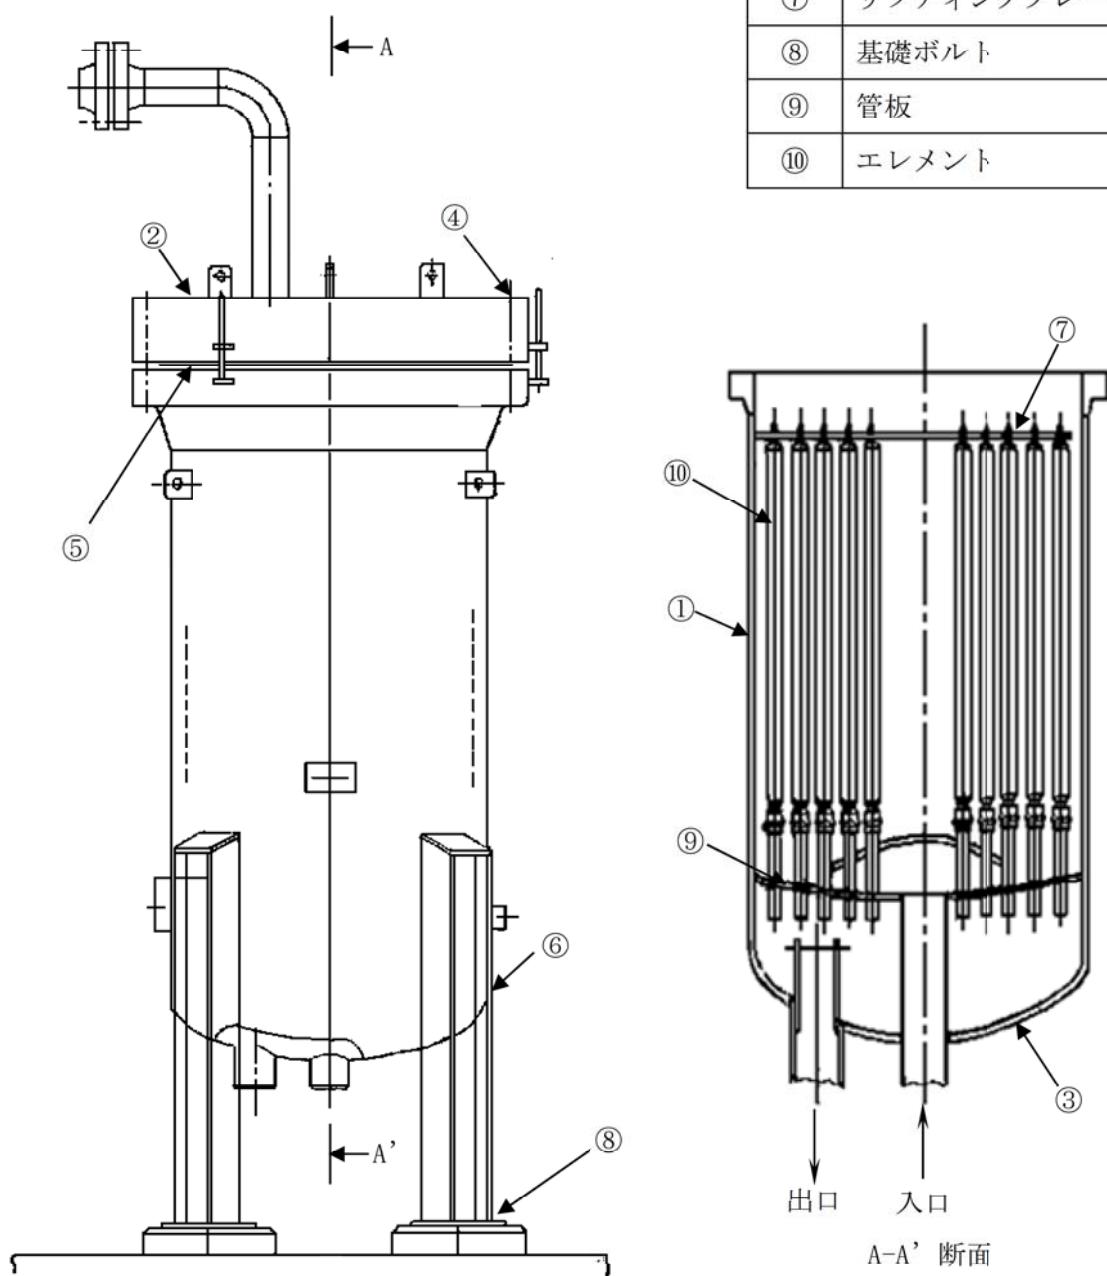


図 2.1-10 原子炉冷却材浄化系フィルタ脱塩器構造図

表 2.1-19 原子炉冷却材浄化系フィルタ脱塩器主要部位の使用材料

機能達成に必要な項目	サブシステム	部位	材料
バウンダリの維持	耐圧	胴板	炭素鋼 (内面ステンレス鋼クラッド)
		フランジカバー	炭素鋼 (内面ステンレス鋼クラッド)
		鏡板	炭素鋼 (内面ステンレス鋼クラッド)
		フランジボルト	低合金鋼
	シール	ガスケット	(消耗品)
機器の支持	支持	支持脚	炭素鋼
		リフティングプレート	ステンレス鋼
		基礎ボルト	炭素鋼
その他	その他	管板	ステンレス鋼
		エレメント	ステンレス鋼

表 2.1-20 原子炉冷却材浄化系フィルタ脱塩器の使用条件

最高使用圧力	9.79 MPa
最高使用温度	66 °C
内部流体	純水

2.1.11 原子炉再循環ポンプシールページフィルタ

(1) 構造

東海第二の原子炉再循環ポンプシールページフィルタは、全長 1736.5 mm、外径 216.3 mm の円筒形容器であり、1基設置されている。

本体はステンレス鋼で、純水が内包されている。

原子炉再循環ポンプシールページフィルタは、フランジカバーを取外すことにより点検手入れが可能である。

東海第二の原子炉再循環ポンプシールページフィルタの構造図を図 2.1-11 に示す。

(2) 材料及び使用条件

東海第二の原子炉再循環ポンプシールページフィルタ主要部位の使用材料を表 2.1-21 に、使用条件を表 2.1-22 に示す。

No.	部位
①	鏡板
②	胴板
③	フランジカバー
④	フランジボルト
⑤	ガスケット
⑥	取付ボルト
⑦	中空糸膜モジュール

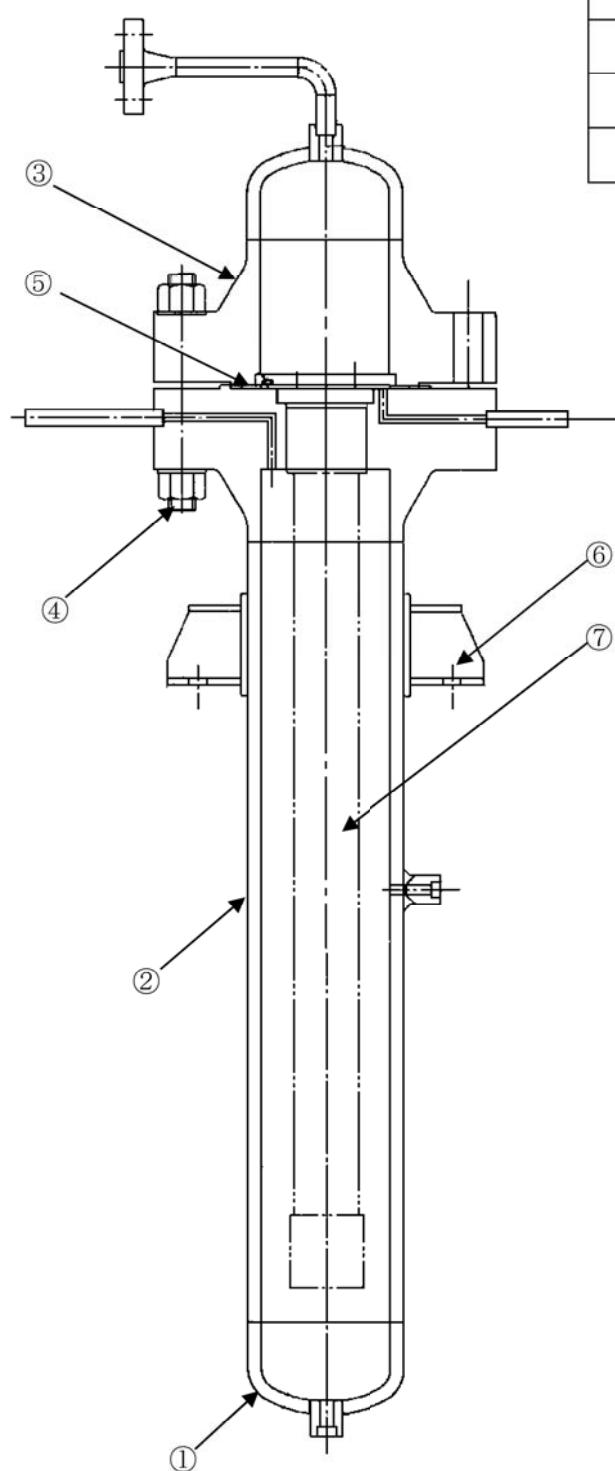


図 2.1-11 原子炉再循環ポンプシールパージフィルタ構造図

表 2.1-21 原子炉再循環ポンプシールパージフィルタ主要部位の使用材料

機能達成に必要な項目	サブシステム	部位	材料
バウンダリの維持	耐圧	鏡板	ステンレス鋼
		胴板	ステンレス鋼
		フランジカバー	ステンレス鋼
		フランジボルト	低合金鋼
	シール	ガスケット	(消耗品)
機器の支持	支持	取付ボルト	ステンレス鋼
その他	その他	中空糸膜モジュール	(定期取替品)

表 2.1-22 原子炉再循環ポンプシールパージフィルタの使用条件

最高使用圧力	12.06 MPa
最高使用温度	66 °C
内部流体	純水

2.1.12 残留熱除去海水系ポンプ出口ストレーナ

(1) 構造

東海第二の残留熱除去海水系ポンプ出口ストレーナは、全長 2,140 mm, 内径 790 mm の円筒型容器であり、2 基設置されている。

本体はステンレス鉄鋼で、海水が内包されている。

残留熱除去海水系ポンプ出口ストレーナは、フランジカバーを取外すことにより点検手入れが可能である。

東海第二の残留熱除去海水系ポンプ出口ストレーナの構造図を図 2.1-12 に示す。

(2) 材料及び使用条件

東海第二の残留熱除去海水系ポンプ出口ストレーナ主要部位の使用材料を表 2.1-23 に、使用条件を表 2.1-24 に示す。

No.	部位
①	本体
②	フランジカバー
③	フランジボルト
④	0 リング
⑤	基礎ボルト
⑥	エレメント
⑦	防食亜鉛板

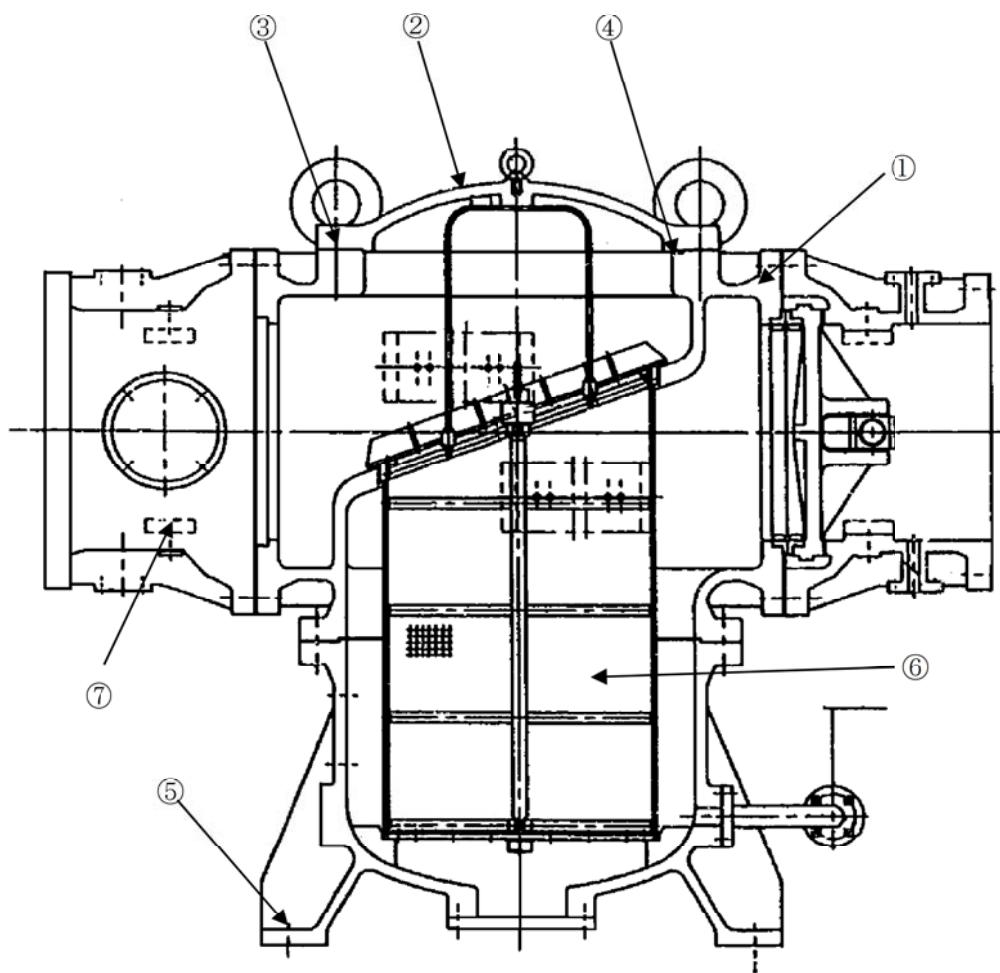


図 2.1-12 残留熱除去海水系ポンプ出口ストレーナ構造図

表 2.1-23 残留熱除去海水系ポンプ出口ストレーナ主要部位の使用材料

機能達成に必要な項目	サブシステム	部位	材料
バウンダリの維持	耐圧	本体	ステンレス鉄鋼
		フランジカバー	ステンレス鉄鋼
		フランジボルト	低合金鋼
	シール	O リング	(消耗品)
機器の支持	支持	基礎ボルト	炭素鋼
その他	その他	エレメント	ステンレス鋼
		防食亜鉛板	(消耗品)

表 2.1-24 残留熱除去海水系ポンプ出口ストレーナの使用条件

最高使用圧力	3.45 MPa
最高使用温度	38 °C
内部流体	海水

2.2 経年劣化事象の抽出

2.2.1 機器の機能達成に必要な項目

容器の機能である貯蔵機能の達成に必要な項目は以下のとおり。

- (1) バウンダリの維持
- (2) 機器の支持
- (3) その他

2.2.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出

(1) 想定される経年劣化事象の抽出

容器について機能達成に必要な項目を考慮して主要な部位に展開した上で、個々の部位の材料、構造、使用条件（内部流体の種類、応力、温度等）及び現在までの運転経験を考慮し、表 2.2-1 で示すとおり想定される経年劣化事象を抽出した（表 2.2-1 で○又は△、▲）。

なお、消耗品及び定期取替品は以下のとおり評価対象外とする。

(2) 消耗品及び定期取替品の扱い

ガスケット、O リング、防食亜鉛板及びゲートパッキンは消耗品、プラダ及び中空糸膜モジュールは定期取替品であり、設計時に長期使用はせず取替えを前提としていることから、高経年化対策を見極める上での評価対象外とする。

(3) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出

想定される経年劣化事象のうち下記①、②に該当しない事象を高経年化対策上着目すべき経年劣化事象と判断した。

なお、下記①、②に該当する事象については、2.2.3 項に示すとおり、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断した。

① 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって、想定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象として表 2.2-1 で△）

② 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により、今後も経年劣化の進展が考えられない、または進展傾向が極めて小さいと考えられる経年劣化事象（日常劣化管理事象以外として表 2.2-1 で▲）

この結果、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象は抽出されなかった。

2.2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって、想定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象）

- a. 基礎ボルトの腐食（全面腐食）〔ほう酸水注入系貯蔵タンク、活性炭ベット、排ガス再結合器、原子炉冷却材浄化系フィルタ脱塩器、残留熱除去海水系ポンプ出口ストレーナ〕

基礎ボルトの腐食（全面腐食）については、「機械設備の技術評価書」にて評価を行うものとし本評価書には含めていない。

- b. 鏡板、胴板等の腐食（全面腐食）〔湿分分離器、原子炉冷却材浄化系フィルタ脱塩器〕

湿分分離器の鏡板、胴板、ドレンタンク、マンホール蓋は炭素鋼であり、内面は蒸気に接触し、外側は大気接触することから腐食が想定される。

大気接触部は塗装が施されていることから、塗膜が健全であれば腐食が発生する可能性は小さく、点検時に塗膜のはく離等が認められた場合は必要に応じて補修塗装することにより機能を維持している。

また、これまでの各部の目視点検で有意な腐食がないことを確認している。

鏡板（内面）、マンホール蓋（鏡板部内面）についてはパーテーションプレートで仕切られ通常は流体の流れがなく、これまでの点検結果から有意な腐食がないことを確認している。

胴板（内面）、ドレンタンク（内面）マンホール蓋（胴板部内面）についてもこれまでの目視点検において有意な腐食がないことを確認している。

原子炉冷却材浄化系フィルタ脱塩器の胴板、法兰ジカバー、鏡板は炭素鋼であり、内面は純水に接液し、外側は大気接触することから腐食が想定される。

内面はステンレス鋼がクラッドされており、腐食が発生する可能性は小さく、これまでの各部の目視点検で有意な腐食がないことを確認している。

大気接触部は塗装が施されていることから、塗膜が健全であれば腐食が発生する可能性は小さく、点検時に塗膜のはく離等が認められた場合は必要に応じて補修塗装することにより機能を維持している。

また、これまでの各部の目視点検で有意な腐食がないことを確認している。

したがって、鏡板、胴板等の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

c. 鏡板、胴板等の外面の腐食（全面腐食）〔スクラム排出水容器、活性炭ベット、排ガス再結合器〕

スクラム排出水容器の胴板、鏡板、活性炭ベットの鏡板、胴板、フランジカバー、排ガス再結合器の鏡板、胴板は炭素鋼又は低合金鋼であり、外面は大気接触することから腐食が想定される。

大気接触部は塗装が施されていることから、塗膜が健全であれば腐食が発生する可能性は小さく、点検時に塗膜のはく離等が認められた場合は必要に応じて補修塗装することにより機能を維持している。

また、これまでの各部の目視点検で有意な腐食がないことを確認している。

したがって、鏡板、胴板等の外面の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

d. 支持鋼材、支持脚及び取付ボルトの腐食（全面腐食）〔湿分分離器、SRV（ADS）用アキュムレータ、活性炭ベット、排ガス再結合器、原子炉冷却材浄化系フィルタ脱塩器〕

支持鋼材、支持脚及び取付ボルトは炭素鋼であり腐食が想定されるが、大気接触部は塗装が施されていることから、塗膜が健全であれば腐食が発生する可能性は小さく、点検時に塗膜のはく離等が認められた場合は必要に応じて補修塗装することにより機能を維持している。

また、これまでの各部の目視点検で有意な腐食がないことを確認している。

したがって、支持鋼材、支持脚及び取付ボルトの腐食（全面腐食）は、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

e. 本体、フランジカバー及びエレメントの腐食（孔食・隙間腐食）〔残留熱除去海水系ポンプ出口ストレーナ〕

残留熱除去海水系ポンプ出口ストレーナの本体、フランジカバー及びエレメントはステンレス鉄鋼又はステンレス鋼であり、内部流体が海水であることから、腐食（孔食・隙間腐食）の発生が想定される。

しかし、残留熱除去海水系ポンプ出口ストレーナは、防食亜鉛板により腐食（孔食・隙間腐食）を防止しており、これまでの各部の目視点検で有意な腐食（孔食・隙間腐食）がないことを確認している。

また、防食亜鉛板については消耗品として取替えを実施している。

したがって、本体等の腐食（孔食・隙間腐食）は、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

f. 埋込金物（大気接触部）の腐食（全面腐食） [湿分分離器]

埋込金物は炭素鋼であり腐食が想定されるが、大気接触部は塗装が施されていることから、塗膜が健全であれば腐食が発生する可能性は小さく、点検時に塗膜のはく離等が認められた場合は必要に応じて補修塗装することにより機能を維持している。

また、これまでの各部の目視点検で有意な腐食がないことを確認している。

したがって、埋込金物（大気接触部）の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

g. フランジボルトの腐食（全面腐食） [湿分分離器、活性炭ベット、格納容器圧力逃がし装置フィルタ装置、原子炉冷却材浄化系フィルタ脱塩器、原子炉再循環ポンプシールページフィルタ、残留熱除去海水系ポンプ出口ストレーナ]

フランジボルトは炭素鋼又は低合金鋼であり腐食が想定されるが、大気接触部は塗装が施されていることから、塗膜が健全であれば腐食が発生する可能性は小さく、点検時に塗膜のはく離等が認められた場合は必要に応じて補修塗装することにより機能を維持している。

また、これまでの各部の目視点検で有意な腐食がないことを確認している。

格納容器圧力逃がし装置フィルタ装置は新たに設置されることから、今後、目視点検を行うことで健全性を維持できると考える。

したがって、フランジボルトの腐食（全面腐食）は、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

h. 鏡板, 脊板等の内面の腐食（全面腐食）【ほう酸水注入系貯蔵タンク, SLC 用アクチュエータ, 格納容器圧力逃がし装置フィルタ装置】

ほう酸水注入系貯蔵タンクの平板, 脊板, 底板, マンホール蓋, スパージャ, SLC 用アクチュエータの脊板, スプリングはステンレス鋼であり, 内部流体の五ほう酸ナトリウム水により腐食の発生が想定されるが, ステンレス鋼は五ほう酸ナトリウム水に対して耐食性を有しているため, 腐食が発生する可能性は小さい。

なお, これまでの目視点検において有意な腐食は確認されておらず, 今後もこれらの傾向が変化するとは考え難い。

今後設置される格納容器圧力逃がし装置フィルタ装置についても, 鏡板, 脊板, フランジカバー, 多孔板, 分配管, メタルファイバーフィルタはステンレス鋼でありスクラビング液としてチオ硫酸ナトリウム, 水酸化ナトリウムの混合液であることから腐食の発生が想定されるが, ステンレス鋼はチオ硫酸ナトリウム, 水酸化ナトリウムの混合液に対し耐食性を有していることから, 腐食が発生する可能性は小さい。

格納容器圧力逃がし装置フィルタ装置は新たに設置されることから, 鏡板, 脊板, 多孔板, 分配管, メタルファイバーフィルタは今後目視点検を行うことで健全性を維持できると考える。

したがって, 鏡板, 脊板等の内面の腐食（全面腐食）は, 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

- i. 鏡板、胴板等の貫粒型応力腐食割れ〔ほう酸水注入系貯蔵タンク、使用済燃料貯蔵プール、SRV(ADS)用アキュムレータ、SLC用アキュムレータ、格納容器圧力逃がし装置フィルタ装置、原子炉再循環ポンプシールページフィルタ〕

鏡板、胴板等はステンレス鋼であり、大気中の海塩粒子に含まれる塩化物イオンに起因する貫粒型応力腐食割れの発生が想定される。

しかしながら、貫粒型応力腐食割れに対しては、代表箇所における定期的な目視点検及び付着塩分量測定を実施することとしており、目視点検で異常を認めた場合及び付着塩分量が基準値(70 mgCl/m^2)を超えた箇所について、浸透探傷検査及び表面清掃を実施し、異常のないことを確認している。

また、東海第二では工事における副資材管理でステンレス鋼容器への塩分付着を防止している。

格納容器圧力逃がし装置フィルタ装置については、新たに設置される機器であることから、上記同様、代表箇所における定期的な目視点検及び付着塩分量測定を実施することにより機能を維持することとしている。

使用済燃料貯蔵プールについては、2000年3月に他プラント(伊方3号機)において使用済燃料ピットのステンレス鋼ライニングに貫粒型応力腐食割れが発生している。この事象は、施工時の補修に伴い海塩粒子がステンレス鋼ライニングの裏側に侵入したことが原因と考えられている。

東海第二では、通常の巡回点検により燃料プール水の有意な水位低下のないことを確認するとともに、ライニングからの漏えいがないことを検出ラインにより確認しており、これまで漏えいが検出されたことはない。

このため、貫粒型応力腐食割れが生じる可能性は小さい。

なお、プール水接液部については管理された低塩素濃度水質であり、通常使用温度も約40°C程度と低く、貫粒型応力腐食割れが発生する可能性は小さい。

したがって、鏡板、胴板等の貫粒型応力腐食割れは、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

- j. 胴板等の内面の腐食（流れ加速型腐食）〔湿分分離器〕

湿分分離器の胴板、ドレンタンク、マンホール蓋(胴板部)は炭素鋼であり、内部流体が湿分を含む高温の蒸気又は純水(凝縮水)であることから、腐食(流れ加速型腐食)による減肉が発生する可能性がある。

なお、これまでの開放点検時の目視点検及び肉厚測定で、減肉の進行は認められておらず、今後も使用環境に変化がないことから、減肉が進行する可能性は小さい。

したがって、胴板等の内面の腐食(流れ加速型腐食)は、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

k. 鏡板、胴板等の粒界型応力腐食割れ [SRV (ADS) 用アキュムレータ、格納容器圧力逃がし装置フィルタ装置]

SRV (ADS) 用アキュムレータの鏡板、胴板、格納容器圧力逃がし装置フィルタ装置の鏡板、胴板等はステンレス鋼であり粒界型応力腐食割れが発生する可能性がある。

SRV (ADS) 用アキュムレータについては、実際の運転温度は 100 °C 以下であり、粒界型応力腐食割れが発生する可能性は小さい。

なお、これまでの目視点検で割れ等は確認されておらず、今後もこれらの傾向が変化するとは考え難い。

格納容器圧力逃がし装置フィルタ装置については、使用温度が 100°C となる時間が運転時間に比べ極めて短いため、粒界型応力腐食割れが発生する可能性は小さい。

なお、格納容器圧力逃がし装置フィルタ装置は新たに設置されることから、今後目視点検を行うことで健全性を維持できると考える。

したがって、鏡板、胴板等の粒界型応力腐食割れは、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

1. 鏡板、胴板の内面の腐食（全面腐食） [スクラム排出水容器]

スクラム排出水容器の胴板、鏡板は炭素鋼であり、内部流体が純水であるため腐食が想定されるが、内部流体は通常排出されている状態であり、腐食の進行する可能性は小さい。

なお、肉厚測定で有意な減肉は認められず、今後も使用環境に変化がないことから、これらの傾向が変化するとは考え難い。

したがって、鏡板、胴板の内面の腐食（全面腐食）は、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により、今後も経年劣化の進展が考えられない、又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経年劣化事象（日常劣化管理事象以外）

a. 鏡板、胴板、フランジカバーの内面の腐食（全面腐食）〔活性炭ベット、排ガス再結合器〕

活性炭ベットの鏡板、胴板、フランジカバー、排ガス再結合器の鏡板、胴板は炭素鋼又は低合金鋼であり、内面は内部流体に接することから腐食が想定されるが、内部流体は露点温度を冰点下で管理され、除湿されたガス（排ガス）であることから腐食が発生する可能性はない。

また、今後も使用環境の変化はなく、これらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。

したがって、鏡板、胴板、フランジカバーの内面の腐食（全面腐食）は、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

b. スプリングのへたり〔SLC用アキュムレータ〕

ほう酸水注入系はポンプ運転時以外（通常待機中）は系統圧がなくなるため、SLC用アキュムレータ内でブラダが最大まで膨張しており、スプリングは常時応力がかかった状態にあり、へたりの可能性がある。

しかし、スプリングはスプリング使用時のねじり応力が許容ねじり応力以下になるように設定されており、さらに、スプリングの材料に対する推奨使用最高温度よりも実際の使用温度は低いことから、へたりの進行の可能性はない。

したがって、スプリングのへたりは、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

c. 埋込金物（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食）〔湿分分離器〕

埋込金物（コンクリート埋設部）は炭素鋼であり腐食が想定されるが、コンクリート埋設部ではコンクリートの大気接触部表面からの中性化の進行により腐食環境となるため、コンクリートが中性化に至り埋込金物に有意な腐食が発生するまで長期間を要す。

したがって、埋込金物（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食）は、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ないと判断する。

d. 鏡板、胴板のクリープ〔排ガス再結合器〕

排ガス再結合器の最高使用温度は 538 °C でありクリープが想定されるが、運転温度は約 290 °C であり、熱クリープの発生開始温度 370 °C より低いため、クリープが発生する可能性はない。

したがって、胴板、鏡板のクリープは、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

表 2.2-1(1/12) 湿分分離器に想定される経年劣化事象

機能達成に必要な項目	サブシステム	部位	消耗品・定期取替品	材料	経年劣化事象					備考
					摩耗	腐食	疲労割れ	応力腐食割れ	材質変化	
ハウジングの耐圧維持	鏡板	鏡板	炭素鋼		△					*1:流れ加速型腐食
		胴板	炭素鋼		△△ ^{*1}					*2:胴板部
		ドレンタンク	炭素鋼		△△ ^{*1}					*3:コンクリート埋設部
		マンホール蓋	炭素鋼		△△ ^{*1*2}					
		フランジボルト	低合金鋼		△					
		シール	ガスケット	◎	—					
機器の支持	支持	支持鋼材		炭素鋼		△				
		埋込金物		炭素鋼		△▲ ^{*3}				
その他	その他	波板		ステンレス鋼						

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象）

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外）

表 2.2-1(2/12) スクラム排出水容器に想定される経年劣化事象

機能達成に必要な項目	サブシステム	部位	消耗品・定期取替え品	材料	経年劣化事象						備考	
					減肉		割れ		材質変化			
					摩耗	腐食	疲労割れ	応力腐食割れ	熱時変形	劣化		
ハウジングの維持	耐圧	胴板		炭素鋼							*1 : 外面	
	鏡板			炭素鋼							*2 : 内面	

△ : 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象）

表 2.2-1(3/12) ほう酸水注入系貯蔵タンクに想定される経年劣化事象

機能達成に必要な項目	サブシステム	部位	消耗品・定期取替え品	材料	経年劣化事象					備考	
					減肉		割れ		材質変化		
					摩耗	腐食	疲労割れ	応力腐食割れ	熱時効	劣化	
ハウンドリの耐圧維持	平板	平板	ステンレス鋼		△ ^{*1}			△ ^{*2}			*1 : 内面 *2 : 粒型応力腐食割れ
		胴板	ステンレス鋼		△ ^{*1}			△ ^{*2}			
		底板	ステンレス鋼		△ ^{*1}			△ ^{*2}			
	マンホール蓋	ステンレス鋼			△ ^{*1}			△ ^{*2}			
機器の支持	支持	基礎ボルト	低合金鋼		△						
その他	その他	スパージャ	ステンレス鋼		△						

△ : 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象）

表 2.2-1(4/12) 使用済燃料貯蔵プールに想定される経年劣化事象

機能達成に必要な項目	サブシステム	部位	消耗品・定期取替え品	材料	経年劣化事象					備考
					減肉	腐食	疲労割れ	応力腐食割れ	材質変化	
ハウジングの維持	耐圧	本体	コンクリート (ステンレス鋼 内張り)	ステンレス鋼						
ゲート	ゲートハウジング	◎	—	△ ^{*1}						
シール	シール	—	△ ^{*1}	△ ^{*1}						
その他	その他	使用済燃料貯蔵 ラック	ボロン添加ステ ンレス鋼 ステンレス鋼	△ ^{*1}						

*1: 貧粒型応力腐食割れ

△ : 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象）

表 2.2-1(5/12) SRV (ADS) 用アキュムレータに想定される経年劣化事象

機能達成に必要な項目	サブシステム	部位	消耗品・定期取替品	材料	経年劣化事象					備考
					減肉	腐食	疲労割れ	応力腐食割れ	材質変化	
ハウジングの維持	耐圧	鏡板		ステンレス鋼				△ ^{*1*2}		*1：質粒型応力腐食割れ *2：粒界型応力腐食割れ
		胴板		ステンレス鋼				△ ^{*1*2}		
機器の支持	支持	支持脚		炭素鋼		△				
		取付ボルト		炭素鋼		△				

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象）

表 2.2-1(6/12) SLC 用アクチュエータに想定される経年劣化事象

機能達成に必要な項目	サブシステム	部位	消耗品・定期取替品	材料	経年劣化事象					備考
					摩耗	腐食	疲労割れ	応力腐食割れ	材質変化	
ハウジングの維持	耐圧シール	胴板	—	ステンレス鋼	△ ^{*1}	—	—	△ ^{*2}	—	*1：内面 *2：貫成型応力腐食割れ *3：へたり
その他	その他	Oリング	◎	—	—	—	—	—	—	▲ ^{*3}
		スプリング	◎	ステンレス鋼	△	—	—	—	—	▲ ^{*3}

△：高絶縁化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象）

▲：高絶縁化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外）

表 2.2-1(7/12) 活性炭ベットに想定される経年劣化事象

機能達成に必要な項目	サブシステム	部位	消耗品・定期取替品	材料	経年劣化事象					備考
					摩耗	腐食	疲労割れ	応力腐食割れ	材質変化	
ハウジングの維持	耐圧	鏡板		炭素鋼		△*1,*2				*1：外面
		胴板		炭素鋼		△*1,*2				*2：内面
	フランジカバー			炭素鋼		△*1,*2				
	シール	フランジボルト		低合金鋼		△				
		ガスケット	◎	—						
機器の支持	支持	支持脚		炭素鋼		△				
		基礎ボルト		炭素鋼		△				

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象）

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外）

表 2.2-1(8/12) 排ガス再結合器に想定される経年劣化事象

機能達成に必要な項目	サブシステム	部位	消耗品・定期取替え品	材料	経年劣化事象					備考							
					減肉	腐食	疲労割れ	応力腐食割れ	材質変化								
バウンダリの維持	耐圧	鏡板		低合金鋼	△ ^{*1} ▲ ^{*2}				▲ ^{*3}	*1：外面							
		胴板		低合金鋼	△ ^{*1} ▲ ^{*2}												
機器の支持	支持	支持脚	基礎ボルト	炭素鋼	△				▲ ^{*3}	*2：内面							
		基礎ボルト		炭素鋼	△												
△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象）																	
▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外）																	

表 2.2-1(9/12) 格納容器圧力逃がし装置フィルタ装置に想定される経年劣化事象

機能達成に必要な項目	サブシステム	部位	消耗品・定期取替品	材料	経年劣化事象					備考
					減肉	腐食	疲労割れ	応力腐食割れ	材質変化	
ハウンドアリの維持	耐圧	鏡板		ステンレス鋼	△ ^{*1}			△ ^{*2*3}		*1：内面
		胴板		ステンレス鋼	△ ^{*1}			△ ^{*2*3}		*2：貫粒型応力腐食割れ
		フランジカバー		ステンレス鋼	△ ^{*1}			△ ^{*2*3}		*3：粒界型応力腐食割れ
		フランジボルト		低合金鋼	△					
機器の支持	シール	ガスケット	◎	—						
	支持	スカート		ステンレス鋼				△ ^{*2}		
その他	その他	基礎ボルト		ステンレス鋼						
		多孔板		ステンレス鋼	△			△ ^{*3}		
		モレキュラーシーブ		銀、ゼオライト						
		分配管		ステンレス鋼	△			△ ^{*3}		
		メタルファイバー		ステンレス鋼	△			△ ^{*3}		
		フィルタ								

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象）

表 2.2-1(10/12) 原子炉冷却材浄化系フィルタ脱塩器に想定される経年劣化事象

機能達成に必要な項目	サブシステム	部位	消耗品・定期取替え品	材料	経年劣化事象					備考	
					減肉	腐食	疲労割れ	応力腐食割れ	材質変化		
摩耗		炭素鋼 ^{*1}		△		△		△		△	
ハウンドアリの維持	耐圧	胴板		炭素鋼 ^{*1}							
		フランジカバー		炭素鋼 ^{*1}		△					
		鏡板		炭素鋼 ^{*1}		△					
		フランジボルト		低合金鋼		△					
		シール	ガスケット	◎	—						
機器の支持	支持	支持脚		炭素鋼		△					
		リフティングブレート		ステンレス鋼							
		基礎ボルト		炭素鋼		△					
その他	その他	エレメント		ステンレス鋼							
		管板		ステンレス鋼							

*1: 内面ステンレス鋼クラッド

△ : 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象）

表 2.2-1(11/12) 原子炉再循環ポンプ・シール・ページフィルタに想定される経年劣化事象

機能達成に必要な項目	サブシステム	部位	消耗品・定期取替品	材料	経年劣化事象					備考
					摩耗	腐食	疲労割れ	応力腐食割れ	材質変化	
ハウジングの維持	鏡板			ステンレス鋼				△ ^{*1}		*1：貴粒型応力腐食割れ
	胴板			ステンレス鋼				△ ^{*1}		
	フランジカバー			ステンレス鋼				△ ^{*1}		
	フランジボルト			低合金鋼		△				
機器の支持	シール	ガスケット	◎	—					△ ^{*1}	
	支持	取付ボルト		ステンレス鋼						
その他	その他	中空糸膜モジュール	◎	—						

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象）

表 2.2-1(12/12) 残留熱除去海水系ポンプ[®]出口ストレーナに想定される経年劣化事象

機能達成に必要な項目	サブシステム	部位	消耗品・定期取替品	材料	経年劣化事象					備考
					減肉	腐食	疲労割れ	応力腐食割れ	材質変化	
ハウジングの維持	耐圧	本体		ステンレス鋼		△ ^{*1}				*1:孔食・隙間腐食
		フランジカバー		ステンレス鋼		△ ^{*1}				
		フランジボルト		低合金鋼		△				
機器の支持	シール	0リング	◎	—						
	支持	基礎ボルト		炭素鋼		△				
その他	その他	エレメント		ステンレス鋼		△ ^{*1}				
		防食垂鉛板	◎	—						

△：高絶縁化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象）

3. 代表機器以外への展開

本章では2章で実施した代表機器の技術評価結果について、1章で実施したグループ化で代表機器となっていない機器への展開について検討した。

- ① 原子炉ウェル
- ② 燃料プール冷却浄化系スキマサージタンク
- ③ MSIV用アキュムレータ
- ④ SRV用アキュムレータ
- ⑤ 排ガス後置除湿器
- ⑥ 制御棒駆動水系ポンプ出口ラインフィルタ
- ⑦ 原子炉冷却材浄化系ポンプシールバージフィルタ
- ⑧ 非常用及びHPCS系ディーゼル発電機海水ポンプ出口ストレーナ
- ⑨ 緊急用海水系ストレーナ

3.1 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象

代表機器同様、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象は抽出されなかった。

3.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって、想定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象）

a. 基礎ボルトの腐食（全面腐食）〔排ガス後置除湿器、非常用及びHPCS系ディーゼル発電機海水ポンプ出口ストレーナ〕

代表機器と同様に、「機械設備の技術評価書」にて評価を行うものとし、本評価書には含めない。

b. 鏡板、胴板等の腐食（全面腐食）〔排ガス後置除湿器、制御棒駆動水系ポンプ出口ラインフィルタ〕

代表機器と同様に、鏡板、胴板等は炭素鋼であり腐食が想定されるが、これまでの目視点検で有意な腐食がないことを確認している。

したがって、鏡板、胴板等の腐食（全面腐食）は、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

- c. 支持脚及び取付ボルトの腐食（全面腐食）〔SRV 用アキュムレータ、MSIV 用アキュムレータ、排ガス後置除湿器〕

代表機器と同様に、支持脚及び取付ボルトは炭素鋼であり腐食が想定されるが、大気接触部は塗装が施されていることから、塗膜が健全であれば腐食が発生する可能性は小さく、点検時に塗膜のはく離等が認められた場合は必要に応じて補修塗装することにより機能を維持している。

また、これまでの各部の目視点検で有意な腐食がないことを確認している。

したがって、支持鋼材、支持脚及び取付ボルトの腐食（全面腐食）は、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

- d. 本体等の腐食（孔食・隙間腐食）〔非常用及びHPCS 系ディーゼル発電機海水ポンプ出口ストレーナ、緊急用海水系ストレーナ〕

代表機器と同様に、非常用及びHPCS 系ディーゼル発電機海水ポンプ出口ストレーナの本体及びフランジカバーはステンレス鉄鋼又はステンレス鋼であり、内部流体が海水であることから、腐食（孔食・隙間腐食）が発生する可能性がある。

しかし、非常用及びHPCS 系ディーゼル発電機海水ポンプ出口ストレーナは防食亜鉛板により腐食（孔食・隙間腐食）を防止しており、これまでの各部の目視点検で有意な腐食（孔食・隙間腐食）がないことを確認している。

また、防食亜鉛板については消耗品として取替えを実施している。

新たに設置される緊急用海水ストレーナについても、同様の防食対策を施すとともに、今後、目視点検を行うことで健全性を維持できると考える。

したがって、本体等の腐食（孔食・隙間腐食）は、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

- e. フランジボルトの腐食（全面腐食）〔排ガス後置除湿器、制御棒駆動水系ポンプ出口ストレーナ、原子炉冷却材浄化系ポンプシールパージフィルタ、非常用及びHPCS 系ディーゼル発電機海水ポンプ出口ストレーナ、緊急用海水系ストレーナ〕

代表機器と同様に、フランジボルトは炭素鋼又は低合金鋼であり腐食が想定されるが、大気接触部は塗装が施されていることから、塗膜が健全であれば腐食が発生する可能性は小さく、点検時に塗膜のはく離等が認められた場合は必要に応じて補修塗装することにより機能を維持している。

また、これまでの各部の目視点検で有意な腐食がないことを確認している。

新たに設置される緊急用海水系ストレーナについても、今後、目視点検を行うことで健全性を維持できると考える。

したがって、フランジボルトの腐食（全面腐食）は、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

f. 埋込金物の腐食（全面腐食） [MSIV 用アキュムレータ]

代表機器と同様に、埋込金物は炭素鋼であり腐食の可能性は否定できないが、外気接触部については塗装により腐食を防止しており、塗膜が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。

また、点検時に目視により塗膜の状態を確認し、はく離等が認められた場合は、必要に応じて補修を実施することとしている。

なお、これまでの目視点検において有意な腐食は確認されておらず、今後も使用環境が変わらないことからこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。

したがって、埋込金物の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

g. 鏡板、胴板等の貫粒型応力腐食割れ [MSIV 用アキュムレータ、SRV 用アキュムレータ、原子炉冷却材浄化系ポンプシールパージフィルタ]

代表機器と同様に、鏡板、胴板等はステンレス鋼であり、大気中の海塩粒子に含まれる塩化物イオンに起因する貫粒型応力腐食割れの発生が想定される。

しかしながら、貫粒型応力腐食割れに対しては、代表箇所における定期的な目視点検及び付着塩分量測定を実施することとしており、目視点検で異常を認めた場合及び付着塩分量が基準値 (70 mgCl/m^2) を超えた箇所について、浸透探傷検査及び表面清掃を実施し、異常のないことを確認している。

また、東海第二では工事における副資材管理でステンレス鋼容器への塩分付着を防止している。

なお、これまでの各部の目視点検において有意な腐食は確認されておらず、今後も使用環境が変わらないことからこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。

したがって、鏡板、胴板等の貫粒型応力腐食割れは高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

h. 鏡板、胴板の粒界型応力腐食割れ [MSIV 用アキュムレータ、SRV 用アキュムレータ]

代表機器と同様に、MSIV 用アキュムレータ、SRV 用アキュムレータの鏡板、胴板はステンレス鋼であり粒界型応力腐食割れが発生する可能性があるが、実際の運転温度は 100°C 以下であり、粒界型応力腐食割れが発生する可能性は小さい。

なお、これまでの各部の目視点検において有意な腐食は確認されておらず、今後も使用環境が変わらないことからこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。

したがって、鏡板、胴板の粒界型応力腐食割れは、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により、今後も経年劣化の進展が考えられない、又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経年劣化事象（日常劣化管理事象以外）

a. 埋込金物の腐食（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食）〔共通〕

埋込金物（コンクリート埋設部）は炭素鋼又は低合金鋼であり腐食が想定されるが、コンクリート埋設部ではコンクリートの大気接触部表面からの中性化の進行により腐食環境となるため、コンクリートが中性化に至り埋込金物に有意な腐食が発生するまで長期間を要す。

したがって、埋込金物（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食）は、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象でないと判断する。